

W 1100-115

W 1100-125

W 1150-125

WP 1200-115 RT

WP 1200-125 RT

WE 1500-125 RT

WE 1500-150 RT

WEV 1500-125 RT

WEV 1500-125 Quick RT











hr Originalne upute za rad 5

mk Оригинално упатство за работа 12

sq Manuali original i përdorimit 20

sr Originalno uputstvo za rad 28

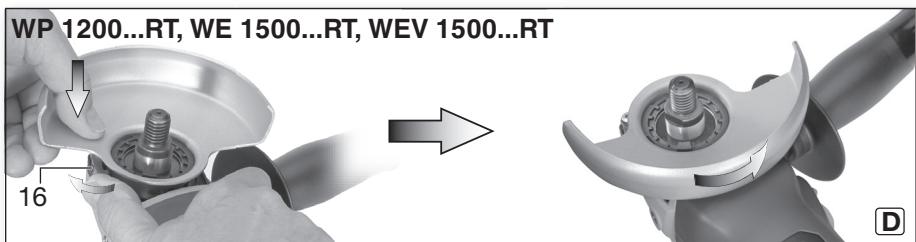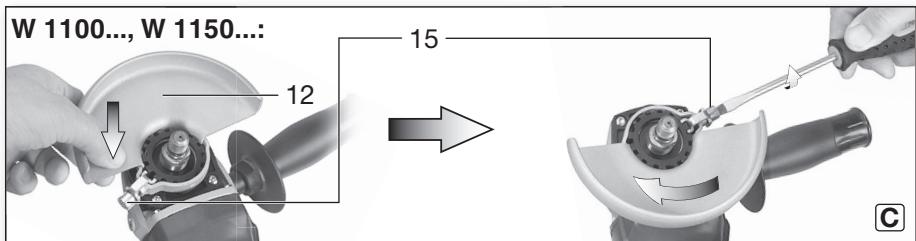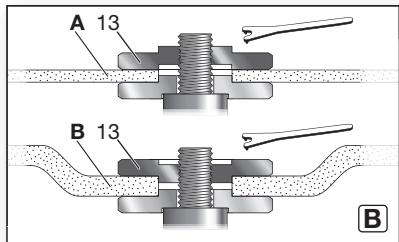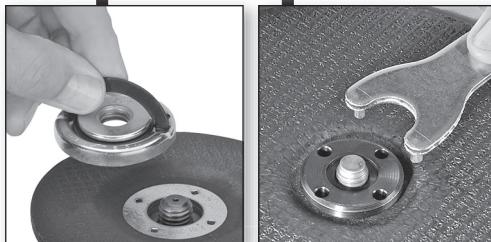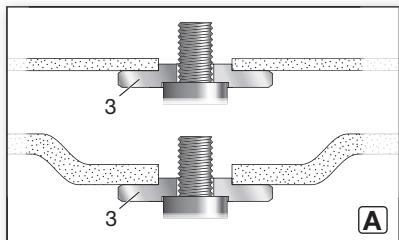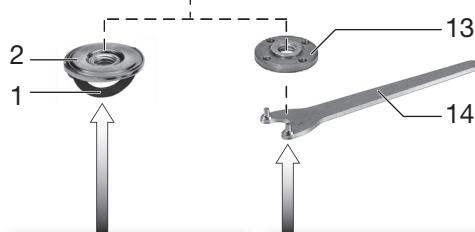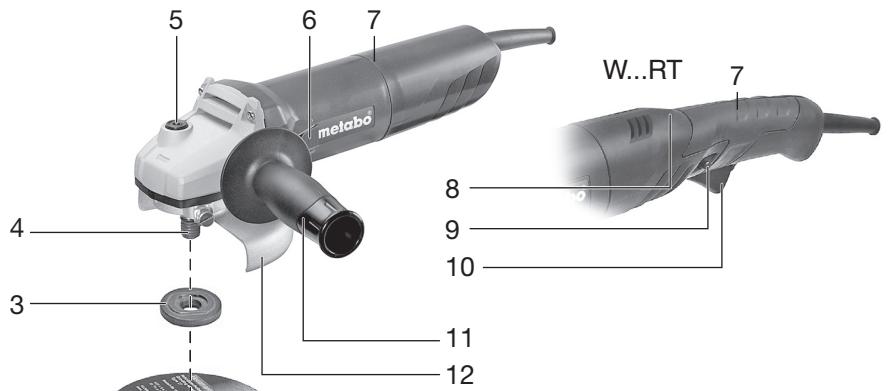

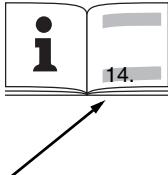		W 1150-125 *) 01238..	W 1100-115 *) 01236..	W 1100-125 *) 01237..	WP 1200-115 RT *) 01390..	WP 1200-125 RT *) 01240..	WE 1500-125 RT *) 01241..	WE 1500-150 RT *) 01242..	WEV 1500-125 RT *) 01243..	WEV 1500-125 Quick RT *) 01243..
D_{max}	mm (in)	125 (5)	115 (4 1/2)	125 (5)	115 (4 1/2)	125 (5)	125 (5)	150 (6)	125 (5)	
t_{max1}; t_{max3}; t_{max4}	mm (in)	6 ; 6 ; 15 (1/4 ; 1/4 ; 19/32)								
M / I	- / mm (in)	M 14 / 16 (5/8)								
n	min ⁻¹ (rpm)	11000	11000	11000	11000	11000	11000	9600	3500- 11000	
P₁	W	1150	1100	1100	1200	1200	1500	1500	1500	
P₂	W	850	820	820	880	880	1010	1010	1010	
m	kg (lbs)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	
a_{h,AG}/K_{h,AG}	m/s ²	6 / 1,5	6 / 1,5	6 / 1,5	6 / 1,5	6 / 1,5	9 / 1,5	9 / 1,5	9 / 1,5	
a_{h,DS}/K_{h,DS}	m/s ²	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	5,3 / 1,5	5,3 / 1,5	5,3 / 1,5	
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	91 / 3	91 / 3	91 / 3	91 / 3	91 / 3	87 / 3	87 / 3	87 / 3	
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	102 / 3	102 / 3	102 / 3	102 / 3	102 / 3	98 / 3	98 / 3	98 / 3	



*2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU


*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015,
EN IEC 63000:2018

ppa. B.F.

2022-06-30, Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

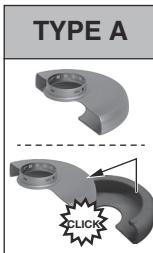

*1

		TYPE
1	1.1	B / C
	2.1	A / C
2	2.2	A
	2.3	A
3	2.4	A / C
	3.1	-
4	4.1	A / B / C
	4.2	-
5	5.1	B / C
	5.2	-

*1 $\varnothing_{\max} = 115 \text{ mm (4 1/2")}$ 630351000
 $\varnothing_{\max} = 125 \text{ mm (5")}$ 630352000
 $\varnothing_{\max} = 150 \text{ mm (6")}$ 63035300

(A)



(M 14) 6.30706

(B)



(M 14) 316047600

Originalne upute za rad

1. Izjava o sukladnosti

U isključivoj odgovornosti izjavljujemo: ove kutne brusilice, identificirane prema tipu i serijskom broju *1), odgovaraju svim važećim odredbama smjernica *2) i normi *3). Tehnička dokumentacija *4) – pogledajte stranicu 3.

2. Namjenska uporaba

Ove su kutne brusilice s originalnim priborom Metabo prikladne za brušenje, brušenje brusnim papirom, radove sa žičanim četkama i rezanje brusilicom metala, betona, kamenja i sličnih materijala bez primjene vode.

Korisnik snosi punu odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom.

Opće prihvaćena pravila o sprečavanju nezgoda i priložene sigurnosne upute moraju se uzeti u obzir tijekom korištenja ovih uređaja.

3. Opće sigurnosne upute



Radi osobne zaštite i zaštite vašeg električnog alata, obratite posebnu pozornost na dijelove teksta označene ovim simbolom!



UPOZORENJE - Za smanjenje rizika od ozljeda pažljivo treba pročitati ove Upute za uporabu.



UPOZORENJE – Pročitajte sve sigurnosne upute, naputke, ilustracije i tehničke podatke s kojima je opremljen Vaš električni alat. Propusti prilikom pridržavanja niže navedenih uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne upute i naputke za buduću.

Svoj električni uređaj predajte samo ovom dokumentacijom.

4. Posebne sigurnosne upute

4.1 Zajedničke sigurnosne upute za brušenje, brušenje brusnim papirom, radove sa čeličnim četkama ili reznim brusilicama:

a) Ovaj se električni alat koristi se kao brusilica, brusilica za brušenje brusnim papirom, žičana četka, rezač rupa i stroj za rezanje brusilicom. **Pročitajte sve sigurnosne upute, naputke, prikaze i podatke koje ste dobili s ovim uređajem.** Ako se ne pridržavate svih sljedećih uputa, može doći do strujnog udara, požara i/ili teških ozljeda.

b) **Ovaj električni alat nije prikidan za poliranje.** Uporabe, za koje ovaj električni alat nije predviđen, mogu prouzročiti opasnosti i ozljede.

c) **Električni alat nemojte koristiti za neku funkciju, za koju nije izričito konstruiran i**

predviđen od strane svog proizvođača. Takva modifikacija može dovesti do gubitka kontrole i ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

d) **Ne upotrebljavajte nikakav radni alat, koji proizvođač nije posebno predviđao i preporučio za ovaj električni alat.** Sama činjenica da možete pričvrstiti neki pribor na svoj električni alat ne jamči njegovu sigurnu uporabu.

e) **Dopušteni broj okretaja radnog alata mora biti najmanje toliko velik kao i najveći broj okretaja naveden na ovom električnom alatu.** Radni alat koji se okreće brže od dopuštenog može se slomiti i razletjeti uokolo.

f) **Vanjski promjer i debljinu radnog alata moraju uđovoljavati specifikacijama Vašeg električnog alata.** Radni alati pogrešne veličine ne mogu se dovoljno zaštititi niti kontrolirati.

g) **Dimenzije za pričvršćivanje radnog alata moraju odgovarati dimenzijama sredstava za pričvršćivanje električnog alata.** Radni alati koji se ne mogu dobro pričvrstiti na vaš električni alat neravnomerno se okreću, vrlo snažno vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.

h) **Ne upotrebljavajte oštećene radne alate.** Prijevske uporabe provjerite ima li na radnim alatima i brusnim pločama oštećenja i pukotina, ima li na brusnim diskovima pukotina, znakova pohabanosti ili velike istrošenosti, ima li na žičanim četkama olabavljenih ili puknutih žica. Ako vam ispadne električni alat ili radni alat, provjerite jesu li oštećeni ili upotrijebite neoštećeni radni alat. Nakon što ste pregledali i upotrijebili radni alat, i vi i osobe u blizini držite se izvan ravnine rotirajućeg radnog alata te pustite da uređaj radi jednu minutu na najvećem broju okretaja. Oštećeni radni alati po pravilu unutar toga vremena testiraju pucaju.

i) **Nosite osobnu zaštitnu opremu.** Ovisno o primjeni, upotrebljavajte masku za lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočale. Ako je to primjereni, nosite i masku za zaštitu od prašine, zaštitu sluha, zaštitne rukavice ili posebne pregače, koje vas štite od sitnih čestica od brušenja i materijala. Oči trebate zaštiti od stranih tijela koja lete uokolo, a koja nastaju pri različitim primjenama. Maska za zaštitu od prašine ili za zaštitu dišnih putova mora filtrirati prašinu koja nastaje tijekom primjene. Ako ste dulje vrijeme izloženi glasnoj buci, možete pretrpjeti gubitak sluha.

j) **Pazite da i druge osobe budu na sigurnoj udaljenosti od vašeg radnog područja.** Svi koji ulaze u radno područje moraju nositi osobnu zaštitnu opremu. Odlomljeni komadići izrataka ili puknuti radni alati mogu odletjeti i prouzročiti ozljede čak i izvan izravnog radnog područja.

k) **Kada izvodite radove kod kojih radni alat može doći u kontakt sa skrivenim strujnim vodovima ili vlastitim mrežnim kabelom, držite električni alat samo za izolirane površine za držanje.** Kontakt sa vodovima, koji provode napon,

može i metalne dijelove uređaja staviti pod napon i na taj način prouzročiti električni udar.

I) Držite mrežni kabel podalje od radnih alata koji se okreću. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, mrežni se kabel može prezeti ili zapetljati, a vaša šaka ili ruka mogu dozpjeti u rotirajući radni alat.

m) Nikada ne odlaziće električni alat prije nego što se radni alat u cijelosti zaustavi. Rotirajući radni alat može doći u kontakt s površinom za odlaganje, uslijed čega biste mogli izgubiti kontrolu nad električnim alatom.

n) Ne ostavljajte električni alat da radi dok ga nosite. Vaša odjeća može doći u slučajnom kontaktu s rotirajućim radnim alatom, a radni alat može se zabesti u vaše tijelo.

o) Redovito čistite ventilacijske otvore Vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a silne nakupine metalne prašine mogu prouzročiti električne opasnosti.

p) Ne upotrebljavajte ovaj električni alat u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu zapaliti ove materijale.

q) Ne upotrebljavajte radne alate za koje su potrebna tekuća rashladna sredstva. Uporaba vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može dovesti do strujnog udara.

4.2 Povratni trzaj i odgovarajuće sigurnosne upute

Povratni je trzaj iznenadna reakcija rotirajućeg radnog alata koji se blokira ili zaglavlji, kao što su brusna ploča, brusni disk, žičane četke itd. Zaglavljivanje ili blokiranje dovodi do naglog zastavljanja rotirajućeg radnog alata. Na taj način dolazi do nekontroliranog ubrzanja električnog alata u smjeru suprotnom od smjera vrtnje na mjestu blokiranja.

Kada se npr. brusna ploča zaglavi ili blokira u izraku, rub brusne ploče koji se zario u izradak može se zaglaviti, zbog čega brusna ploča može odskočiti ili prouzročiti povratni trzaj. Tada se brusna ploča kreće prema rukovatelju ili dalje od njega, ovisno o smjeru vrtnje ploče na mjestu blokiranja. Pritom se brusna ploča može čak i slomiti.

Povratni trzaj posljedica je pogrešne uporabe električnog alata i/ili nedostatnih uvjeta rada. On se može sprječiti prikladnim mjerama opreza, poput onih dolje opisanih.

a) Čvrsto držite električni alat, a tijelom i rukama zauzmite položaj u kojemu se možete oduprijeti silama povratnog trzaja. Uvijek upotrebljavajte dodatnu ručku, ako postoji, kako biste imali što je moguće veću kontrolu nad silama povratnog trzaja ili reakcijskim momentima pri pokretanju. Rukovatelj može savladati sile povratnog trzaja i reakcije prikladnim mjerama opreza.

b) Šaku nikada ne stavljajte u blizinu rotirajućih radnih alata. Radni alat pri povratnom trzaju može prijeći preko vaše šake.

c) Svojim tijelom izbjegavajte područje u kojemu se električni alat pomiče pri povratnom trzaju. Povratni trzaj tjera električni alat u smjeru suprotnom smjeru kretanja brusne ploče na mjestu blokiranja.

d) S posebnim oprezom radite u području kutova, oštih bridova itd. Sprječite da radni alati udare o izradak i da se zaglavje u njemu. Rotirajući radni alat sklon je zaglavljivanju pri radu na kućovima, oštlim bridovima ili kad odskoči. A to dovodi do gubitka kontrole ili povratnog trzaja.

e) Nemojte koristiti list lančane pile za rezanje drveta, nemojte koristiti segmentirane dijamantne rezne ploče sa razmakom segmenta preko 10 mm i nemojte koristiti nazubljeni list pile. Takvi radni alati često uzrokuju povratni trzaj ili gubitak kontrole.

4.3 Posebne sigurnosne upute za brušenje i rezanje brusilicom:

a) Upotrebljavajte isključivo za vaš električni alat odobrena brusna tijela i za ta brusna tijela predviđene zaštitne poklopce. Brusna tijela koja nisu predviđena za ovaj električni alat ne mogu se dovoljno zaštititi i nesigurna su.

b) Koljenaste brusne ploče moraju se montirati tako da brusna površina ne izviruje iznad razine ruba zaštitnog poklopca. Nestručno montirana brusna ploča, koja strsi preko ravnine ruba zaštitnog poklopca, ne može dovoljno biti zaštićena.

c) Zaštitni poklopac mora biti sigurno postavljen na ovaj električni alat te u cilju najviše mjere sigurnosti biti namješten tako da prema rukovatelju bude usmjeren što je moguće manji dio nepokrivenog brusnog tijela. Zaštitni poklopac služi za zaštitu rukovatelja od odlomljenih komadića, slučajnog kontakta s brusnim tijelom, kao i iskri koje bi mogle zapaliti odjeću.

d) Brusna se tijela smiju upotrebljavati samo za preporučene mogućnosti primjene. Npr.: nikada ne brusite bočnom površinom rezne ploče. Rezne su ploče namijenjene za uklanjanje materijala bridom ploče. Djełovanje bočnih sīla na brusna tijela može ih slomiti.

e) Uvijek upotrebljavajte neoštećene zatezne prirubnice ispravne veličine i oblika za brusnu ploču koju ste odabrali. Prikładne prirubnice podupiru brusnu ploču te tako smanjuju opasnost od loma brusne ploče. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica za druge brusne ploče.

f) Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče većih električnih alata. Brusne ploče za veće električne alate nisu dimenzionirane za veliki broj okretaja manjih električnih alata i mogu se slomiti.

g) Prilikom korištenja ploča za dvostruku svrhu uvijek koristite primjereni zaštitni poklopac za radove, koje vršite. Moguće je da se nekoristenjem ispravnih zaštitnih poklopaca ne postigne željena zaštita, što može dovesti do teških ozljeda.

4.4 Ostale posebne sigurnosne upute za rezanje brusilicom:

- a) **Izbjegavajte blokiranje rezne ploče ili prejaku silu pritiskanja. Ne izvodite prekomjerno duboke rezove.** Preopterećenje rezne ploče povećava njezino naprezanje i podložnost zaglavljivanju ili blokirajući, a time i mogućnost povratnog trzaja ili pucanja brusnog tijela.
- b) **Izbjegavajte područje ispred iiza rotirajuće rezne ploče.** Kada reznu ploču u izratku pomaknete dalje od sebe, u slučaju povratnog trzaja električni alat s rotirajućom pločom može odskočiti izravno na vas.
- c) **Ako se rezna ploča zaglavi ili prekida s radom, isključite ovaj uređaj i držite ga mirno sve dok se ploča ne zaustavi. Nikada ne pokušavajte izvući iz reza reznu ploču koja se još uvijek okreće, u protivnom može doći do povratnog trzaja.** Pronađite i otklonite uzrok zaglavljenoštiti.
- d) **Ne uključujte ponovno ovaj električni alat sve dok se on nalazi u izratku.** Neka prvo rezna ploča postigne svoj puni broj okretaja prije nego što oprezno nastavite s rezanjem. U protivnom se ploča može zaglaviti, iskočiti iz izratka ili prouzročiti povratni trzaj.

e) **Poduprite ploče ili velike izratke kako biste smanjili rizik od povratnog trzaja zaglavljene rezne ploče.** Veliki izradci mogu se saviti pod vlastitom težinom. Izradak morate poduprijeti s obje strane ploče, i to kako u blizini linije rezanja tako i na rubu.

f) **Budite posebno oprezni pri „rezanju uranjanjem“ u postojećim zidovima ili drugim nepregledanim područjima.** Zarivena rezna ploča može pri rezanju plinskih ili vodovodnih vodova, strujnih vodova ili drugih predmeta prouzročiti povratni trzaj.

g) **Ne vršite rezove u krivulji.** Preopterećenje rezne ploče povećava njezino naprezanje i podložnost zaglavljivanju ili blokirajući, a time i mogućnost povratnog trzaja ili pucanja brusnog tijela, što može dovesti do teških ozljeda.

4.5 Posebne sigurnosne upute za brušenje brusnim papirom:

a) **Koristite brusne ploče u ispravnoj veličini i slijedite podatke proizvođača za izbor brusnih listova.** Brusni listovi koji strše iznad brusnog diska mogu prouzročiti ozljede te dovesti do zaglavljivanja, pucanja brusnih listova ili povratnog trzaja.

4.6 Posebne sigurnosne upute za radove žičanim četkama:

- a) **Imajte na umu da žičane četke gube komade žice čak i tijekom uobičajene uporabe. Ne preopterećujte žice prejakom silom pritiskanja.** Komadi žice koji odskoče mogu vrlo lako prodrjeti kroz tanku odjeću i/ili kožu.
- b) **Ako je preporučen zaštitni poklopac, spriječite da on dode u kontakt sa žičanom četkom.** Tanjuraste i lončaste četke mogu se

povećati u promjeru uslijed sile pritiskanja i centrifugalnih sila.

4.7 Ostale sigurnosne upute:

 **UPOZORENJE –** Uvijek nosite zaštitne naočale.

 Nosite zaštitu za sluh.

 **UPOZORENJE –** Električni alat uvijek koristite sa obadvije ruke.

 Zaštitni poklopac za brušenje nemojte koristiti za radove reznog brušenja. Za radove s reznim pločama iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte zaštitni poklopac za rezno brušenje.

Nemojte koristiti segmentirane dijamantne rezne ploče sa segmentnim otvorima >10 mm. Dopušteno samo za negativne segmentne rezne kutove.

Kompozitne rezne ploče koristiti samo onda, ako su one pojačane.

Upotrebljavajte elastične međupodloške ako su one isporučene zajedno s brusnim sredstvom i ako se to od vas traži.

Poštujte informacije proizvođača alata ili pribora! Štitite ploče od masti i udaraca!

Radni alati moraju se čuvati i njima se mora rukovati pažljivo prema uputama proizvođača.

Rezne ploče nikada nemojte koristiti za grubo brušenje ili obradu rubova! Rezne ploče ne smijete izlagati nikakvom bočnom pritiskanju.

Izradak mora čvrsto nalijegati i biti osiguran od isklizavanja, npr. uz pomoć zateznih naprava. Veliki izratci moraju biti na odgovarajući način poduprti.

Ako upotrebljavajte radne alete s navojnim nastavkom, kraj vretena ne smije dodirivati dno prvotna brusnog alata. Pazite na to da navoj u radnom alatu bude dovoljno dugačak da bi mogao privijetiti duljinu vretena. Navoj u radnom alatu mora odgovarati navoju na vretenu. Za duljinu i navoj vretena pogledajte stranicu 3. i poglavlje 14. Tehnički podatci.

Preporuča se korištenje primjerenog stacionarnog usisavača. Uvijek predspojite zaštitni prekidač (RCD) s maksimalnom strujom okidanja od 30 mA. Ako se kutna brusilica isključuje pomoću prekidača za zaštitu od struje kvara, stroj morate pregledati i očistiti. Pogledajte poglavlje 9. Čišćenje.

Pobrinite se za to da pri radovima u prašnjavim uvjetima ventilacijski otvori budu slobodni. Ako bude potrebno ukloniti prašinu, prvo odvojite električni alat od mreže za opskrbu strujom (upotrebljavajte nemetalne predmete) i izbjegavajte oštećenje unutarnjih dijelova.

Ne smijete upotrebljavati oštećene, neokrugle odnosno vibrirajuće alate.

Izbjegavajte oštećenja plinskih ili vodovodnih cijevi, strujnih vodova i nosivih zidova (statika).

Izvucite utikač iz utičnice prije bilo kakvog namještanja, preinaka ili održavanja.

Oštećenu ili napuknuto dodatnu ručku trebate zamijeniti. Ne stavljajte stroj u rad ako je dodatna ručka neispravna.

Oštećeni ili napuknuti zaštitni poklopac trebate zamijeniti. Ne stavljajte stroj u rad ako je zaštitni poklopac neispravan.

Ovaj električni alat nije namijenjen za poliranje. U slučaju nenamjenske uporabe gubite pravo na jamstvo! Motor se može pregrijati, a ovaj električni alat oštetiti. Za radove poliranja preporučujemo naš kutni uređaj za poliranje.

Pričvrstite male izratke. Npr. stezanjem u škripac ili na radni stol sa stolarskim stegama.

Kada se ploče sa montiranim prirubnicom koriste u dvostruku svrhu (kombinirane ploče za brušenje i rezanje), smiju se koristiti samo sljedeći tipovi zaštitnih poklopaca: tip A, tip C.

Pogledajte poglavlje 11.

Koristiti ispravni zaštitni poklopac:

Pogrešni zaštitni poklopac može dovesti do gubitka kontrole i teških ozljeda. Primjeri za pogrešnu uporabu:

- prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa A za bočno brušenje moguće je da si zaštitna ploča i izradak međusobno smetaju, što dovodi do nedovoljne kontrole.
- prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa B za rezno brušenje sa kompozitnim reznim pločama postoji povećani rizik izloženosti iskrama i partikulama brušenja te odlomljenim komadićima rezne ploče u slučaju pucanja brusne ploče.
- prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa A, B, C za rezno ili bočno brušenje u betonu ili zidovima postoji povećani rizik kroz eksploziju prašine te kroz gubitak kontrole sa povratnim udarom.
- prilikom korištenja zaštitnog poklopca tipa A, B, C sa tanurastom četkom, koja je deblja od dopuštenog, žice mogu kolidirati sa zaštitnom pločom, što može dovesti do loma žice.

Uvijek koristite zaštitni poklopac koji odgovara radnom alatu. Pogledajte poglavlje 11.

Smanjivanje prašinskog opterećenja:

A UPOZORENJE – Neke prašine, koje nastaju brušenjem brusnim papirom, piljenjem, brušenjem, bušenjem i drugim radovima, sadržavaju kemikalije za koje je poznato da uzrokuju rak, urođene mane ili druge reproduktivne probleme. Neki primjer tih kemikalija:

- olovo iz premaza koji sadržavaju olovo,
- mineralna prašina iz opeka, cementa i drugih materijala za izgradnju zidova te
- arsen i krom iz kemijski obrađenog drva.

Varira i stupanj rizika koji snosite pod tim opterećenjem, ovisno o tomu koliko često izvodite takvu vrstu radova. Za smanjivanje opterećenja od tih kemikalija: radite u dobro ventiliranom prostoru i nosite odobrenu zaštitnu opremu, kao što su npr. maske za zaštitu od prašine posebno razvijene za filtriranje mikroskopski sitnih čestica.

Isto vrijedi i za prašinu od ostalih materijala, kao što su npr. neke vrste drva (poput prašine od hrasta ili bukve), metali, azbest. Ostale poznate bolesti su

npr. alergijske reakcije, oboljenja dišnih putova. Prašini ne smijete dopustiti da uđe u tijelo.

Pridržavajte se važećih smjernica i nacionalnih propisa za materijal, osoblje, slučaj primjene i mjesto uporabe (npr. odredaba za zaštitu na radu, odlaganje u otpad).

Prikupite čestice gdje nastaju i izbjegavajte njihovo odlaganje u okolini.

Upotrebljavajte pribor prikladan specijalnim vrstama posla. Zbog toga će biti manja količina čestica nekontrolirano u okolini.

Upotrebljavajte odgovarajući usisivač prašine.

Smanjite opterećenje prašinom na način:

- da izbačene čestice i izlaznu struju zraka ne usmjeravate ka sebi, osobama u blizini ili mjestu odlaganja prašine
- da upotrebljavate usisivač za prašinu i/ili čistač za zrak
- da dobro provjetravate radno mjesto i da ga usisavanjem držite čistim. Čišćenje metlom ili puhanje diže prašinu.
- Usisajte ili operite zaštitnu odjeću. Nemojte ispuhati, lupati ili četkatи.

5. Pregled

Pogledajte stranicu 2.

- 1 Stremen za ručno pritezanje/otpuštanje zateznih matica (bez alata)*
- 2 Zatezna matica (bez alata)*
- 3 Potporna prirubnica
- 4 Vreteno
- 5 Gumb za uglavljinjanje vretena
- 6 Zatvarač za uključivanje/isključivanje*
- 7 Ručka
- 8 Kotačić za namještanje broja okretaja*
- 9 Blokada (kao zaštita od nenamjernog uključivanja, eventualno za stanje trajne uključenosti)*
- 10 Prekidač (za uključivanje/isključivanje)*
- 11 Dodatna ručka
- 12 Zaštitni poklopac
- 13 Zatezna matica*
- 14 Ključ s dva otvora*
- 15 Zatezni vijak
- 16 Poluga za pričvršćivanje zaštitnog poklopca*

* ovisno o opremljenosti / nije sadržano u opsegu isporuke

6. Početak rada

A Prije stavljanja u pogon provjerite odgovaraju li radni napon i radna frekvencija alata mrežnom naponu i mrežnoj frekvenciji na mjestu uporabe alata.

A Uvijek predspojite zaštitni prekidač (RCD) s maksimalnom strujom okidanja od 30 mA.

6.1 Postavljanje dodatne ručke

A Radite samo s postavljenom dodatnom ručkom (11)! Cvasto vijcima pričvrstite dodatnu ručku s lijeve ili s desne strane stroja.

6.2 Postavljanje zaštitnog poklopca

! Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo zaštitni poklopac predviđen za odgovarajući radni alat! Pogrešni zaštitni poklopac može dovesti do gubitka kontrole i teških ozljeda. Pogledajte još i poglavlje 11. Pribor!

W 1100..., W 1150...:


Pogledajte stranicu 2., sliku C.

- Otpustite vijak (15). Postavite zaštitni poklopac (12) u prikazani položaj.
- Okrenite zaštitni poklopac tako da zatvoreno područje bude usmjerenog prema korisniku.
- Pritegnite vijak (15), pritom osigurač od odvrtanja mora zahvatiti u udubine.
- Provjerite dosjeda li sigurno: zaštitni se poklopac ne smije moći okretati.

WP 1200...RT, WE 1500...RT, WEV 1500...RT:

Pogledajte stranicu 2., sliku D.

- Povucite polugu (16). Postavite zaštitni poklopac (12) u prikazani položaj.
- Pustite polugu pa okrećite zaštitni poklopac sve dok se poluga ne uglavi.
- Povlačite polugu (16) pa okrenite zaštitni poklopac tako da zatvoreno područje bude usmjerenog prema korisniku.
- Provjerite dosjeda li sigurno: poluga se mora uglaviti, a zaštitni se poklopac ne smije moći okretati.

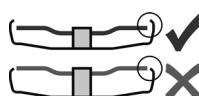

Upotrebljavajte samo radne alate koje zaštitni poklopac nadvisuje za najmanje 3,4 mm.

7. Postavljanje brusne ploče

! Prije svih radova preinake: izvucite mrežni utikač iz utičnice. Stroj mora biti isključen, a vreteno mirovati.

! Za radove s reznim pločama iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte zaštitni poklopac za reznu ploču (pogledajte poglavlje 11. Pribor).

7.1 Uglavljinjivanje vretena

- Pritisnite gumb za uglavljinjivanje vretena (5) pa rukom okrećite vreteno (4) sve dok se gumb za uglavljinjivanje vretena čujno ne uglavi.

7.2 Postavljanje brusne ploče

Pogledajte stranicu 2., slika A.

- Postavite potpornu prirubnicu (3) na vreteno. Ona je ispravno postavljena kada se ne može kretati na vretenu.
- Postavite brusnu ploču na potpornu prirubnicu (3) (pogledajte slike iznad).

Brusna ploča mora ravnomjerno nalijegati na potpornu prirubnicu. Limena prirubnica reznih brusnih ploča mora nalijegati na potpornu prirubnicu.

Napomena: Potporna je prirubnica (3) zaštićena od ispadanja. Skidanje: skinite povlačenjem uz eventualnu primjenu sile.

7.3 Pričvršćivanje/otpuštanje zateznih matica (bez alata) (ovisno o opremljenosti)

! Zatezne matice (bez alata) (2) pritežite isključivo rukom!

! Za izvođenje radova stremen (1) mora biti uvijek plosnatno preklapljen na zateznoj matici (2).

Pričvršćivanje zateznih matica (bez alata) (2):

! Ako je radni alat u steznom području deblji od 6 mm, ne smijete upotrebljavati zateznu maticu (bez alata)! U tom slučaju upotrijebite zateznu maticu (13) s ključem s dva otvora (14).

- Uglavite vreteno (pogledajte poglavlje 7.1).
- Otklopite stremen (1) zatezne matice.
- Postavite zateznu maticu (2) na vreteno (4).

Pogledajte sliku, stranica 2.

- Na stremenu (1) **rukom** pritegnite zateznu maticu u smjeru kretanja kazaljki na satu.
- Ponovno preklopite stremen (1) prema dolje.

Otpuštanje zateznih matica (bez alata) (2):

- Uglavite vreteno (pogledajte poglavlje 7.1).
- Otklopite stremen (1) zatezne matice.
- Zateznu maticu (2) odvrnite **rukom** u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu.

Napomena: Kod jako prtegnutih zateznih matica (2) za odvrtanje se može upotrijebiti još i ključ s dva otvora.

7.4 Pričvršćivanje/otpuštanje zateznih matica (ovisno o opremljenosti)

Pričvršćivanje zateznih matica (13):

2 stranice zateznih matica su različite. Zavrnite zateznu maticu na vreteno na sljedeći način:

Pogledajte stranicu 2., slika B.

A) Kod tankih brusnih ploča:

Vjenac zatezne matice (13) okrenut je prema gore kako bi se tanka brusna ploča mogla zategnuti na siguran način.

A) Kod debelih brusnih ploča:

Vjenac zatezne matice (13) okrenut je prema dolje kako bi se zatezna matica mogla postaviti na vreteno na siguran način.

- Uglavite vreteno. Zateznu maticu (13) pritegnite ključem s dva otvora (14) u smjeru kretanja kazaljki na satu.

Otpuštanje zateznih matica:

- Uglavite vreteno (pogledajte poglavlje 7.1). Zateznu maticu (13) odvrnite ključem s dva otvora (14) u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu.

8. Upotreba

8.1 Namještanje broja okretaja (ovisno o opremljenosti)

Na kotačiću (8) namjestite preporučeni broj okretaja. (mali broj = nizak broj okretaja; veliki broj = visok broj okretaja)

Rezna brusna ploča, ploča za grubo brušenje, brusna lončasta ploča, dijamantna rezna ploča:
veliki broj okretaja
Četka: srednji broj okretaja
Brusni tanjur: mali do srednjii broj okretaja
Napomena: Za radove poliranja preporučujemo naš kutni uređaj za poliranje.

8.2 Uključenje/isključenje stroja

! Stroj uvijek držite objema rukama.


! Prvo ga uključite, a tek potom na izradak stavite radni alat.

! Treba izbjegavati usis dodatne prašine i strugotina u stroj. Pri uključivanju i isključivanju držite stroj podalje od naslaga prašine. Nakon isključivanja stroj odložite tek nakon što se motor u cijelosti zaustavi.

! Izbjegavajte nenamjerna pokretanja stroja: prije izvlačenja utikača iz utičnice ili u slučaju nestanka električne struje uvijek isključite stroj.

! U kontinuiranom radu stroj je stalno u pogonu i ako bude isčupan iz vaših ruku. Iz tog razloga uvijek držite stroj objema rukama koristeći priloženu dodatnu ručku, zauzmite stabilan stav pri radu i budite koncentrirani.


Strojevi sa zatvaračem za uključivanje:

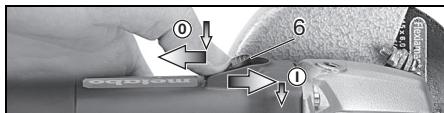

Uključivanje: gurnite zatvarač (6) prema naprijed. Za stanje trajne uključenosti prebacite ga potom prema dolje dok se ne uglavi.

Isključivanje: pritisnite stražnji kraj zatvarača (6) pa otpustite.

Strojevi sa sigurnosnim prekidačem (s funkcijom budnika):

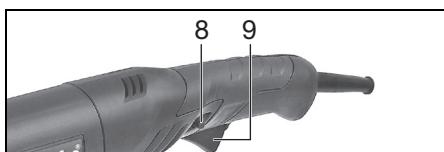

Jednokratno uključivanje:

Uključivanje: pritisnite blokadu (9) pa potom pritisnite prekidač (10). Otpustite blokadu (9).

Isključivanje: otpustite prekidač (10).

Trajno uključivanje (ovisno o opremljenosti):

Uključivanje: pritisnite blokadu (9) i držite je pritisnutom. Pritisnite prekidač (10) i držite ga pritisnutim. Stroj je sada uključen. A sada još jedanput pritisnite blokadu (9) da bi se uglasio prekidač (10) (trajno uključivanje).

Isključivanje: pritisnite pa otpustite prekidač (10).

8.3 Upute za rad

Brušenje:

Umjereno pritisnite stroj pa ga pomičite amo-tamo iznad površine kako se površina izratka ne bi previše zagrijala.

Grubo brušenje: za dobar rezultat rada radite pod kutom od 30° – 40°.

Rezanje brusilicom:

! Kod rezanja brusilicom uvijek radite u suprotnom smjeru (pogledajte sliku).

U protivnom postoji opasnost od toga da će stroj nekontrolirano odskočiti iz reza. Radite umjerenim pomacima prilagođenima materijalu koji obrađujete. Ne zaglavljujte, ne pritišćite, ne njište stroj.

Brušenje brusnim papirom:

Umjereno pritisnite stroj pa ga pomičite amo-tamo iznad površine kako se površina izratka ne bi previše zagrijala.

Radovi sa žičanim četkama:

Umjereno pritisnite stroj.

9. Čišćenje

Tijekom obrade čestice se mogu taložiti unutar električnog alata. To negativno utječe na hlađenje električnog alata. Vodljive naslage mogu negativno utjecati na zaštitnu izolaciju električnog alata i izazvati električne opasnosti.

Redovito, često i temeljito čistite električni alat kroz sve prednje i stražnje ventilacijske prorezne ili ispušte suhim zrakom. Prethodno odvojite električni alat od napajanja energijom i pritom nosite zaštitne naočale i primjerenu masku za prašinu. Pri ispuštanju pazite na propisno usisavanje.

10. Otklanjanje smetnji (ovisno o opremljenosti)

Zaštita od ponovnog pokretanja: stroj ne radi.

Aktivira se zaštita od ponovnog pokretanja. Ako se mrežni utikač utakne u utičnicu dok stroj radi ili kod ponovne uspostave strujnog napajanja nakon nestanka struje, stroj se ne počreće. Isključite pa ponovo uključite stroj.

11. Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor Metabo. Pogledajte stranicu 4.

Upotrebljavajte isključivo pribor koji ispunjava sve zahtjeve i specifikacije u ovim uputama.

! Uvijek koristite radni alat koji odgovara radnom zadatku i propisani zaštitni poklopac. **Pogledajte stranicu 4.** (Ilustracije su za primjer).

Radni zadatak:

1 = brušenje sa površinom

2 = rezno brušenje

3 = brušenje

4 = čelične četke

5 = brušenje brusnim papirom

Radni alati:

- 1.1 = ploča za grubo brušenje
 2.1 = rezna ploča "Metal"
 2.2 = rezna ploča „Zid/beton“
 2.3 = dijamantna rezna ploča „Zid/beton“
 2.4 = rezna ploča za dvostruku svrhu uporabe (kombinirana ploča za brušenje i rezanje)
 3.1 = dijamantne brusne krune
 4.1 = okrugla četka
 4.2 = lončana četka
 5.1 = lamelni brusni tanjur
 5.2 = brusni tanjur za brusne listove

propisani zaštitni poklopci:

- Tip A = zaštitni poklopac za rezanje / zaštitni poklopac uklj. čip zaštitnog poklopca za brusno rezanje
 Tip B = zaštitni poklopac za brušenje
 Tip C = zaštitni poklopac za brušenje i rezno brušenje (kombinacija)

Ostali pribor:

(vidi i www.metabo.com)

A Zatezne matice (13)**B Zatezne matice (bez alata) (2)**

Kompletan assortiman pribora pogledajte na www.metabo.com ili u katalogu pribora.

12. Popravci

 Električni alat smiju popravljati isključivo električari!

Neispravan vod mrežnog napajanja smije se zamijeniti samo posebnim vodom mrežnog napajanja tvrtke Metabo, koji se može kupiti putem servisa tvrtke Metabo.

Kontaktirajte svog lokalnog distributera ukoliko trebate popraviti svoj Metabo alat. Adrese pogledajte na www.metabo.com.

Popis rezervnih dijelova možete učitati sa www.metabo.com.

13. Zaštita okoliša

Prašina koja nastaje brušenjem može sadržavati štetne tvari: ne odlazite je u kućanski otpad, nego je propisno odlazite u odlagalištu posebnog otpada.

Pridržavajte se tuzemnih propisa za ekološko zbrinjavanje i reciklažu istrošenih električnih strojeva, ambalaže i pribora.

 Samo za EU-zemlje: ne bacajte električni alat u kućanski otpad. Prema europskoj Direktivi 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njezinoj provedbi u nacionalnom pravu, istrošeni električni alati moraju se odvojeno sakupljati i odlagati u otpad na ekološki prihvatljiv način u centrima za recikliranje.

14. Tehnički podatci

Objašnjenja uz informacije na stranici 3.

Pridržavamo pravo na izmjene koje su u cilju tehničkog unaprjeđenja.

D_{\max}	= maks. promjer radnog alata
$t_{\max,1}$	= maks. dopuštena debljina radnog alata u području stezanja pri primjeni zatezne matice (13)
$t_{\max,3}$	= maks. dopuštena debljina radnog alata
$t_{\max,4}$	= max. dopuštena debljina tanjurastih četki
M	= vretena
I	= duljina brusnog vretena
n	= broj okretaja u praznom hodu (najveći broj okretaja)
P_1	= nazivna ulazna snaga
P_2	= nazivna izlazna snaga
m	= težina bez mrežnog kabla

Mjerenje vrijednosti dobivene u skladu sa EN 60745.

Stroj razreda zaštite II

~ izmjenična struja

Prikazane tehničke specifikacije podliježu tolerancijama (u skladu s važećim standardima).

Razina emisije

Razina emisije vibracija može se koristiti kao preliminarna procjena izloženosti i isto tako se može koristiti za uspoređivanje raznih električnih alata. Također treba uzeti u obzir način rada te stanje električnog alata i radnog pribora koji može značajno smanjiti ili povećati stvarno opterećenje. Kod procjene izloženosti vibracijama treba također uzeti u obzir vremena kada je stroj isključen ili kada radi s manjim opterećenjem. Odredite dodatne mjerje sigurnosti koje će zaštititi rukovatelja strojem od učinaka vibracija: organizacija rada.

 Brušenje tankih limova ili drugih lako vibrirajućih izradaka sa velikom površinom može dovesti do znatno veće ukupne emisije buke (do 15 dB), od navedenih vrijednosti emisije buke. Takvi izdaci primjereno se mjerama kao npr. postavljanje teških, fleksibilnih izolacijskih prostirki koliko je moguće trebaju sprječiti u emisiji buke. I kod procjene opasnosti od opterećenja bukom i izbora prikladne zaštite za sluš treba uzeti u obzir povećanu emisiju buke.

Ukupna vrijednost vibracija (suma vektora triju smjerova) određena je u skladu s EN 60745:

a_h, AG = vrijednost emisije vibracija (brušenje površina)

a_h, DS = vrijednost emisije vibracija (brušenje brusnim tanjurom)

$K_{h,AG/DS}$ = nepouzdanost (vibracija)

Tipična A-vrednovana razina buke:

L_{pA} = razina zvučnog pritiska

L_{WA} = razina akustične snage

K_{pA}, K_{WA} = nesigurnost (razina buke)

 **Upotrebljavajte zaštitu za uši!**

Оригинално упатство за работа

1. Изјава за сообразност

Изјавуваме под сопствена потполна одговорност дека: аголните брусили, идентификувани според типот и серискиот број *1), соодветствуваат на сите релевантни одредби на законите *2) и нормите *3). Техничката документација под *4) - види страница 3.

2. Наменета употреба

Аголните брусили се компатибилни со оригиналните додатоци Метабо за брусење, пескарење, работа со жичани четки и абразивно сечење метал, бетон, камен и слични материјали без употреба на вода.

Во случај на оштетувања поради непрописна употреба, одговорноста пага само на корисникот.

Мора да се внимава на сите познати прописи за несреќни случаи и на дадените безбедносни напомени.

3. Општи безбедносни напомени



Внимавајте на текстот означен со овој симбол заради ваша лична заштита и заштита на електричниот алат!



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – За да го намалите ризикот за повреда, прочитајте го упатството за употреба.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Прочитајте ги сите безбедносни напомени, упатства, слики и технички податоци предвидени за овој електричен алат. Непридржувањето до следните упатства може да предизвика струен удар, изгореници и/или тешки повреди.

Чувајте ги сите безбедносни упатства и инструкции за идна употреба.

Кога го давате алатот некому, давајте го само со документацијата заедно.

4. Специјални безбедносни напомени

4.1 Општи упатства за безбедност за брусење, пескарење, работа со жичани четки или абразивно сечење:

a) Оваа електрична алатка се користи како бруслика, бруслика со шмиргла, жичена четка, додаток кружни отвори или машина за абразивно сечење. Прочитајте ги сите безбедносни упатства, инструкции, илустрации и податоци што ги добивате со уредот. Непочитувањето на упатствата подолу може да резултира со струен удар, пожар и/или сериозни повреди.

b) **Оваа електрична алатка не е погодна за полирање.** Употребите за кои не е наменет електричниот алат, може да предизвикаат опасности и повреди.

b) **Не користете го електричниот алат за функција за која не е направен и предвиден од страна на неговиот производител.** Таквата употреба може да резултира со губење на контролата и сериозна телесна повреда.

g) **Не користете приклучни додатоци што не се специјално дизајнирани и препорачани од производителот за оваа електрична алатка.** Само затоа што е можно да ги закачите додатоците на електричниот алат тоа не гарантира безбедна употреба.

d) **Дозволената брзина на вртежите на додатокот поставен на алатката мора да биде барем колку и максималната брзина наведена на електричниот алат.** Приклучни додатоци што се вртат побрзо од дозволеното може да се скршат и да излетат.

f) **Надворешниот дијаметар и дебелината на вметнатиот додаток мора да одговараат на димензиите на електричниот алат.** Вметнатите додатоци кои имаат несоодветни димензии не може да бидат соодветно заштитени или контролирани.

e) **Димензиите за прицврстување на додатоците мора да одговараат на димензиите на прицврстуващите на електричниот алат.** Додатоците што не се правилно прицврстени на електричниот алат, ротираат нерамномерно, вибрираат многу силно и може да предизвикаат губење на контрола.

j) **Не користете оштетени додатоци.** Пред секоја употреба, проверете дали има оштетувања на додатоците, како што се откинати парчиња и пукнатини на дисковите за брусење, пукнатини на подлогата за брусење, абење или прекумерно абење, лабава или скршена жица на жичаните четки. Ако електричниот алат или додатокот падне, проверете дали се оштетени или користете неоштетен додаток. Откако ќе го проверите и поставите додатокот, вие и луѓето во близина треба да стоите подалеку од работната област на ротирачкиот додаток и оставете го да работи со полна брзина една минута. Оштетените алатки обично се кршат во текот на овој тест период.

z) **Носете опрема за лична заштита.** Во зависност од примената, користете целосна заштита за лице, заштитни очила или заштита за очи. Доколку е соодветно, носете маска за прашнина, заштита за ушите, заштитни нарааквици или специјална престилка за да се заштитите од малите честички од абразивите и материјалите. Очите треба да бидат заштитени од летечки остатоци кои се појавуваат при повеќе ражувања. Маската за прашнина или за дишење

мора да го филтрира правот создаден за време на работењето. Ако подолго време сте изложени на сила бука, може да претрпите губење на слухот.

s) Држете ги другите луѓе на безбедно растојание од вашата работна област. Секој што влегува во работната област мора да носи опрема за лична заштита. Парчиња од материјалот со кој се работи или скршени додатоци може да излетаат далеку и да предизвикаат повреда дури и надвор од директната работна област.

i) Држете го електричниот алат само за изолираните ракчи кога изведувате операции каде што алатот може да дојде во контакт со скриени линии на електричната мрежа или со сопствениот кабел за напојување. Контактот со струен вод може да предизвика металните делови да се доведат под напон и притоа да настапи струен удар.

j) Чувайте го кабелот за напојување подалеку од вметнатите ротирачки додатоци. Ако изгубите контрола над уредот, кабелот за напојување може да се пресече или се затегне и вашата длака или рака може да се заглави во ротирачкиот додаток.

k) Никогаш не исклучувајте го електричниот алат пред целосно да сопре со работа. Вметнатиот ротирачки додаток може да дојде во контакт со работната површина, што може да предизвика да изгубите контрола врз електричниот алат.

l) Не стартувајте го електричниот алат додека го носите. Вашата облека може да биде фатена од случаен контакт со ротирачкиот додаток, и додатокот може да пробие во вашето тело.

l.) Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашата електрична алатка. Вентилаторот на моторот влече прашина во кукиштот, а големата акумулација на метална прашина може да предизвика електрични опасности.

m) Не користете ја алатката близу до запаливи материјали. Искрите може да ги запалат овие материјали.

n) Не користете додатоци за кои е потребна течност за ладење. Употреббата на вода или други течности за ладење може да предизвика струен удар.

4.2 Повратен удар и соодветни безбедносни упатства

Повратниот удар е ненадејната реакција како резултат на заглавен или закачен ротирачки додаток, како што се диси за брусење, подлога за брусење, жичана четка итн. Како резултат на тоа, неконтролираната алатка почнува силно да се врти во правец обратен на ротирачкиот додаток кај точката на блокирање.

На пример, кога диск за брусење е закачено или заглавено во работното парче, работ на дискот за брусење што налевол го работното парче може да се заглави и да го скрши дискот

за брусење или да предизвика повратен удар. Дискот за брусење потоа се движки кон или подалеку од операторот, во зависност од насоката на вртење на дискот кај точката на заглавување. Исто така, овие дискови за брусење може да се скршат.

Повратниот удар е резултат на неправилна употреба на електричниот алат и/или несоодветни работни услови. Може да се спречи со соодветни мерки на претпазливост, како што е описано подолу.

a) Цврсто држете го електричниот алат и поставете ги вашето тело и раце во позиција каде што ќе можете да ги апсорбирате повратните сили. Сеногаш користете ја помошната ракна, доколку ја има, за да имате најголема можна контрола врз силите на повратен удар или моментите на реакција при стартување. Операторот може да ги контролира силите на повратен удар и реакција преку соодветни мерки на претпазливост.

b) Никогаш не ставајте ја раката близу до ротирачките додатоци. Вметнатиот додаток може да помине над вашата рака при повратен удар.

b) Избегнувајте да го движите телото во областа каде што ќе се движки електричниот инструмент во случај на повратен удар. Повратниот удар го движки електричниот алат во насока спротивна на движењето на тркалото за брусење кај точката на блокирање.

c) Бидете особено претпазливи кај аглите, острите работи и сл. Спречете ги додатоците да отскокнуваат од работното парче и да се заглавуваат. Ротирачкиот додаток има тенденција да заглавува на аглите, острите работи или кога отскокнува. Ова предизвика губење на контролата или повратен удар.

d) Не користете сечило за моторна пила, сегментирано дијамантско сечило со растојание меѓу сегментите поголемо од 10 mm ниту сечило со запци. Таквите додатоци често предизвикваат повратен удар и губење на контрола.

4.3 Специјални безбедносни упатства за брусење и абразивно сечење

a) Користете ги само алатите за брусење одобрени за вашиот електричен алат и штитникот предвиден за овие алатки за брусење. Абразивите кои не се наменети за електричниот алат, не се доволно заштитени и не се безбедни.

b) Нерамните дискови за брусење мора да бидат поставени така што површината за брусење е под работ на штитникот. Неправилно поставен диск за брусење што излегува над работ на штитникот не може соодветно да биде заштитен.

b) Штитниците мора да бидат цврсто прицврстени на електричниот алат и да се прилагодат за максимална безбедност,

така што операторот е изложен на најмалиот можен дел од дискот. Штитникот помага операторот да се заштити од остатоци, случаен контакт со абразивот и искри што би можеле да запалат облека.

г) **Дисковите за брусење може да се користат само за препорачаните намени.** На пример: **Никогаш не брусете со страничната површина на дискот за сечење.** Дисковите за сечење се наменети за отстранување на материјал со работ на дискот. Латералната сила на овие абразиви може да ги скрши.

д) **Секогаш користете неоштетени прицврстувачи со точна големина и форма за дискот за брусење што сте го одбрале.** Соодветните прицврстувачи го поддржуваат дискот за брусење и на тој начин го намалуваат ризикот од оштетување на тркалото. Прицврстувачите за дискови за сечење може да се разликуваат од прицврстувачите за други дискови за брусење.

ф) **Не користете истрошени дискови за брусење за поголеми електрични алати.** Дисковите за брусење за поголеми електрични алати не се дизајнирани за поголемата брзина на помалите електрични алати и може да се скршат.

е) **Кога користите сечила за двојна намена, секогаш користете го соодветниот штитник за намената за која се користат.** Со користење на несоодветен штитник не се обезбедува посакуваната заштита и може да дојде до сериозни повреди.

4.4 Други посебни безбедносни упатства за абразивно сечење:

ѓ) **Избегнувајте блокирање на дискот за сечење или прекумерен притисок при контакт.** Не извршувајте претерано длабоки сечења. Преоптовареноста на дискот за сечење го зголемува притиското врз него и подложноста на заглавување или блокирање и со тоа и можноста за повратен удар или кршење на дискот.

б) **Избегнувајте ја областа пред и зад ротирачкиот диск за сечење.** Ако го поставите дискот за сечење подалеку од вас во работното парче, електричниот алат со ротирачкиот диск може да се исфрли директно кон вас во случај на повратен удар.

в) **Ако дискот за сечење е заглавен или сте пренанале со работа, исклучете го електричниот алат и држете го стабилно додека дискот не запре.** Никогаш не обидувајте се да го повлечете дискот за сечење од направениот засек додека тој ротира, инану може да дојде до повратен удар. Идентификувайте и отстранете ја причината за заглавувањето.

г) **Не вклучувајте го повторно електричниот алат додека е во работното парче.** Оставете сечилото да ја достигне својата полна брзина пред внимателно да продолжите со сечење. Во спротивно, дискот може да се

заглави, да скокне од работното парче или да предизвика повратен удар.

д) **Фиксирајте ги плочите или големите работни парчиња за да се намали ризикот од повратен удар заради заглавен диск за сечење.** Големите работни парчиња може да се искриват од сопствената тежина. Работното парче мора да биде фиксирано од двете страни на дискот, и во близина на линијата на сечење и на работ.

г) **Бидете особено внимателни со „учебните сечења“ на постојните сидови или други области што не се видливи.** Навлезениот диск за сечење може да предизвика повратен удар при сечење на цевки за гас или вода, електрични жици или други предмети.

е) **Не правете никакви искривени сечења.** Преоптовареноста на дискот за сечење го зголемува притисокот врз него и подложноста на заглавување или блокирање, а со тоа и можноста за повратен удар или кршење на дискот што може да доведе до сериозни повреди.

4.5 Специјални безбедносни упатства за брусење со шмиргла:

а) **Користете парчиња шмиргла со соодветна големина и следете ги упатствата на производителот за избор на парчињата шмиргла.** Парчињата шмиргла што се испакнати надвор од подлогата за брусење може да предизвикаат закачување, заглавување, кинење или повратен удар.

4.6 Специјални безбедносни упатства за работење со жичани четки:

а) **Имајте на ум дека жичаната четка губи парчиња жица при нормална употреба.** Не преоптоварувајте ги жиците со прекумерен притисок при контакт.

Летечките парчиња жица лесно може да навлезат низ тенка облека и/или низ кожата.

б) **Ако се препорачува користење на штитник, не дозволувајте контакт на штитникот со жичаната четка.** Дијаметарот на четките во форма на диск или чашка може да се зголеми кога ќе се притиснат и кога има центрифугални сили.

4.7 Дополнителни безбедносни упатства:

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - секогаш носете заштитни очила.

 Носете заштита за слухот.

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** – Секогаш користете го електричниот алат со двете раце.

 Не користете го штитникот за брусење при абразивно сечење. Од безбедносни причини, при работа со дискови за сечење користете го штитникот за абразивно сечење.

Не користете сегментирани дијамантски дискови за сечење со растојание меѓу сегментите >10 mm. Дозволени се само негативни агли за сечење со сегментен диск. Користете залепени дискови за сечење само ако се зајакнати.

Користете еластични граничници кога се доставени со абразивот и кога е потребно.

Следете ги информациите на производителот на алатката или додатокот! Защитете ги дисковите од маснотии и удари!

Додаточите мора внимателно да се чуваат и ракуваат според упатствата на производителот.

Никогаш не користете дискови за сечење за грубо брусење или измазнување на работи! Дисковите за сечење не смее да бидат подложени на страничен притисок.

Работното парче мора да биде прицврстено и да се спречи негово лизгање, на пр. со помош на уреди за затегнување. Големите работни парчиња мора да бидат соодветно поддржани.

Ако се користат додатоци што се вметнуваат со навој, крајот на оската не смее да го допира дното на дулката на додатокот. Осигурете се дека навојот на додатокот што се вметнува е доволно долг за должината на оската. Навојот на додатокот што се вметнува мора да одговара на навојот на оската. Должината на оската и навојот на оската може да се најдат на страница 3 и глава 14. Технички податоци.

Се препорачува да се користи соодветен неподвижен систем за вадење. Секогаш исклучувајте го уредот за резидуална струја (RCD) со макс. активирачка струја од 30 mA. Ако аголната брусалка е исклучена од прекинувачот за резидуална струја (RCD), мора да се провери и исчисти. Види поглавје 9. Чистење.

Осигурете се дека отворите за вентилација се слободни кога работите во правливи услови. Ако стане неопходно да се отстрани прашината, право исклучете го електричниот алат од електричната мрежа (користете неметални предмети) и избегнете оштетување на внатрешните делови.

Не смее да се користат оштетени, некружни или вибрирачки алатки.

Избегнувајте оштетување на цевки за гас или вода, електрични жици и потпорни сидови.

Извадете го приклучокот од штекер пред секое подесување или одржување на машината.

Помошната рачка мора да се замени ако е оштетена или испукана. Не ракувајте со машина со дефектна помошна рачка.

Штитникот мора да се замени ако е оштетен или испукан. Не ракувајте со машината со дефектен штитник.

Оваа електрична алатка не е наменета за полирање. Гаранцијата истекува во случај на неправилна употреба! Моторот може да се прегреје, а електричниот алат може да се

иштети. За полирање, ги препорачуваме нашите аголни полирачки.

Фиксирајте ги малите работни парчиња. На пример, прицврстете се во менгеме.

Ако тркалата монтирана со приработница се користат за двојна намена (комбинирани тркала за брусење и сечење), може да се користат само следниве типови штитници: тип A, тип B.

Види поглавје 11.

Користете го соодветниот штитник:

Употребата на несоодветен штитник може да доведе до губење на контролата и сериозни повреди. Примери за неправилна употреба:

- Кога користите штитник од типот A за странично брусење, заштитниот капак и работното парче може да дојдат во контакт, што доведува до недоволна контрола.
- Кога користите штитник од типот B за абразивно сечење со залепени дискови за абразивно сечење, постои заголемен ризик да бидете изложени на искри и честички од брусење, како и фрагменти од дискот за брусење во случај на кршење на дискот за брусење.
- Кога користите штитник од типот A, B, в за сечење или странично брусење во бетон или цигли, постои заголемен ризик од изложување на прашина и губење на контролата како резултат на повратен удар.
- Кога користите штитник од типот A, B, в со четка која е подебела од дозволеното, јиците може да удрат во заштитниот капак и да предизвикаат кршење на јиците.

Секогаш користете штитник што одговара на алатката. Види поглавје 11.

Намалување на талозите прав:

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** - Некои прашини што се создаваат со пескарење, сечење со пила, брусење, дупчење и други работи содржат хемикалии за кои е познато дека предизвикуваат рак, дефекти при раѓање или други репродуктивни оштетувања. Примери за такви хемикалии:

- Олово од боја што содржи олово,
- минерална прашина од тули, цемент и други сидарски материјали и
- арсен и хром од хемиски обработено дрво. Вашиот ризик од овој вид варира, во зависност од тоа колку често извршувате таков вид на работа. За да ја намалите изложеноста на овие хемикалии: Работете во добро проветрена просторија и работете со одобрена опрема за лична заштита како што се маските за прашина кои се специјално дизајнирани за филтрирање на микроскопски честички.

Ова важи и за прашина од други материјали, како што се некои видови дрво (дабова или букова прашина), метали, азбест. Примери за други познати болести се алергиски реакции, респираторни заболувања. Не дозволувајте правот да ви навлезе во телото.

Следете ги прописите и националните регулативи што се однесуваат на материјалите, персоналот, примената и локацијата (на

mk МАКЕДОНСКИ

пример, здравствените и безбедносните регулативи, фрлање).

Собирајте ги честичките веднаш кај што е нивниот извор за да избегнете нивно праширување.

Употребувајте само соодветна опрема наменета за специјални работи. Така можете да го намалите неконтролираното ширење на честичките во околната.

Употребувајте соодветна машина за смукање прав.

Намалете ја изложеноста на прав преку:

- Не насочувајте ги честичките што произлегуваат или издувните гасови на машината кон или во близина на околните лица,
- употребувајте правосмукалка и/или прочистувач на воздухот,
- добро проветрувајте го работното место и одржувајте го чисто со смукање. Изметете ја или издувайте ја насобраната прав.
- Испукајте или исперете ја заштитната облека. Не ја издувувајте, тресете или четкајте.

5. Преглед

Види страница 2.

- 1 Стега за затегнување/олабавување на навртката за прицврстување (без алати) со рака *
- 2 Навртка за прицврстување (без алатки) *
- 3 Прицврстувач за држење
- 4 Оска
- 5 Копче за заклучување на оска
- 6 Лизгач за вклучување/исклучување *
- 7 Рачка
- 8 Тркало за поставување на брзина *
- 9 Заклучување (против ненамерно вклучување, можно постојано активирање) *
- 10 Копче (за вклучување / исклучување) *
- 11 Помошна ракча
- 12 Штитник
- 13 Завртка за прицврстување *
- 14 Клуч со две дупки *
- 15 Завртка за прицврстување
- 16 Рачка за прицврстување на штитник *

* зависи од опремата/не е вклучено испораката

6. Ставање во употреба

⚠ Пред да го ставите полначот во употреба, проверете дали волтажата на главното напојување и фреквенцијата наведени на фабричката етикета се совпаѓаат со податоците на струјата кај вас.

⚠ Секогаш исклучувајте го уредот за резиудална струја (RCD) со макс. активирачка струја од 30 mA.

6.1 Монтирање на помошната ракча

⚠ Работете само со прикачена помошна ракча (11)! Зафрафете ја помошната ракча на левата или десната страна на машината.

6.2 Прикачете го штитникот

⚠ Од безбедносни причини, користете го само штитникот наменет за соодветниот додаток! Употребата на несоодветен штитник може да доведе до губење на контролата и сериозни повреди. Види и глава 11. Опрема!

W 1100..., W 1150...:


Види страница 2, илустрација С.

- Олабавете ја (15) завртката. Ставете го штитиникот (12) во прикажаната позиција.
- Свртете го штитникот така што затворената површина е завртена накај операторот.
- Затегнете ја завртката (15) додека уредот против извртување мора да влезе во процепите.
- Проверете дали е безбедно затегнато: штитникот не смее да се извртува.

WP 1200...RT, WE 1500...RT, WEV 1500...RT:

Види страница 2, илустрација D.

- Повлечете ја (16) ракчата. Ставете го штитиникот (12) во прикажаната позиција.
- Ослободете ја ракчата и вртете го штитникот сè додека не се заглави ракчата.
- Повлечете ја ракчата (16) и свртете го штитникот така што затворената површина е завртена накај операторот.
- Проверете дали е безбедно наместена: Ракчата мора да биде заглавена и штитникот не смее да се извртува.

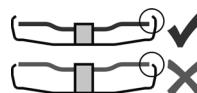

Користете само додатоци за вметнување, што штитникот ги надминува најмалку 3,4 mm.

7. Прикачете диск за брусење

⚠ Пред било какво менување на додатоци: Исклучете го приклучокот од штекер. Машината мора да се исклучи и оската да запре.

⚠ Од безбедносни причини, при работа со дискови за сечење користете го штитникот за сечење (види глава 11. Додатоци).

7.1 Заклучете ја оската

- Притиснете го копчето за заклучување на оската (5) и
Вртете ја оската со рака (4) сè додека копчето за заклучување на оската не кликне на своето место.

7.2 Поставете диск за брусење

види страница 2, илустрација А.

- Ставете ја прирабницата (3) на оската. Поставен е правилно ако не дозволува извртување на оската.

- Ставете диск за брусење на прирабницата (3) (види слики погоре).

Дискот за брусење мора да се потпира рамномерно на прирабницата. Металната прирабница на дисковите за сечење мора да лежи на прирабницата.

Белешка: Прирабницата е (3) зацврстена за да се спречи испаѓање. За да ја изведите: употребете сила ако е потребно.

7.3 Зацврстување/олабавување на навртката за прицврстување (без алати) (во зависност од опремата)

! Затегнете ја навртката за прицврстување (без алати) (2) само со рака!

! За да работи, штитникот треба (1) секогаш да лежи рамно на навртката за прицврстување (2).

За да ја зацврстите навртката за прицврстување (без алати) (2):

! Не користете ја навртката за прицврстување (без алатки) ако додатокот има тело за затегнување подебело од 6 mm! Во овој случај, користете ја навртката за прицврстување (13) со клуч со две дупки (14).

- Заклучете ја оската (види глава 7.1).
- Преклопете го штитникот (1) на навртката за прицврстување.
- Поставете ја навртката за прицврстување (2) на оската (4). Види илустрација на страница 2.
- Затегнете ја навртката за прицврстување на штитникот (1) **пачно** надесно.
- Повторно преклопете го штитникот (1).

За да ја одвртите навртката за прицврстување (без алати) (2):

- Заклучете ја оската (види глава 7.1).
- Преклопете го штитникот (1) на навртката за прицврстување.
- Одвртете навртката за прицврстување (2) **со рака** во насока спротивна од стрелките на часовниковото кружно време.

Забелешка: Ако навртката за прицврстување (2) е многу затегната, за одвртување може да се користи и клуч со две дупки.

7.4 Затегнување/одвртување на навртката за прицврстување (во зависност од опремата)

 **Затегнување на (13) навртката за прицврстување:**

Двете страни на навртката за прицврстување се различни. Затегнете ја навртката за прицврстување на оската на следниов начин:

Види страница 2, илустрација B.

- A) За тенки дискови за брусење:

Работ на навртката за прицврстување (13) се свртува нагоре, така што тенкиот диск за брусење може безбедно да се прицврсти.

Б) За дебели дискови за брусење:

Работ на навртката за прицврстување (13) се свртува надолу, така што тенкиот диск за

брuseње може безбедно да се прицврсти на оската.

- Заклучете ја оската. Затегнете ја навртката за прицврстување (13) во насока на стрелките на часовниковото со помош на клучот со две дупки (14).

Олабавете ја навртката за прицврстување:

- Заклучете ја оската (види глава 7.1).
- Олабавете ја навртката за прицврстување (13) спротивно на стрелките на часовниковото со помош на клучот со две дупки (14).

8. Употреба

8.1 Прилагодување на брзината (во зависност од опремата)

Поставете ја препорачаната брзина на тркалцето (8). (Мал број = мала брзина, голем број = голема брзина)

Диск за сечење, груб диск, диск во форма на чашка и дијамантски диск за сечење: **голема брзина**

Четка: **средна брзина**

Плочка за брусење: **мала до средна брзина**

Забелешка: За полирање ги препорачуваме нашите аголни полирачки.

8.2 Вклучување/исклучување

! Секогаш насочувајте ја машината со обете раце.


! Прво вклучете, а потоа движете го додатокот кон работното парче.

! Не смее да се дозволи машината да апсорбира дополнителна прашина и парченца. Кога се вклучува и исклучува, чувајте ја машината подалеку од прашина. Кога ќе ја исклучете машината ставете ја на подот само кога моторот целосно ќе престане да работи.

! За да спречите ненамерно стартирање: секогаш исклучете ја машината кога приклучокот е изведен од штекерот или кога има прекин на напојувањето со електрична енергија.

! При континуирана употреба, машината продолжува да работи кога е истргната од рацете. Затоа, секогаш држете ја машината со двете раце на дадените рачки, застанете во безбедна положба и работете сконцентрирано.


Машини со лизгачки прекинувач:

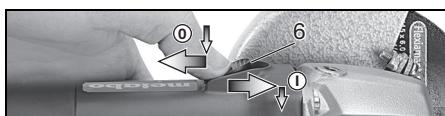

Вклучување: притиснете го лизгачкиот прекинувач (6) напред За континуирано вклучување, потоа навалете го надолу додека не се заглави.

Исклучување: притиснете го задниот крај на лизгачкиот прекинувач (6) и ослободете.

Машини со безбедносен прекинувач (со мртва функција):

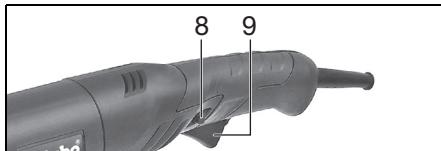

Вклучување само за момент:

Вклучување: Притиснете ја бравата (9) а потоа притиснете го прекинувачот (10).

Ослободете ја (9) бравата.

Исклучување: Ослободете го прекинувачот (10).

Континуирано работење (во зависност од опремата):

Вклучување: Притиснете ја бравата (9) и задржете. Притиснете и држете го прекинувачот (10). Машина е вклучена. Сега повторно притиснете ја бравата (9) за да го заклучите прекинувачот (10) (континуирано работење).

Исклучување: Притиснете и ослободете го (10) прекинувачот.

8.3 Инструкции за работа

Брусење:

Притиснете ја машината рамномерно надолу врз површината и движете се напред и назад, така што површината работното парче да не стане премногу жешко.

Грубо брусење: поставете ја машината под агол од 30° - 40° за најдобри резултати.

Абразивно сечење:

При сечење, секогаш работете во спротивна насока од онаа на дискот (види слика). Во спротивно, постои ризик машината да скокне неконтролирано од сечењето.

Движете ја машината рамномерно со брзина соодветна за материјалот што се обработува. Не навалувајте, не притискајте премногу, не скокайте од страна на страна.

Брусење со шмиргла:

Притиснете ја машината рамномерно надолу врз површината и движете се напред и назад, така што површината работното парче да не стане премногу жешко.

Работа со жичани четки:

Умерено притиснете ја машината.

9. Чистење

За време на обработката, во електричниот алат може да навлезат честички. Ова влијае на ладењето на електричниот алат.

Кондуктивните депозити може да влијаат на

заштитната изолација на електричниот алат и да предизвикаат електрични опасности.

Редовно, често и темелно чистете го електричниот алат низ сите предни и задни отвори за вентилација или издвујте со сув воздух. Претходно исклучете го електричниот алат од електричната мрежа и носете заштитна очила и соодветна маска за прав. Обрнете внимание на соодветна екстракција кога дувате.

10. Решавање на проблеми (во зависност од опремата)

Заштита од рестартирање: Машина не работи. Активирана е заштита од рестартирање. Ако приклучокот се стави во штекер со вклучена машина или ако струјата се врати по прекин, машината не се стартува. Исклучете ја машината и повторно вклучете ја.

11. Додатоци

Употребувајте само оригинални Metabo додатоци.

Види страница 4.

Употребувајте само додатоци коишто ги исполнуваат барањата и податоците во ова упатство за употреба.

! Секогаш користете го соодветниот додаток и пропишаниот штитник за работната задача. **Види страница 4.** (Сликите се дадени единствено како пример).

Работна задача:

1 = брусење со површината

2 = абразивно сечење

3 = дупчење отвори

4 = користење жичани четки

5 = брусење со шмиргла

Додатоци:

1.1 = диск за брусење

2.1 = диск за сечење „метал“

2.2 = диск за сечење „цигли/бетон“

2.3 = дијамантски диск за сечење „цигли/бетон“

2.4 = диск за сечење со двојна намена (комбиниран диск за брусење и сечење)

3.1 = дијамантски додатоци за дупчење

4.1 = кружна четка

4.2 = четка во вид на чашка

5.1 = ламеларен диск за брусење

5.2 = подлога за парчиња шмиргла

Задолжителен штитник:

Тип А = Штитник за сечење / штитник вклучувајќи додаток на штитникот за абразивно сечење

Тип Б = Штитник за брусење

Тип В = Штитник за брусење и абразивно сечење (комбиниран)

Дополнителни додатоци: (види и www.metabo.com)

A Навртка за прицврстување (13)

B Навртка за прицврстување (без алати) (2)

Комплетниот асортиман на додатоци може да се види на www.metabo.com или во каталогот за додатоци.

12. Поправки

 Поправките на електричниот алат смее да ги изведува само стручен електричар! Неисправен кабел за напојување мора да се замени само со посебен оригинален Metabo кабел за напојување, достапен преку Metabo Service.

За Metabo електрични алати со потреба за поправка, упатете се до најблиското претставништво на Metabo. Адресите можете да ги видите на www.metabo.com.

Листата со резервни делови можете да ја симнете од www.metabo.com.

13. Заштита на животната средина

Добиената прашина при шмиргланье може да содржи загадувачи: не фрлайте ја како отпад од домаќинството, туку исфрлете на локација за собирање на опасен отпад.

Следете ги националните прописи за фрланање на алатот во отпад и за рециклирање на користени машини, пакувања и додатоци.

 Само за земји од ЕУ. Не фрлайте ги електричните алати со домаќинскиот отпад! Според Европска Директива 2012/19/EU за отпад од електрична и електронска опрема и имплементација во националното законодавство, користените електрични алати мора да се собираат одделно и да се рециклираат на еколошки начин.

14. Технички податоци

Објаснувањата за податоците се ноаѓаат на страница 3. Правото на промена во контекст на техничките чекори е задржано.

D_{max}	= макс. дијаметар на додатокот
$t_{max,1}$	= макс. дозволена дебелина на додатокот во областа за затегнување при употреба на навртка за прицврстување (13)
$t_{max,3}$	= макс. дозволена дебелина на додатокот
$t_{max,4}$	= макс. дозволена дебелина на кружни четки
M	= навој на оска
	= должина на оската за брусење
n	= брзина во мирување (максимална брзина)
P_1	= номинална влезна моќност
P_2	= излезна моќност
m	= тежина без кабел за напојување

Мерните вредности се одредуваат според EN 60745.

Машина од заштитна класа II

~ Наизменична струја

Дадените технички податоци имаат толеранција (согласно важечките стандарди).

Вредности на штетни емисии

Овие вредности овозможуваат процена на емисиите на електричниот алат и споредба со различни електрични алати. Во зависност од примената, електричниот алат може да поднесе помала или поголема оптовареност. При проценката имајте ги предвид работните паузи и фазите на оптоварување. Употребувајте соодветни приспособени проценки за да ја одредите заштитната мерка на корисникот пр. организациски мерки.

 Брусењето на тенок лим или други лесно вибрачки работни парчиња со голема површина може да доведе до значително поголема вкупна емисија на бучава (до 15 dB) од наведените вредности за емисија на бучава. Таквите работни парчиња треба да се спречат да емитуваат звук колку што е можно повеќе со соодветни мерки, како што е прикачување на тешки, флексибилни подлоги. Зголемените емисии на бучава, исто така, мора да се земат предвид при проценка на ризикот од изложеност на бучава и при изборот на соодветна заштита на слухот.

Вкупната вредност на вибрации (векторски износ во три насоки) се одредува според EN 60745:

a_h, AG	= Вредност на емисија на вибрации (површинско брусење)
a_h, DS	= Вредност на емисија на вибрации (брусење со диск за пескарење)
$K_{h,AG/DS}$	= Неизвесност (вибрации)

Типични звучни нивоа оценети како A:

L_{pA}	= Ниво на звучен притисок
L_{WA}	= Ниво на бучност
K_{pA}, K_{WA}	= Небезбедно

 **Носете заштита за ушите!**

Manuali origjinal i përdorimit

1. Deklarata e konformitetit

Nën përgjegjësinë tonë të vetme, ne deklarojmë se: këta retifikues këndorë, të identifikuar përmes tipit dhe numrit të serisë *1), përputhen me të gjitha dispozitat e direktivave *2) dhe normave përkatëse *3). Dokumentacioni teknik nën *4) - shih faqen 3.

2. Përdorimi i posaçëm

Retifikuesit këndorë me aksesorët origjinalë Metabo përshtaten për smerilim, smerilim me letër smeril, punime me furçë teli dhe prerje abrazive metali, betoni, guri dhe materiale të tjera të njashme pa përdorur ujë.

Për dëmet e shkaktuara prej përdorimit në mënyrën jo të duhur, e mban përgjegjësin vetëm përdoruesi.

Duhet të respektohen rregullat e përgjithshme për mbrojtjen ndaj aksidenteve si edhe udhëzimet e bashkangjitura për sigurinë.

3. Udhëzime të përgjithshme mbi sigurinë



Vini re pasazhet e shënuara në tekstu me këtë simbol për sigurinë tuaj dhe për mbrojtjen e pajisjes tuaj elektrike!



KUJDES – Për të minimizuar rrezikun e lëndimit, lexoni manualin e përdorimit

KUJDES – Lexoni të gjitha paralajmërimet, udhëzimet e sigurisë, ilustrimet dhe të dhënët teknike, të ofruara së bashku me këtë pajisje elektrike. *Mosrespektimi i informacioneve dhe udhëzimeve të sigurisë në vijim, mund të ketë për pasojë goditje elektrike, rënje zjarri dhe/ose lëndime të rënda.*

Ruajini të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë për të ardhmen.

Jepeni pajisjen elektrike vetëm të shoqëruar nga këto dokumente.

4. Udhëzime të veçanta për sigurinë

4.1 Udhëzime të përbashkëta mbi sigurinë gjatë smerilimit, smerilimit me letër smeril, punimeve me furçat e telit ose prerjeve abrazive:

a) Kjo vegël elektrike përdoret si smeriluese, smeriluese me letër smeril, furçë teli, prerëse vrimash ose makinë prerëse. Lexoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë, instrukcionet, pamjet dhe të dhënët, që i keni marrë së bashku me këtë pajisje. *Mosrespektimi i të gjitha udhëzimeve të mëposhtme mund të ketë për pasojë goditje elektrike, rënje zjarri dhe/ose lëndime të rënda.*

b) **Kjo vegël elektrike nuk është e përshtatshme për lustrim.** Përdorimet për të cilat kjo vegël elektrike nuk është e parashikuar mund të shkaktojnë vëniën në rrezik dhe plagosje.

c) **Mos e përdorni veglën elektrike për një funksion për të cilën nuk është ndërtuar shprehimisht dhe nuk është parashikuar nga prodhuesi i saj.** Një modifikim i tillë mund të pojë në humbje të kontrollit dhe lëndime fizike të rënda.

d) **Mos përdorni asnjë aksesor, i cili nuk është projektuar dhe komanduar posaçërisht për këtë vegël elektrike nga prodhuesi.** Vetëm fakti që mund të montoni një aksesorë në këtë vegël elektrike, nuk garanton përdorim të sigurt.

e) **Numri i lejuar i rrotullimeve të aksesorit, duhet të jetë të paktën po aq i lartë, sa numri maksimal i rrotullimeve shënuar në veglën elektrike.** Një aksesor, që rrotullohet më shpejt se sa është e lejuar, mund të thyhet dhe fluturojë përreth.

f) **Diametri i jashtëm dhe trashësia e aksesorit duhet përputhen me masat e të dhënave të veglës tuaj elektrike.** Aksesorët e matur gabim nuk mund të mbrohen apo të kontrollohen mjauftueshëm.

g) **Kalibrat për shtrëngimin e aksesorit duhet të përputhen me kalibrat e mjetit shtrëngues të veglës elektrike.** Aksesorët që nuk shtrëngohen saktë në pajisjen elektrike, nuk rrotullohen rregullisht, vibronjë tej mase dhe kjo mund të pojë në humbjen e kontrollit.

h) **Mos përdorni asnjëherë aksesorë të dëmtuar.** Përparrë cdo përdorimi, kontrolloni aksesorët, të tilla si disjet smerilues, për ciflosje apo krisje, mbështetësen e diskut për krisje, gërryerje apo konsumim, furçat e telit për tela të liruar apo të thyer. Në rast se pajisja elektrike apo aksesorji ju rrëzohen, kontrolloni, nëse janë dëmtuar ose përdorni një aksesor të padëmtuar. Pasi të keni kontrolluar dhe vendosur aksesorin, si ju dhe personat që ndodhen aty afër, qëndroni larg trajektorës së aksesorit rrotullues si dhe lëreni pajisjen të xhirojë me rrotullime maksimale për një minutë. Aksesorët e dëmtuar normalisht thyhen gjatë këtij testi.

i) **Mbani veshje individuale të posaçme mbrojtëse.** Sipas rastit, mbani mbrojtëse përgjithë ftyrën, mbrojtëse sysh apo syze mbrojtëse. Nëse është e nevojshme, mbani maskë kundër pluhurit, mbrojtëse përdëgjimin, doreza ose përparsë për t'u ruajtur nga grimcat abrazive apo të materialit. Sytë duhet të jenë të mbrojtur nga copëzat që mund të jenë duke fluturar përreth, gjatë punimeve të ndryshyme. Maska për mbrojtjen nga pluhuri apo për mbrojtjen e rrugëve të frysëmarrijes duhet ta filtrojnë pluhurin e krijuar gjatë përdorimit. Eksposimi ndaj zhurmave të larta për një kohë të gjatë, mund të shkaktojë humbjen e dëgjimit.

j) **Bëni kujdes që personat e tjerë të janë në distancë të sigurt nga vendi juaj i punës.**

Çdokush që hyn në zonën e punës duhet të mbajë veshje mbrojtëse personale. Copëza të thyer të materialit të punimeve apo të aksesorëve mund të fluturojnë gjithandje dhe të shkaktojnë plagosje edhe jashtë zonës ku kryhen punimet.

k) Mbajeni pajisjen në pjesët e izoluara të dorezës gjatë punimeve, në të cilat aksesori prerë mund të bjerë në kontakt me kablllo elektrike të fshehura apo me kabllon e vet ushqyese. Kontakti me një kablllo përcjellëse të elektricitetit mund të vendosë edhe pjesë të pajisjes nën tension elektrik dhe të çojë në goditje elektrike.

l) Mbajeni kabllon ushqyese larg akzesorëve rrotullues. Në rast se ju humbisni kontrollin mbi pajisjen, kabllloja ushqyese mund të pritet apo të ngecë dhe dora apo krahu juaj të përfshihet në drejtim të aksesorit rrotullues.

m) Mos e lëshoni veglën elektrike asnjëherë nga dora, derisa akzesori të ketë ndaluar së rrotulluar plotësisht. Akzesori rrotullues mund të bjerë në kontakt me sipërfaqen dhe mund të shkaktojë humbjen e kontrollit mbi veglën elektrike.

n) Mos e lini ndezur veglën elektrike, kurjeni duke e mbajtur afër vetes. Rrobat tuaja mund të bien aksidentalisht në kontakt dhe përfshihet nga akzesori rrotullues dhe akzesori mund të depërtojë në trupin tuaj.

o) Pastroni rregullisht ndarjet e ajrosjes së veglës elektrike. Ventilatori i motorit tërheq pluhur brenda pajisjes dhe një grumbullimi i tepert i pluhurit të metalit mund të shkaktojë rreziqe elektrike.

p) Mos e përdorni veglën elektrike në afersi të materialevë të djegshme. Shkëndijat mund t'i ndezin këto materiale.

q) Mos përdorni akzesorë, të cilët kërkijnë ftohës të lëngshëm. Përdorimi i ujit apo i lëndëve të tjera të lëngshëm ftohëse mund të shkaktojë goditje elektrike.

4.2 Kundërgoditja dhe udhëzimet përkatëse për sigurinë

Kundërgoditja është një reaksiuni i beftë si pasojë e bllokimit ose ngecjes të aksesorit rrotullues, si diskut smerilues, mbështetëses së diskut, furçës së telit etj. Ngecja apo bllokimiçon në ndalimin të menjëherëshëm të aksesorit rrotullues. Si rezultat, vegla elektrike e dalë nga kontrolli, imponohet në drejtim të kundërt të rrotullimeve të aksesorit në pikën e bllokimit.

Për shembull, në rast se një disk abraziv ngec apo bllokohet në materialin e punës, buza e diskut abraziv, që ka hyrë në materialin e punës ngec brenda dhe si pasojë disku abraziv thyhet ose shkakton një kundërgoditje. Kështu, në varësi të drejtimit të rrotullimit të diskut në pikën e bllokimit, disku abraziv kërçen në drejtim të operatorit ose larg tij. Në këto kushte, disqet abrazive mund të thyhen.

Kundërgoditja është pasojë e përdorimit të gabuar të veglës elektrike, dhe/ose të kushte pune të gabuara. Ajo mund të shmanget duke marrë masat e duhura parandaluese, të përrshkruara si më poshtë.

a) Shtrëngoni mirë në duar veglën elektrike dhe poziciononi trupin dhe duart tuaja në mënyrë të tillë, që të amortizoni kundërgoditjet e mundshme. Përdoruesi mund t'i kontrollojë forcat e kundërgoditjes ndihmëse, nëse disponohet, për të arritur kontroll maksimal mbi forcat e kundërgoditjes apo momentet e reagimit gjatë ndezjes. Përdoruesi mund t'i kontrollojë forcat e kundërgoditjes dhe të reagimit duke marrë masat e duhura të sigurisë.

b) Mos e afroni kurrë dorën tuaj në afersi akzesorit rrotullues. Gjatë kundërgoditjes akzesori mund të hidhet mbi dorën tuaj.

c) Shmangni me trupin tuaj zonën, në drejtimin e së cilës do të lëvizte vegla elektrike në rast kundërgoditje. Kundërgoditja e drejtjen veglën elektrike në drejtim të kundërt me lëvizjen e diskut në pikën e bllokimit.

d) Punoni veçanërisht me kujdes në zonat e cepave, anëve të mprehta etj. Shmangni kërcimet mbrapsht të akzesorëve ndaj materialit të punës dhe ngecjen e tyre në to. Akzesori rrotullues ka tendencën të ngecet nëpër cepa të mprehtë, anë të mprehta apo kur përplaset. Kjo shkakton humbjen e kontrollit ose kundërgoditje.

e) Mos përdorni fletë sharre me zinxhir për të prerë dru, disqet prerëse diamanti të segmentuar me një distancë segmentit mbi 10 mm dhe as fletë sharre të dhëmbëzuar. Akzesorë të tillë shkaktojnë shpesh kundërgoditje ose humbjen e kontrollit.

4.3 Udhëzime të veçanta mbi sigurinë gjatë punimeve të smerilimit dhe prerjeve abrazive:

a) Përdorni vetëm tipat e disqeve të lejuar për veglën tuaj elektrike, si edhe kapakun mbrojtës përkatës sipas tipit të diskut. Disqet abraziv të cilët nuk janë projektuar për këtë vegël elektrike, nuk mund të mbrohen mjftueshmë dhe nuk janë të sigurt.

b) Disqet abraziv, me qendër të mysët, duhet të vendosene në mënyrë të tillë, që sipërfajja smeriluese të ndodhet brenda bordurës së kapakut mbrojtës. Disku i vendosur jo në përputhje me udhëzimet, që del mbi bordurën e kapakut mbrojtës, nuk mund të mbrohet siç duhet.

c) Kapaku mbrojtës duhet të montohet mirë në veglën elektrike dhe të pozicionohet në masën më të lartë të sigurisë, në mënyrë, që pjesa më e vogël e mundshme e diskut të jetë e zbuluar në arën e përdoruesit. Kapaku mbrojtës e ruan përdoruesin nga copëzat e thyera, kontaktin aksidental me diskun si edhe nga shkëndijat, të cilat mund të shkaktojnë vjenie zjarri në rrobat e tij.

d) Disqet duhet të përdoren vetëm për aplikimet e rekomanduara. Për shembull: **Mos kryeni kurrë smerilim me sipërfaqen anësore të një disku prerës.** Disqet prerës janë të destinuara për të bartur materialin me anët e diskut. Ushtrimi i forcateve në anësoret e këtij disku, mund të shkaktoj thyerjen e tij.

e) Përdorni gjithmonë flanxha disqesh të padëmtuara, në madhësinë dhe formën e diskut të zgjedhur. Flanxhat e përshtatshme e mbështesin diskun, duke ulur kështu rezikun e thyerjes së ti. Flanxhat për disqet abrazive prerës mund të ndryshojnë nga flanxhat e disqeve të tjera.

f) Mos përdorni disqe të përdorur të veglave elektrike më të mëdha. Disqet e veglave elektrike më të mëdha nuk janë ndërtuar për rrotullimet e larta të veglave elektrike të vogla dhe mund të thyhen.

g) Në rastin e përdorimit të disqeve për një qëllim të dyfishtë, përdorni gjithmonë kapakun mbrojtës të përshtatshëm për përdorimin e kryer. Mospërdorimi i kapakut të duhur mbrojtës mund të dështojë në mbrojtjen e duhur dhe të çojë në lëndime të rënda.

4.4 Udhëzime të tjera të veçanta mbi sigurinë gjatë prerjeve abrazive:

a) Shmangni bllokimin e diskut prerës ose ushtrimin e tepërt të presionit mbi të. Mos kryeni prerje tejet të thella. Ushtrimi i forcës mbi disk, rrit ngarkesën dhe tendencën e ngecjes ose bllokimit të diskut gjatë prerjes dhe mundësinë e kundërgoditjes ose thyerjes së diskut.

b) Shmangni zonën përpresa dhe pas diskut rrotullues. Kur ju largoni nga vetja diskun prerës në materialin e punimit, në rastin e një kundërgoditjeje mund të ndodh që vegla elektrike me gjithë diskun në rrotullim e sipër, të kërcej direkt në drejtimin tuaj.

c) Në rastin kur disku prerës ngec ose ju ndërpriti punën përfunduar apo qfarëdo lloj arsyese, fikeni më parë veglën elektrike, mbajeni atij qetësisht deri sa disku të ketë pushuar plotësisht së rrotulluar. Mos tentoni kurrë të têrhiqni diskun nga prerja ndërsa ai rrotullohet, ndryshe mund të pasojë kundërgoditja. Hetoni dhe korrigoni shkakun për ngecjen e diskut.

d) Mos e rindizni veglën elektrike, për sa kohë ajo ndodhet ende në materialin e punës. Lëreni diskun të arrijë rrotullimet maksimale, përpresa se të vijoni prerjen me kujdes. Përrndyshi diskun mund të ngecet, të kërcej jashtë materialit të punimit apo të shkaktoj një kundërgoditje.

e) Siguroni pllakat apo objektet e mëdha të punimeve, për të minimizuar rezikun kundërgoditjes nga bllokimi diskut prerës. Objekti e mëdha të punimeve mund të përkulen nën peshën e vet. Objekti i punimit duhet të mbështetet në të dyja anët e diskut, dhe pikërisht në afërsi të vijës prerëse si edhe në skajet.

f) Jini veçanërisht të kujdesshëm gjatë "prerjeve me zhytje" në muret ekzistuese apo në zona të tjera qorre. Gjatë prerjes disku mund të has në tubacionin e rrijet të gazit, ujtit, në rrjetin elektrik apo në objekte të tjera dhe të shkaktoj një kundërgoditje.

g) Mos bëni prerje në kthesa. Ushtrimi i forcës mbi disk rrit ngarkesën dhe tendencën e ngecjes ose bllokimit të diskut gjatë prerjes dhe mundësinë e kundërgoditjes ose thyerjes së diskut, gjë që mund të çojë në lëndime të rënda.

4.5 Udhëzime të tjera të veçanta mbi sigurinë gjatë punimeve me letër smeril:

a) Përdorni letra smerile të madhësish së duhur dhe ndiqni udhëzimet e prodhuesit për zgjedhjen e letrave smerile. Letrat smerile që janë më të mëdha se mbështetësja e diskut, mund të shkaktojnë plagosje si edhe ngecje, grisjen e letrave smeril apo edhe kundërgoditje.

4.6 Udhëzime të tjera të veçanta mbi sigurinë gjatë punimeve me furçë telit:

a) Mbani parasysh, që furçat e telit edhe gjatë përdorimit normal humbasin copa teli. Mos i mburgarkoni telat duke ushtruar forcë mbi furçën. Copat e telit mund të depërtojnë lehtësisht veshjet e holla dhe /ose lëkurën.

b) Nëse rekomandohet kapaku mbrojtës, shmangni kontaktin e kapakut mbrojtës me furçën e telit. Disku apo furça e telit mund të rrisin diametrin e tyre si pasojë e ushtrimit të forcës dhe forçave centrifugale.

4.7 Udhëzime të mëtejme mbi sigurinë: KUJDES – Mbani gjithmonë syze mbrojtëse.



Vishni kufje mbrojtëse.

PARALAJMËRIM – Përdoren gjithmonë pajisjen elektrike me të dyja duart.



Mos e përdorni kapakun mbrojtës abraziv për punime të prerjeve abrazive. Për arsyen e sigurie së punimet me disqet prerës përdorni kapak mbrojtës për disqe prerës.

Mos përdorni disqe prerës prej diamanti me brazda segmenti >10 mm. Lejohen vetëm kënde prerëse segmenti negative.

Përdorni disqe prerës të lidhur vetëm kur ato janë të forcuar.

Përdorni shtresa elastike amortizuese, nëse janë vënë në dispozicion së bashku me mjetin abraziv dhe nëse kërkohet.

Respektoni udhëzimet e prodhuesit të veglës së punës ose të aksesorëve. Mbroni disqet nga yndryra dhe goditjet!

Aksesorët duhet të ruhen dhe përdoren me kujdes, sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Mos i përdorni kurrë disqet prerës për smerilim pastrimi ose kruarje! Mos ushtron presion anësor në anët e disqeve prerës.

Objekti i punës duhet qëndroj stabil dhe të jetë i siguruar ndaj rrëshqitjes, p. sh. me ndihmën e pajisjeve fiksuese. Objekti e mëdha të punimeve duhet të sigurohen mirë.

Nëse përdoren aksesorë me vjaska, fundi i boshit nuk duhet të prek fundin e vrimës të veglës smerilimes. Sigurohuni, që vjaskat e aksesorit të janë mjafthueshëm të gjata për të pranuar gjatësinë e boshtit. Vjaskat e aksesorit duhet të përpunohen me vjaskat e boshtit. Gjatësia e boshtit dhe vjaskat

e boshtit shih faqen 3 dhe kapitullin 14. të dhënat teknike.

Rekomandohet përdorimi i një pajisjeje të përshtatshme stacionare për thithjen. Përdorni gjithmonë një stakues për rrymën dëmtuese (RCD) me një intensitet rryme prej maksimumi 30 mA. Nëse retifika ose smeriluesja këndore fiket prej stakuesit të rrymës dëmtuese atëherë makina duhet të kontrollohet dhe pastrohet. Shih kapitullin 9. pastrimi.

Sigurohuni, që gjatë punimeve në kushte pluhuri, ndarjet e ajrosjes të janë të lira. Në rast se do të ishte e nevojshme të largoni pluhurin, shkëputni së pari veglën elektrike nga rrjeti i rrymës elektrike (përdorni objekte jo metalike) dhe shmangni dëmtimin e pjesëve të brendshme.

Nuk lejohet përdorimi i veglave të dëmtuara, jo të plota apo vibruese.

Shmangni dëmet në tubacionet e gazit, ujit, rrjetin elektrik dhe muret mbajtëse (statikë).

Hiqeni spinën nga priza përpëra se të ndërmerrni ndonjë rregullim, modifikim apo punime mirëmbajtjeje.

Nëse doreza ndihmëse eshtë e dëmtuar apo e plasarit, ajo duhet të zëvendësohet. Makina me dorezë ndihmëse defekt, nuk duhet të përdoret.

Nëse kapaku mbrojtës eshtë i dëmtuar apo i plasarit, ai duhet të zëvendësohet. Makina me kapak mbrojtës defekt, nuk duhet të përdoret.

Kjo vegël elektrike nuk eshtë e përshtatshme për lustrim. E drejta e garancisë shuhet në rast të përdorimit jo të duhur! Motori mund të mbi nxehet dhe vegla elektrike mund të dëmtohet. Për punime lustrimi j'u rekomandojmë lustruesen këndore.

Fiksioni objektet e vegjël të punës. P. sh. fiksojini në një morsë.

Kur përdoren disqe të montuar me flanxhë për një qëllim të dyfishtë (disqe të kombinuara abrazive dhe të prerjeve abrazive) duhet të përdoren vetëm këto tipa të kapakëve mbrojtës: Tip A, tip C. Shih kapitullin 11.

Përdorni kapakun mbrojtës të duhur.

Kapaku i gabuar mbrojtës mund të pojë në humbje kontrolli dhe lëndime të rënda. Shembuj për përdorim të gabuar:

- në rastin e përdorimit të një kapaku mbrojtës të tipit A për smerilim të anëve kapaku mbrojtës dhe detali mund të takojnë me njëri-tjetrin, gjë që çon në një kontroll të pamjافتueshmë.
- në rastin e përdorimit të një kapaku mbrojtës të tipit B për prerje abrazive me disqe prerëse të lidhur ekziston një rezik i lartë që të eksposozohen ndaj shkëndijave të nxjerra dhe grimcat e abrazimit si dhe copa të diskut prerës në rastin e thyerjes së tij.
- në rastin e përdorimit të një kapaku mbrojtës të tipit A, B, C për prerje abrazive ose smerilim të anëve në beton ose mur ekziston një rezik i lartë nga ekspozimi i pluhurit si dhe ka si pasoje humbjen e kontrollit me kundërgoditje.
- në rastin e përdorimit të një kapaku mbrojtës të tipit A, B, C me një furçë me disk rrotullues, ku trashësia eshtë e lejuar, telat mund të takojnë

kapakun mbrojtës dhe ai të pojë në këputje të telave.

Përdorni gjithmonë kapakun mbrojtës të përshtatshëm me aksesorin. Shih kapitullin 11.

Reduktimi i ndotjes shkaktuar nga pluhuri:

! KUJDES - Disa lloje pluhuri, të cilat krijohen nga punimet me letër smeril, sharrimi, smerilimi, shpimi e të tjera, përbajnjë lëndë kimike, mbi të cilat eshtë e ditur se shkaktojnë kancer, defekte në lindje apo edhe dëmtime të tjera të riprodhimit. Disa shembuj të këtyre kimikateve janë:

- Plumbi në bojërat, që përbajnjë plumb,
- pluhur mineral në muret prej guri, cimento dhe të tjera materiale përbërëse të murit, dhe
- arseni dhe krom nga druri i trajtuar me kimikate. Rreziku juaj ndaj këtyre materialeve ndryshon në varësi të faktit, sa shpesh ju kryeni të tila lloj punësh. Për të reduktuar ekspozimin tuaj ndaj këtyre kimikateve: punoni në një ambient të ajrosur mirë dhe mbathni veshje të posaçme mbrojtëse, si p.sh. maska frymëmarrjeje, të cilat të janë në gjendje të filtrojnë edhe grimca të vogla mikroskopike.

Kjo vlen gjithashtu edhe për pluhura të materialeve të tjera, si p. sh. disa lloje drurësh (si pluhur lisë, ahû), metalesh, asbest. Sëmundje të tjera të njohura janë p. sh. reaksione alergjike, sëmundje të rrugëve të frymëmarrjes. Mos lejoni që pluhuri të depërtoi në trupin tuaj.

Respektoni direktivat në fuqi dhe dispozitat kombëtare tuja për materialin, personelin, rastin dhe vendin e përdorimit (p. sh. dispozitat e mbrojtjes në punë, asgjësimin).

Mblidhni grimcat e prodhuara në vendin e krijimit, evitonit depozitim e tyre në ambient.

Përdorni për punime të posaçme, mijetet e përshtatshme. Në këtë mënyrë do të depozitojen më pak grimca në mjedis.

Përdorni një thithëse pluhurash të përshtatshme.

Minimizoni ndotjen nga pluhuri duke:

- mos e drejtuar daljen e grimcave dhe rrymën e daljes së ajrit nga pajisja nga vetja apo nga personat që ndodhen afér apo në nga pluhuri i grumbulluar,
- përdorur një pajisje thithëse dhe/ose një filtruese ajri,
- ajrosur bollshëm dhe duke e mbajtur pastër nga pluhurat vendin e punës. Fshirja apo shfryrja krijon vorbulla pluhuri.
- Thitheni ose lajeni veshjen mbrojtëse. Mos i fryni, shkundni apo furçosni.

5. Përbledhje

Shih faqen 2.

- 1 Unazë për shtëringimin/lirimin e dados shtëringuese me dorë (pa vegël) *
- 2 Dado shtëringuese (pa vegël) *
- 3 Flanxha mbështhetëse
- 4 Boshti
- 5 Butoni i bllokimit të boshtit
- 6 Çelësi rrëshqitës për ndezjen/fikjen *

- 7 Doreza
 - 8 Çelësi për rregullimin e shpejtësisë rrotulluese *
 - 9 Buton bllokues (kundër ndezjes të padëshiruar apo sipas rastit, për ndezje të vazhduar) *
 - 10 Butoni (për ndezjen/fikjen) *
 - 11 Dorezë ndihmëse
 - 12 Kapak mbrojtës
 - 13 Dado shtrënguese *
 - 14 Çelës për dy vrima *
 - 15 Vidë shtrënguese
 - 16 Levë për fiksimin e kapakut mbrojtës *
- *në varësi të pajisjes / nuk përfshihet në volumin e ofertës

6. Vënia në funksionim

! Përpara vënies në funksionim, kontrolloni nëse tensioni dhe frekuencia e rrjetit shënuar në tabelën e produktit, përkon me të dhënët e rrjetit tuaj elektrik.

! Përdorni gjithmonë një stakues për rrymën dëmtuese (RCD) me një intensitet rryme prej maksimumi 30 mA.

6.1 Montimi i dorezës ndihmëse

! Punoni gjithmonë dorezë ndihmëse (11) të montuar! Fiksoni me vidë, në krahun e majtë apo të djathtë të makinës, dorezën ndihmëse.

6.2 Montimi i kapakut mbrojtës

! Për arsyë sigurie, montoni për secilin lloj aksesori kapakun mbrojtës përkatës! Kapaku i gabuar mbrojtës mund të cojë në humbje kontrolli dhe lëndime të rënda. Shih edhe kapitullin 11. aksesorë!

W 1100..., W 1150...:


Shih faqen 2, figura C.

- Lironi (15) vidën. Vendoseni kapakun mbrojtës (12) në pozicionin e treguar.
- Rrotulloni kapakun mbrojtës, në mënyrë që pjesa e mybllur të jetë në anën e përdoruesit.
- Shtrëngoni (15) vidën mirë, për këtë duhet që mekanizmi anti-rotacion të hyj në ndarjet.
- Kontrolloni nëse ka zënë vend mirë: kapaku mbrojtës nuk duhet të rrotullohet.

WP 1200...RT, WE 1500...RT, WEV 1500...RT:

Shih faqen 2, figura D.

- Tërhiqni (16) levën. Vendoseni kapakun mbrojtës (12) në pozicionin e treguar.
- Lëshoni levën dhe rrotulloni kapakun mbrojtës deri sa leva të kyçet.
- Tërhiqni levën (16) dhe rrotulloni kapakun mbrojtës në mënyrë të tillë, që pjesa e mybllur të tregoj në anën e përdoruesit.
- Kontrolloni nëse ka zënë vend mirë: leva duhet të kyçet dhe kapaku mbrojtës nuk duhet të rrotullohet/lëvizë më.

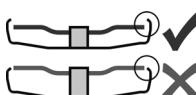

Përdorni vetëm aksesorë, të cilët kapaku mbrojtës i tejkalon në mbulim me të paktën 3,4 mm.

7. Montimi i diskut

! Përpara të gjitha ndërrimeve të aksesorëve: Hiqeni spinën nga priza. Makina duhet të jetë e fikur dhe boshti i ndalur.

! Për arsyë sigurie në punimet me disqet prerës përdorni kapak mbrojtës për disqe prerës (shih kapitullin 11. Aksesorë).

7.1 Blokimi i boshtit

- Shtypni butonin për blokimin e boshtit (5) dhe rrotulloni boshtin (4) me dorë deri sa të vini re që butoni i bllokimit të boshtit është kyçur.

7.2 Vendosja e diskut

Shih faqen 2, figura A.

- Vendosni flanxhën mbështetëse (3) mbi bosht. Ajo është montuar saktë, nëse nuk rrotullohet në bosht.
- Vendosni diskun mbi flanxhën mbështetëse (3) (shih figurën sipër). Disku duhet të puthitet njëtrajtësisht mbi flanxhën mbështetëse. Flanxha metalike e disqeve abraziv prerës duhet të puthitet mbi flanxhën mbështetëse.

Shënim: Flanxha mbështetëse (3) është e siguruar kundër rënies. Heqja: ushtroni pak forcë, nëse është e nevojshme.

7.3 Shtrëngimi/lirim i dados shtrënguese (pa vegël) (në varësi të pajisjes)

! Shtrëngoni dadon shtrënguese (pa vegël) (2) vetëm me dorë!

! Gjatë punës unaza (1) duhet të shtrihet e puthitur mbi dadon shtrënguese (2).

Shtrëngoni dadon shtrënguese (pa vegël) (2):

! Nuk lejohet përdorimi i dados shtrënguese (pa vegël), nëse aksesori në pjesën fiksuese është më i trash se 6 mm. Në këtë rast përdorni dadon shtrënguese (13) me çelësin për dy vrima (14).

- Bllokimi i boshtit (shih kapitullin 7.1).
- Ngrijeni lartë unazën (1) e dados shtrënguese.
- Vendoseni dadon shtrënguese (2) mbi bosht (4). Shih figurën, faqja 2.

- Me anë të unazës (1) shtrëngoni dadon shtrënguese **me dorë** në sensin orar.

- Paloseni unazën (1) sëriish poshtë Lirim i dados shtrënguese (2) (pa vegël):

- Bllokimi i boshtit (shih kapitullin 7.1).
- Ngrijeni lartë unazën (1) e dados shtrënguese.
- Zhvihoseni dadon shtrënguese (2) **me dorë** në sensin të kundërt orar.

Shënim: Nëse doda jo shtrënguese (2) është shtrënguar fortë, mund të përdorni edhe çelësin për dy vrima për zhvihosjen e saj.

7.4 Shtrëngimi/lirim i dados shtrënguese (në varësi të pajisjes)

Shtrëngimi dados shtrënguese (13):

Të 2 anët e dados shtrënguese janë të ndryshme. Vidhosni dadon shtrënguese si vijon në bosht:

Shih faqen 2, figura B.

- A) Për disqet e hollë:

Buza e dados shtrënguese (13) shikon sipër, në mënyrë që disku i hollë të mund të fiksohet mirë.

B) Për disqet e trashë:

Buza e dados shtrënguese (13) shikon poshtë, në mënyrë që doda shtrënguese të montohet në mënyrë të sigurt në bosht.

- Blokimi i boshtit Shtrëngoni mirë dadon shtrënguese (13), në sens orar, me çelësin për dy vrima (14).

Lirim i dados shtrënguese:

- Blokimi i boshtit (shih kapitullin 7.1). Zhvidhoseni dadon shtrënguese (13), në sens të kundërt orar, me çelësin për dy vrima (14).

8. Përdorimi

8.1 Përzgjedhja e rrotullimeve (në varësi të pajisjes)

Vendosni shpejtësinë e rekomanuar me anë të çelësit për rregullimin e shpejtësisë (8). (Numër i vogël = shpejtësi e ulët; numër i madh = shpejtësi e lartë)

Disqet për prerie, pastrim, kupë gjerryese, disqe diamant: **rrotullime të larta**

Furça: **rrotullime mesatare**

Disk smerilues: **rrotullime të ulëta deri mesatare**

Shënim: Për punime lustrimi j'u rekandojmë lustruesen këndore.

8.2 Ndezia/fikja

! Përdoreni makinën gjithmonë me të dyja duart.


! Së pari ndizni makinën, pastaj çoni aksesorin në objektin e punës.

! Duhet shmangur, që makina të thith pluhura dhe tallash. Mbajeni makinën larg pluhurit të grumbulluar gjatë ndezjes dhe fikjes së saj. Deponojeni makinën vetëm pasi ta keni fikur atë dhe kur motori të ketë ndaluar plotësisht.

! Shmangni ndezjen aksidentale: fikeni gjithmonë makinën, kur ndodh të hiqet spina nga priza ose kur ndodh ndërprerja e rrymës elektrike.

! Në ndezjen e vazhduar makina vazhdon të punoj, nëse j'u hiqet me forcë nga duart. Për këtë arsy, mbajeni makinën fort me të dyja duart në dorezat e parashikuara, mban qëndrim të sigurt dhe punoni të përqendruar.


Makinat me çelës rrëshqitës:

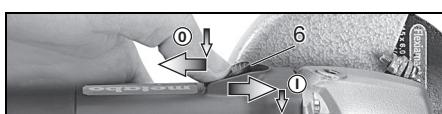

Ndezia: Shtyjeni çelësin rrëshqitës (6) përpara. Për aktivitet të vazhduar, përkulen poshtë deri sa të hyj në fund.

Fikja: Shtypni në fundin e pasmë të çelësit rrëshqitës (6) dhe lëshojeni.

Makinat me çelës siguri (ne funksionin "dead man"):

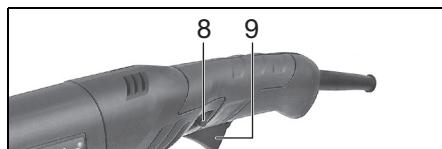

Ndezia për një moment:

Ndezia: Shtypni butonin blokues (9) dhe pastaj shtypni butonin për ndezje/fikjen (10). Lëshoni butonin blokues (9).

Fikja: Lëshoni butonin për ndezje/fikjen (10).

Ndezia e vazhduar (në varësi të pajisjes):

Ndezia: Shtypni butonin blokues (9) dhe mbajeni të shtypur. Shtypni butonin për ndezje/fikjen (10) dhe mbajeni të shtypur. Makina është tani e ndezur. Tani shtypni edhe një herë butonin blokues (9) për të blokuar butonin për ndezjen/fikjen (10) (Ndezie/aktivitet i vazhduar).

Fikja: Shtypni dhe lëshoni butonin për ndezjen/fikjen (10).

8.3 Udhëzime pune

Smerilim:

Ushtroni presion mesatar, të njëtrajtshëm mbi makinën dhe lëvizeni atë para-mbrapa mbi sipërfaqen, me qëllim që sipërfaqja e punës të mos nxehet shumë.

Smerilim pastrimi: Për një rezultat të mirë, punoni me një kënd prej $30^\circ - 40^\circ$.

Prerjet abrazive:

Punoni gjithmonë në dreitim të kundërt të diskut (shih ilustrimin).

Përndryshe ekziston rreziku, që makina të kërcej nga vija e prerjes në mënyrë të pakontrolluar. Punoni me presion të njëtrajtshëm dhe të shpejtësi të përshtatshme për materialin e punës. Mos përthyeni, mos ushtroni presion, mos u lëkundni.

Smerilim me letër smeril:

Ushtroni presion mesatar, të njëtrajtshëm mbi makinën dhe lëvizeni atë para-mbrapa mbi sipërfaqen, me qëllim që sipërfaqja e punës të mos nxehet shumë.

Punimet me furçat e telit:

Ushtroni presion të njëtrajtshëm mbi makinë.

9. Pastrimi

Gjatë përpunimeve mund të grumbullohen grimca pluhuri në brendësi të veglës elektrike. Kjo mund të dëmtoj funksionin ftohës të veglës elektrike. Grumbullimet me aftësi përcjellëse elektrike mund

të përkeqësojnë mbrojtjen izoluese të veglës elektrike si edhe të shkaktojnë rezije elektrike.

Vegla elektrike duhet pastruar rregullisht, shpesh dhe tërësisht përmes të gjitha ndarjeve të ajrosje së përparme dhe të pasme përmes thithjes apo shfryrjes me ajër të thatë. Përrpara se të bëni këtë, shkëputeni veglën elektrike nga rryma dhe gjatë kësaj pune mban syze mbrojtëse dhe maskë pluhuri të përshtatshme. Respektoni rregullat teknike për thithjen gjatë shfryrjes me ajër të kompresuar.

10. Eliminimi i problemeve (në varësi të paketës së pajisjes)

Mbrojtja nga rindezja: Makina nuk ndizet.

Mbrojtja nga rindezja është aktivizuar. Në rast se makina është e ndezur dhe kur spina vendoset në prizë apo rryma elektrike rikthehet prapë pas një ndërprerjeje, atëherë makina nuk do të ndizet. Fikeni dhe ndizeni makinën sërisht.

11. Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorë origjinal Metabo. Shih faqen 4.

Përdorni vetëm aksesorë, të cilët përbushin kërkosha dhe të dhënat e përbajtura në këtë manual përdorimi.

A Përdorni gjithmonë aksesorin e përshtatshëm për detyrën e punës dhe kapakun mbrojtës të parashikuar. **Shih faqen 4.** (Figurat jepen si shembuj).

Detyra e punës:

- 1 = smerilimi me sipërfaqen
- 2 = prerje abrazive
- 3 = hapje vrime
- 4 = fshirje me furçë teli
- 5 = smerilimi me letër smeril

Aksesorë:

- 1.1 = disk për kruarje abrazive
- 2.1 = disk prerës "metal"
- 2.2 = disk prerës "mur/beton"
- 2.3 = disk prerës prej diamanti "mur/beton"
- 2.4 = disk prerës për një qëllim të dyfishtë (disqe të kombinuara abrazive dhe të prerjeve abrazive)
- 3.1 = koronë shpuese diamanti
- 4.1 = furçë e rrumbullakët
- 4.2 = furçë kupe
- 5.1 = disk polirues
- 5.2 = disk abraziv për letrat smerile

Kapaku mbrojtës i përshkruar:

Tip A = Kapak mbrojtës për prerje/kapak mbrojtës përshtirë kapësen e kapakut mbrojtës për prerje abrazive

Tip B = kapak mbrojtës për smerilim

Tip C = Kapak mbrojtës për smerilim dhe prerje abrazive (kombinim)

Aksesorë të tjera: (shih edhe www.metabo.com)

A Dado shtrënguese (13)

B Dado shtrënguese (pa vegël) (2)

Për programin e plotë të aksesorëve shiko www.metabo.com ose katalogun e aksesorëve.

12. Riparimi

A Riparimi i pajisjeve elektrike duhet të kryhet vetëm nga një elektricist i kualifikuar!

Nëse kabloja e furnizimit me energji është defekt, ajo duhet të zëvendësohet vetëm nga një kablo speciale, origjinale Metabo, e cila ofrohet nga Metabo Service.

Me pajisjet elektrike Metabo, të cilat kanë nevojë për riparim, ju lutemi të drejtoheni te përfaqësuesi juaj i Metabo-s. Për adresat shiko www.metabo.com.

Listat për pjesët e këmbimit mund t'i shkarkoni këtu www.metabo.com.

13. Mbrojtja e mjedisit

Pluhuri i krijuar nga smerilimi mund të përbajt lëndë të dhëmshme: Mos e hidhni në mbeturinat shtëpiake, por asgjësojeni siç duhet në një pikë grumbullimi për mbetjet e rezikshme.

Për asgjësimin në mënyrë miqësore me mjedisin dhe per riciklimin e pajisjeve, paketimeve dhe aksesorëve të përdorura, ndiqni rregulloret kombëtare.

A Vetëm për vendet e BE-së: Mos hidhni pajisjet elektrike në mbeturinat shtëpiake! Në përpunje

me direktivat e 2012/19/BE mbi mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe zbatimin e tij në legjislacionin nacional duhet që pajisjet e përdorura elektrike të grumbullohen veçmas dhe t'i nënshtrohen riciklimit në përpunje me respektimin e mjedisit.

14. Të dhëna teknike

Shpjegime mbi të dhënat në faqen 3. Ndryshimet për shkak të progresit teknik, janë të rezervuara.

D_{max}	= diametri maks. aksesorit
$t_{max,1}$	= trashësia maks. e lejuar për aksesorin në pjesën e fiksuese në kur përdoret dadoja shtrënguese (13)
$t_{max,3}$	= trashësia maks. e lejuar për aksesorin
$t_{max,4}$	= trashësia maks. e lejuar për furçat e diskut
M	= vjaskat e boshit
I	= gjatësia e boshitit smerilues
n	= numri i rrotullimeve bosh (numri maksimal i rrotullimeve)
P_1	= energjia në hyrje
P_2	= energjia në dalje
m	= peshë pa kablon ushqyese

Vlerat matëse sipas EN 60745.

Pajisje e klasës II të mbrojtjes

~ Rrymë alternative

Vlerat e dhëna teknike janë varësi të tolerancave (sipas standardeve përkatëse të aplikueshme).

Vlerat e emetimeve

Këto vlera bëjnë të mundur llogaritjen e emetimeve të pajisjes elektrike dhe krahasimin e pajisjeve elektrike të ndryshme. Në varësi të kushteve të përdorimit, gjendjes së pajisjes apo pajisjeve elektrike, ndotja mund të jetë më e madhe ose më e vogël. Për vlerësimin merrni parasysh edhe pushimet e punës dhe fazat me ngarkesë të ulët. Në bazë të përvjösës, vlerave të përshtatura, vendosni masa mbrojtëse fikse për përdoruesin, si për shembull masa organizative.

 Smerilimi i llamarinave të holla ose materialeve të tjera që vibrojnë lehtë me sipërfaqe të madhe mund të çojë në një emision zhurmë qenësish më të lartë (deri në 15 dB) sesa vlera e specifikuar e emisionit të zhurmave. Materiale të tilla duhet të pengohen sa më shumë të jetë e mundur në rrezatimin e zhurmës nëpërmjet masave të përshtatshme, të tilla si p.sh. vendosja e tapetave amortizues të rëndë dhe fleksibël. Edhe gjatë vlerësimi të rrezikut të ngarkesës së zhurmës dhe zgjedhjes së një kufjeje të përshtatshme duhet të merret parasysh emisioni i lartë i zhurmës.

Vlera e përgjithshme e dridhjeve (shuma e vektorëve në tre drejtime) nxjerrë në bazë të EN 60745:

a_h, AG = Vlera e emetimit të vibrimit (smerilim i sipërfaqeve)

a_h, DS = Vlera e emetimit të vibrimit (disk smerilues)

$K_{h,AG/DS}$ = i pasigurt (vibrim)

Niveli tipik i tingullit në ponderim A:

L_{pA} = presioni akustik

L_{WA} = niveli i fuqisë akustike

K_{pA}, K_{WA} = i pasigurt (nivel i tingullit)

 **Mbani mbrojtje për veshët!**

Originalno uputstvo za rad

1. Deklaracija o usaglašenosti

Izjavljujemo pod potpunom odgovornošću: Ove ugaone brusilice, identifikovane pomoću tipa i serijskog broja *1), odgovaraju svim relevantnim odredbama smernica *2) i standarda *3). Tehnička dokumentacija kod *4) - vidi stranu 3.

2. Upotreba u skladu sa namenom

Ugaone brusilice su sa originalnim Metabo priborom pogodne za brušenje, fino brušenje brusnim papirom, radove sa žičanim četkama i sečenje metala, betona, kamena i sličnih materijala bez korišćenja vode.

Za štete nastale upotreborom koja nije u skladu sa namenom odgovornost snosi samo korisnik.

Moraju se poštovati opšte prihvaćeni propisi o zaštiti od nezgoda i priložene sigurnosne napomene.

3. Opšte sigurnosne napomene



Obratite pažnju na delove teksta koji su označeni ovim simbolima radi Vaše zaštite i zaštite vašeg električnog alata!



UPOZORENJE – U cilju smanjenja rizika od povreda pročitati uputstvo za upotrebu.



UPOZORENJE – Pročitajte sve sigurnosne napomene, uputstva, ilustracije i tehničke podatke za ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sledećih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za kasnije.

Vaš električni alat prosleđujte drugima samo zajedno s ovom dokumentacijom.

4. Posebne sigurnosne napomene

4.1 Zajedničke sigurnosne napomene za brušenje, brušenje brusnim papirom, radove sa žičanim četkama ili sečenje brušenjem:

a) Ovaj električni alat je predviđen za korišćenje kao brusilica, uređaj za fino brušenje brusnim papirom, žičana četka, rezacka rupa i uređaj za sečenje brušenjem. Pročitajte sve sigurnosne napomene, uputstva, ilustracije i podatke, koje dobijete sa uredajem. Ako se ne pridržavate sledećih uputstava, može doći do električnog udara, požara i/ili teških povreda.

b) **Ovaj električni alat nije pogodan za poliranje.** Primene, za koje električni alat nije predviđen, mogu da prouzrokuju opasnosti i povrede.

c) **Električni alat nemojte koristiti za neku funkciju, za koju nije izričito konstruisan i predviđen od strane svog proizvođača.** Takva modifikacija može da dovede do gubitka kontrole i ozbiljnih telesnih povreda.

d) **Nemojte da koristite radni alat koji proizvodač nije specijalno predvideo i preporučio za ovaj električni alat.** To što određen pribor možete da pričvrstite na vaš električni alat, ne garantuje bezbednu upotrebu.

e) **Dozvoljeni broj obrtaja radnog alata mora da bude najmanje jednak maksimalnom broju obrtaja navedenom na električnom alatu.** Radni alat koji se obrće brže nego što je dozvoljeno, može da se slomi i leti naokolo.

f) **Spoljni prečnik i debljina radnog alata moraju da odgovaraju navedenim dimenzijama vašeg električnog alata.** Pogrešno dimenzionisani radni alati ne mogu da se dovoljno zaštite niti da se kontrolišu.

g) **Dimenzije za pričvršćivanje radnog alata moraju odgovarati dimenzijama sredstava za pričvršćivanje električnog alata.** Radni alati, koji se ne pričvrste precizno na električni alat, obrću se neravnomerno, vibriraju vrlo jako i mogu da dovedu do gubitka kontrole.

h) **Nemojte da koristite oštećene radne alate.** Pre svake upotrebe kontrolišite alate za umetanje poput brusnih diskova u pogledu odlamjana i pukotina, brusni tanjire u pogledu pukotina, habanja ili jake istrošenosti, žičane četke u pogledu labavih ili polomljenih žica. Ako električni alat ili alat za umetanje padne, proverite da li je oštećen, ili upotrebite neoštećeni alat za umetanje. Pošto prekontrolišete i umetnete alat, Vi i osobe koje se nalaze u blizini treba da boravite van ravni rotirajućeg alata za umetanje i ostavite uređaj da jedan minut radi sa maksimalnim brojem obrtaja. Oštećeni radni alati po pravilu pucaju u ovom vremenu testiranja.

i) **Nosite ličnu zaštitnu opremu.** Zavisno od primene, koristite punu zaštitu za lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočare. Ako je primereno, nosite masku protiv prašine, zaštitu od buke, zaštitne rukavice ili specijalnu kecelicu, koja vas štiti od malih čestica od brušenja i česticama materijala. Oči treba da se zaštite od stranih tela koja lete naokolo, a koja nastaju kod raznih načina primene. Maska protiv prašine ili maska za zaštitu disajnih puteva moraju da filtriraju prašinu koja nastane prilikom primene. Ako ste dugo izloženi jakoj buci, možete izgubiti sluh.

j) **Kod drugih osoba vodite računa o bezbednom rastojanju od vašeg radnog područja.** Svako ko uđe u radno područje, mora da nosi ličnu zaštitnu opremu. Odломci obratka ili slomljenih alata za umetanje mogu da

odlete i da prouzrokuju povrede i van direktnog radnog područja.

k) Držite električni alat samo za njegove izolovanje hvatne površine, kada izvodite radove, kod kojih alat za umetanje može da pogodi skrivene strujne vodove ili sopstveni kabl za napajanje. Kontakt sa vodovima koji provode struju može dovesti do toga da metalni delovi uređaja budu pod naponom i time do električnog udara.

l) Držite kabl za napajanje dalje od rotirajućih alata za umetanje. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, kabl za napajanje može da bude presećen ili zahvaćen i vaša šaka ili ruka može da dospe u alat za umetanje koji rotira.

m) Nikada nemojte odlagati električni alat, pre nego što se radni alat potpuno ne zaustavi. Rotirajući alat za umetanje može da dode u dodir sa površinom za odlaganje, usled čega možete da izgubite kontrolu nad električnim alatom.

n) Nemojte ostaviti električni alat da radi dok ga nosite. Vaša odeća može biti zahvaćena usled slučajnog dodira sa rotirajućim radnim alatom i radni alat može da se zarije u vaše telo.

o) Redovno čistite ventilacione otvore vašeg električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište i jake naslage metalne prašine mogu prouzrokovati električne opasnosti.

p) Nemojte koristiti električni alat u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu da zapale ove materijale.

q) Nemojte da koristite radne alate, koji zahtevaju tečna rashladna sredstva. Korišćenje vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava može da dovede do električnog udara.

4.2 Povratni trzaj i odgovarajuće bezbednosne napomene

Povratni trzaj je nagla reakcija usled blokade ili zaglavljivanja rotirajućeg radnog alata, poput brusnog diska, brusnog tanjira, žičane četke, itd. Zaglavljivanje ili blokiranje dovodi do naglog zaustavljanja rotirajućeg radnog alata. Na taj način se nekontrolisani električni alat ubrzava nasuprot smeru obrtanja alata za umetanje na mestu blokade.

Ako se npr. brusni disk zaglavi ili blokira u obratku, ivica brusnog diska, koja uranja u obradak, može da se zaglavi i usled toga može da izbací brusni disk ili da prouzrokuje povratni trzaj. Brusni disk u tom slučaju kreće prema rukovaču ili dalje od njega, zavisno od smera obrtanja diska na mestu blokiranja. Pri tom brusni diskovi mogu i da se slome.

Povratni trzaj je posledica pogrešne upotrebe električnog alata i/ili neprimerenih uslova rada. Može da se spreči odgovarajućim merama opreza, kao što je opisano u nastavku.

a) Čvrsto držite električni alat i postavite Vaše telo i ruke u položaj, u kojem možete da apsorbujete sile povratnog trzaja. Uvek koristite dodatnu ručku, ako postoji, da biste imali najveću moguću kontrolu nad silama

povratnog trzaja ili momente reakcije prilikom pokretanja. Rukovalac odgovarajućim merama opreza može da kontroliše sile povratnog trzaja i sile reakcije.

b) Nikada nemojte stavljati svoju ruku u blizinu rotirajućih radnih alata. Radni alat prilikom povratnog trzaja može preći preko Vaše ruke.

c) Svojim telom izbegavajte područje u kojem se električni alat pomera u slučaju povratnog trzaja. Povratni trzaj pomera električni alat u smeru suprotnom kretanju brusnog diska na mestu blokiranja.

d) Radite posebno oprezno u području uglova, oštih ivica, itd. Sprečite da radni alati udare o obradak i da se zaglave. Rotirajući radni alat ima tendenciju da se kod uglova, oštih ivica ili pri odbijanju, zaglavi. To prouzrokuje gubitak kontrole ili povratni trzaj.

e) Nemojte koristiti list lančane testere za rezanje drveta, nemojte koristiti segmentiranu dijamantnu reznu ploču sa razmakom segmenta preko 10 mm i nemojte koristiti nazubljeni list za testeranje. Takvi radni alati često prouzrokuju povratni trzaj i gubitak kontrole.

4.3 Posebne bezbednosne napomene u vezi sa brušenjem i sećenjem:

a) Koristite isključivo brusna tela koja su dozvoljena za vaš električni uređaj i zaštitnu haubu predviđena za ta brusna tela. Brusna tela koja nisu predviđena za električni alat, ne mogu da se dovoljno zaštite i nebezbedna su.

b) Zakošeni brusni diskovi moraju da se montiraju tako da njihova brusna površina ne strči iznad ravni ivice zaštitne haube. Nestrucno montirana ploča za brušenje, koja strši preko ivice zaštitne haube, ne može biti dovoljno zaštićena.

c) Zaštitna hauba mora da bude bezbedno montirana na električnom alatu i u svrhu maksimalne bezbednosti mora da bude podešena tako da je najmanji mogući deo brusnog tela otvoreno okrenut prema rukovaču. Zaštitna hauba pomaže da se rukovalac zaštiti od krhotina, slučajnog kontaktta sa brusnim telom, kao i varnica koje bi mogle da zapale odeću.

d) Brusna tela smeju da se koriste samo za preporučene opcije upotrebe. Npr.: **Nikada nemojte da brusite bočnom stranom reznog diska.** Reznii diskovi su predviđeni za skidanje materijala ivicom diska. Dejstvo bočnih sila na ova brusna tela može da ih slomi.

e) Uvek koristite neoštećene stezne prirubnice odgovarajuće veličine i oblike za brusni disk koji ste izabrali. Prikladne prirubnice podupiru brusni disk i tako smanjuju opasnost od loma brusnog diska. Prirubnice za rezne diskove mogu da se razlikuju od prirubnica za druge brusne diskove.

f) Ne upotrebjavajte istrošene brusne diskove većih električnih alata. Brusni diskovi za veće električne alate nisu projektovani za veće brojive obrtaja manjih električnih alata i mogu da se slome.

g) Prilikom korištenja ploča u dvostruku struhu uvek koristite prikladnu zaštitnu haubu za izvršenu primenu. Moguće je da se nekorišćenjem ispravne zaštitne haube ne postigne zaštita, što može dovesti do teških ozleda.

4.4 Dodatne posebne bezbednosne napomene u vezi sa sečenjem:

a) **Sprečite blokiranje reznog diska ili preveliki pritisak zaptivanja. Nemojte da izvodite prekomerno duboke rezove.** Preopterećenje reznog diska povećava njegovo opterećenje i osetljivost u pogledu zaglavljivanja ili blokiranja, a time i mogućnost povratnog trzaja ili loma brusnog tela.

b) **Izbegavajte područje ispred i iza rotirajućeg reznog diska.** Kada rezni disk u obratku pomerate dalje od sebe, onda u slučaju povratnog trzaja može doći do toga da se električni alat zajedno sa rotirajućim diskom direktno naglo pomeri prema Vama.

c) **Ako se rezni disk zaglavi ili prekinete rad, isključite uređaj i držite ga mirno, dok se disk ne zaustavi potpuno.** Nikada ne pokušavajte da rezni disk koji još rotira izvučete iz zaseka, jer može doći do povratnog trzaja. Utvrdite i otklonite uzrok zaglavljivanja.

d) **Nemojte da ponovo uključite električni alat, sve dok se nalazi u obratku.** Pustite rezni disk da prvo dostigne svoj puni broj obrtaja, pre nego što oprečno nastavite sečenje. U protivnom disk može da se zaglavi, da iskoči iz obratka ili da prouzrokuje povratni trzaj.

e) **Poduprite ploče ili velike obratke, kako biste smanjili rizik povratnog trzaja usled zaglavljenog reznog diska.** Veliki obratci mogu da se saviju pod sopstvenom težinom. Obradak mora da se podupre na obe strane diska i to u blizini linije sečenja kao i na ivici.

f) **Budite posebno oprezni kod "uranjajućih rezova" na postojećim zidovima ili u drugim područjima koja se ne vide.** Uranjujući rezni disk prilikom sečenja vodova za gas ili vodu, električnih vodova ili drugih predmeta može da prouzrokuje povratni trzaj.

g) **Nemojte da sečete u krivinama.**

Preopterećenje reznog diska povećava njegovo opterećenje i osetljivost u pogledu zaglavljivanja ili blokiranja, a time i mogućnost povratnog trzaja ili loma brusnog tela, što može dovesti do teških ozleda.

4.5 Posebne bezbednosne napomene u vezi sa finim brušenjem brusnim papirom:

a) **Koristite brusne listove za ispravnu veličinu i sledite podatke proizvođača za izbor brusnih listova.** Brusni listovi, koji štре iznad brusnog tanjira, mogu da prouzrokuju povrede, kao i da dovedu do zaglavljivanja, kidanja brusnih listova ili do povratnog trzaja.

4.6 Posebne bezbednosne napomene u vezi sa radom sa žičanim četkama:

a) **Imajte u vidu da žičana četka i u toku uobičajenog načina korišćenja gubi komadiće žice.** Nemojte da preopteretite žice prevelikim pritiskom zaptivanja. Komadići žice koji odlete vrlo lako mogu da prodrnu kroz tanku odeću i/ili kožu.

b) **Ako se preporučuje zaštitna hauba, sprečite mogućnost dodira zaštitne haube i žičane četke.** Tanjuraste i lončaste četke usled pritska zaptivanja i centrifugalnih sila mogu da povećaju svoj prečnik.

4.7 Dodatne bezbednosne napomene:

UPOZORENJE – Uvek nosite zaštitne naočare.



Nosite zaštitu za sluh.



UPOZORENJE – Električni alat uvek koristite sa obadve ruke.



Nemojte koristiti zaštitnu haubu za brušenje za radove sečenja brušenjem. Za radove sa reznim diskovima iz bezbednosnih razloga koristite zaštitnu haubu za sečenje brušenjem.

Nemojte koristiti segmentirane dijamantne rezne ploče sa otvorima segmenta >10 mm. Dopuseni su samo negativni segmentni kutovi sečenja.

Kompozitne rezne ploče smiju se koristiti samo ako su iste pojačane.

Koristite elastične međuslojeve, ako se takvi stavlju na raspolažanje zajedno sa brusnim sredstvom i ako su zahtevani.

Vodite računa o podacima proizvođača alata i dodataka! Zaštitite diskove od masti i udaraca!

Radni alati moraju da se pažljivo čuvaju i rukuju prema uputstvima proizvođača.

Rezne ploče nikada nemojte koristiti za grubo brušenje ili obradu ivica! Rezne ploče ne smeju biti izložene bočnom pritisku.

Obradak mora da će vrstno naleže i da bude osiguran od klizanja, npr. pomoću steznih mehanizama. Veliki obratci moraju da se dovoljno poduprnu.

Ako se koriste alati za umetanje sa navojnim umetkom, kraj vretena ne sme da dodirne perforirano dno brusnog alata. Vodite računa da je navoj u alatu za umetanje dovoljno dugačak da prihvati dužinu vretena. Navoj u alatu za umetanje mora da odgovara navoju na vretenu. Dužinu vretena i navoj vretena vidi na strani 3 i u poglavljju 14. Tehnički podaci.

Preporuča se, da se koristi primereni stacionarni uredaj za usisavanje. Uvek spreda priključite FI zaštitnu sklopku (RCD) sa maks. strujom aktivacije od 30 mA. Pri isključenju ugaone brusilice od strane FI-zaštitnog prekidača mašina mora da se ispita i očisti. Vidi poglaviju 9. Čišćenje.

Vodite računa da prilikom radova u uslovima prašine ventilacioni otvori budu slobodni. Ako bude neophodno uklanjanje prašine, prvo isključite

električni alat iz električne mreže (koristite nemetalne predmete) i sprečite oštećivanje unutrašnjih delova.

Oštećene, neokrugle odn. vibrirajuće alate ne smete da koristite.

Sprečite oštećenja na cevima za gas ili vodu, električnim vodovima i nosećim zidovima (statika).

Izvucite utikač iz utičnice, pre izvođenja bilo kakvog podešavanja, nadogradnje ili održavanja.

Oštećenu ili napuklu dodatnu ručku treba zameniti. Mašinu sa neispravnom dodatnom ručkom treba zameniti.

Oštećenu ili napuklu zaštitnu haubu treba zameniti. Mašinu sa neispravnom zaštitnom haubom treba zameniti.

Ovaj električni alat nije namenjen za poliranje. Pravo na garanciju prestaje da važi u slučaju nenamenske upotrebe! Motor može da se pregreje i električni alat može da se ošteći. Za radove poliranja preporučujemo naše ugaone uređaje za poliranje.

Pričvrstite male obratke. Stegnite ih npr. u stegi.

Ako se koristite diskovi sa montiranim prirubnicom za dvostruku svrhu (kombinirane ploče za brušenje i sečenje), smiju se koristiti samo sledeći tipovi zaštitnih hauba: tip A, tip C.

Vidi poglavljie 11.

Koristiti ispravnu zaštitnu haubu:

Pogrešna zaštitna hauba može dovesti do gubitka kontrole i do teških ozleda. Primeri za pogrešnu primenu:

- prilikom korišćenja zaštитne haube tipa A za bočno brušenje, zaštitna hauba i obradak se međusobno mogu smetati, što može dovesti do nedovoljne kontrole.
- prilikom korišćenja zaštine haube tipa B za sečenje brušenjem sa kompozitnim pločama za sečenje postoji povećani rizik izloženosti izbačenim iskrama i partikulama brušenja i odlomljenim komadićima brusnog diska u slučaju loma brusnog diska.
- prilikom korišćenja zaštite haube tipa A, B, C za sečenje brušenjem ili bočno brušenje u betonu ili zidu postoji povećani rizik od eksplozije prašine te gubitka kontrole sa povratnim trzajem ka posledicom.
- prilikom korišćenja zaštite haube tipa A, B, C sa okruglom četkom, koja je deblja od dopuštenog, žica mogu doći u kontakt sa zaštitnom haubom, to može dovesti do loma žica.

Uvek koristite zaštitnu haubu koja odgovara za radni materijal. Vidi poglavljie 11.

Redukovati prašinu:

 **UPOZORENJE** - Neke vrste prašine, koje nastaju usled finog brušenja brusnim papirom, sečenja, brušenja, bušenja i drugih radova, sadrže hemikalije za koje je poznato da uzrokuju rak, urodene poremećaje i druge štete o reproduktivni proces. Neki primeri takvih hemikalija su:

- olovo iz premaza koji sadrže olovo,
- mineralna prašina iz kamenja u zidovima, cementa i drugih zidarskih materijala, i
- arsen i hrom iz hemijski obrađenog drveta.

Vaš rizik usled ovakvog opterećenja varira, zavisno od toga, koliko često izvode oву vrstu rada. Kako biste redukovali vaše opterećenje ovim materijalima: radite u dobro provetrenom području i radite sa odobrenom zaštitnom opremom, kao npr. takvim maskama protiv prašine, koje su razvijene specijalno za izdvajanje mikroskopski malih čestica filtriranje.

To takođe važi za prašine od drugih materijala, kao npr. neke vrste drveta (poput prašine od hrastovine ili bukovine), metali, azbest. Ostale poznate bolesti su npr. alergijske reakcije, oboljenja disajnih puteva. Ne dozvolite da prašina dospe u telo.

Poštujte važeće smernice i nacionalne propise (npr. odredbe o zaštiti na radu, odlaganju) za materijal koji obradujete, primenu i mesto obrade.

Pokupite čestice koje nastaju na mestu nastanka i ne dozvolite da se talože u okruženju.

Za specijalne radove koristite dodatnu opremu. Tako će manje čestica nekontrolisano dospeti u okolinu.

Koristite odgovarajuće usisavanje prašine.

Smanjite zagađenje prašinom tako što:

- nastale čestice i izdunvi vazduh mašine nećete usmeravati na sebe ili osobe koje se nalaze u blizini ili na nataloženu prašinu,
- ćete primeniti uređaj za usisavanje i/ili uređaj za prečišćavanje vazduha,
- ćete rani prosto dobro provetrvati i usisavanjem održavati u čistom stanju. Metlanje ili duvanje podiže prašinu.
- Usisavajte ili perite zaštitnu odeću. Nemojte produvavati, tresti ili četkati.

5. Pregled

Vidi stranu 2

- 1 Kopča za pritezanje/otpustanje stezne navrtke (bez alata) rukom *
 - 2 Stezna navrtka (bez alata) *
 - 3 Potporna prirubnica
 - 4 Vreteno
 - 5 Dugme za blokiranje vretena
 - 6 Klizač prekidača za uključivanje/isključivanje *
 - 7 Ručica
 - 8 Točkić za podešavanje broja obrtaja *
 - 9 Blokada (protiv slučajnog uključivanja, po potrebi za trajno uključivanje) *
 - 10 Dugme prekidača (za uključivanje/isključivanje) *
 - 11 Dodatna rukica
 - 12 Zaštitna hauba
 - 13 Stezna navrtka *
 - 14 Ključ sa dva otvora *
 - 15 Stezni zavrtanj
 - 16 Poluga za pričvršćivanje zaštitne haube *
- * zavisi od opreme/nije sadržano u obimu isporuke

6. Uključivanje

 Pre uključivanja uporedite da li mrežni napon i mrežna frekvencija koji su navedeni na pločici

s podacima odgovaraju parametrima vašeg strujnog priključka.

A Uvek spreda priključite FI zaštitnu sklopku (RCD) sa maks. strujom aktivacije od 30 mA.

6.1 Montaža dodatne ručke

A Radite samo sa montiranom dodatnom ručkom (11)! Čvrsto zavrnete dodatnu ručku na levoj ili desnoj strani mašine.

6.2 Montaža zaštitne haube

A Iz bezbednosnih razloga koristite isključivo zaštitnu haubu predviđeni za određeni radni alat! Pogrešna zaštitna hauba može dovesti do gubitka kontrole i do teških ozleda. Vidi i poglavlje 11. Oprema!

W 1100..., W 1150...:

Vidi stranu 2. slika C.

- Odvijte (15) zavrtanj. Postaviti zaštitnu haubu (12) u prikazanom položaju.
- Zakrenuti zaštitnu haubu tako da je zatvoreni deo okrenut prema korisniku.
- Zategnuti (15) zavrtanj, pri tom osigurač protiv zakretanja mora da zahvatiti u udubljenja.
- Proveriti u pogledu sigurnog naleganja: Zaštitna hauba ne sme da se okreće.

WP 1200...RT, WE 1500...RT, WEV 1500...RT:

Vidi stranu 2. slika D.

- Povući (16) polugu. Postaviti zaštitnu haubu (12) u prikazanom položaju.
- Pustiti polugu i zakretati zaštitnu haubu, dok poluga ne nalegne.
- Povući (16) polugu i zakrenuti zaštitnu haubu tako da je zatvoreni deo okrenut prema korisniku.
- Proveriti u pogledu sigurnog naleganja: Poluga mora da nalegne i zaštitna hauba ne sme da se okreće.



7. Montaža brusnog diska

A Pre svih radova prepravke: Izvucite mrežni utičač iz utičnice. Mašina mora da bude isključena i vreteno mora da miruje.

A Za radove sa reznim diskovima iz bezbednosnih razloga koristiti zaštitnu haubu za rezne diskove (vidi poglavlje 11. Oprema).

7.1 Blokiranje vretena

- Pritisnuti dugme za blokiranje vretena (5) do kraja i rukom (4) okretati vreteno, dok dugme za blokiranje vretena osetno ne nalegne.

7.2 Stavljanje brusnog diska

Vidi stranu 2. slika A.

- Postaviti potpornu prirubnicu (3) na vreteno. Ona je pravilno montirana kada ne može da se okreće na vretenu.

- Staviti brusni disk na potpornu prirubnicu (3) (vidi slike gore).

Brusni disk mora da ravnomerne naleže na potpornoj prirubnici. Limena prirubnica reznih diskova mora da naleže na potpornoj prirubnici.

Napomena: Potporna prirubnica (3) je osigurana protiv gubljenja. Skidanje: svući eventualno uz napor.

7.3 Pričvršćivanje/otpuštanje stezne navrtke (bez alata)

(zavisno od opreme)
A Steznu navrtku (bez alata) (2) zatezati isključivo rukom!

A Za rad, kopča (1) uvek mora da bude ravno sklopljena na steznu navrtku (2).

Pričvršćivanje stezne navrtke (2) (bez alata):

A Kada je alat za umetanje u steznom području deblij od 6 mm, stezna navrtka (bez alata) ne sma da se koristi! U tom slučaju koristite steznu navrtku (13) sa ključem sa dva otvora (14).

- Blokiranje vretena (vidi poglavlje 7.1).
- Sklopiti kopču (1) stezne navrtke prema gore.
- Postaviti steznu navrtku (2) na vreteno (4). Vidi sliku, strana 2.
- Na kopči (1) **rukom** zatezati steznu navrtku u smeru kazaljke na satu.
- Kopču (1) opet sklopiti na dole.

Otpuštanje stezne navrtke (2) (bez alata):

- Blokiranje vretena (vidi poglavlje 7.1).
- Sklopiti kopču (1) stezne navrtke prema gore.
- Steznu navrtku (2) u smeru suprotnom od kazaljke na satu odvrtiti **rukom**.

Napomena: Kada je stezna navrtka jako zategnuta (2) za odvrtanje može da se koristi i ključ sa dva otvora.

7.4 Pričvršćivanje/otpuštanje stezne navrtke (zavisno od opreme)

Pričvršćivanje (13) stezne navrtke:

2 strane stezne navrtke se razlikuju. Navrnuti steznu navrtku na vreteno kao što sledi:

Vidi stranu 2, slika B.

- A) Kod tankih brusnih diskova:

Telo stezne navrtke (13) je okrenuto prema gore, kako bi tanki brusni disk mogao da se sigurno zategne.

A) Kod debljih brusnih diskova:

Telo stezne navrtke (13) je okrenuto prema dole, kako bi stezna navrtka moglo da se sigurno montira na vretenu.

- Blokirati vreteno. Steznu navrtku (13) ključem sa dva otvora (14) zategnuti u smeru kazaljke na satu.

Otpuštanje stezne navrtke:

- Blokiranje vretena (vidi poglavlje 7.1). Steznu navrtku (13) ključem sa dva otvora (14) odvrtiti u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

8. Upotreba

8.1 Podešavanje broja obrtaja (zavisno od opreme)

Na točkiću za podešavanje (8) podešiti preporučeni broj obrtaja. (Mali broj = nizak broj obrtaja; veliki broj = visok broj obrtaja)

Rezni disk, disk za grubo brušenje, lonac za brušenje, dijamantski rezni disk: **visok broj obrtaja**

Četka: **srednji broj obrtaja**

Brusni tanjur: **nizak do srednji broj obrtaja**

Napomena: Za radove poliranja preporučujemo naše ugaone uređaje za poliranje.

8.2 Uključivanje/isključivanje

! Uvek vodite mašinu sa obe ruke.


! Prvo uključiti, zatim primaknuti alat za umetanje obratku.

! Treba spričiti da mašina usisa dodatnu prašinu i strugotinu. Pri uključivanju i isključivanju mašinu držati dalje od nagomilane prašine. Posle isključivanja, mašinu odložiti tek kada se motor potpuno zaustavi.

! Izbegavajte nenamerno pokretanje: uvek isključite mašinu, kada se utikač izvuče iz utičnice ili kada dođe do prekida struje.

! U slučaju trajnog uključenja, mašina nastavlja da radi kada se otrgne iz ruku. Zato mašinu uvek držite sa obe ruke za predviđene ručke, zauzmite siguran položaj i radite koncentrisano.


Mašine sa kliznim prekidačem:

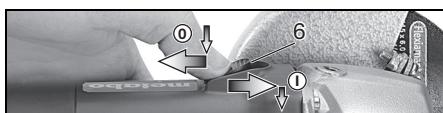

Uključivanje: Klizni prekidač (6) gurnite napred. U svrhu trajnog uključenja ga potom oborite na dole dok ne nalegnete.

Isključivanje: Pritisnite na zadnji kraj kliznog prekidača (6) i pustite ga.

Mašine sa sigurnosnim prekidačem (sa funkcijom panik-tastera):

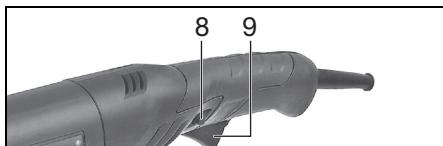

Momentno uključenje:

Uključivanje: Pritisnuti blokadu (9) do kraja i zatim pritisnuti dugme prekidača (10). Pustiti (9) blokadu.

Isključivanje: Pustiti dugme prekidača (10).

Trajno uključenje (u zavisnosti od opreme):

Uključivanje: Pritisnuti blokadu (9) do kraja i držati pritisnutu. Pritisnuti dugme prekidača (10) i držati pritisnuto. Mašina je sada uključena. Sada još jednom pritisnuti blokadu (9) do kraja kako bi se dugme prekidača (10) blokiralo (trajno uključenje).

Isključivanje: Pritisnuti dugme prekidača (10) i pustiti ga.

8.3 Napomene u vezi sa radom

Brušenje:

Umereno pritisnuti mašinu i pomerati je napred-nazad preko površine, kako se površina obratka ne bi pregrelala.

Grubo brušenje: Za dobar rezultat rada radite pod uglom prislanjanja od 30° - 40°.

Sečenje:



Prilikom sečenja uvek radite u kontralnom smjeru (vidi sliku). U protivnom postoji opasnost da mašina nekontrolisano iskoči iz zaseka. Radite sa umerenim pomakom, koji je prilagođen materijalu koji treba da se obradi. Nemojte zaglavljivati, pritisikati, vitlati.

Fino brušenje brusnim papirom:

Umereno pritisnuti mašinu i pomerati je napred-nazad preko površine, kako se površina obratka ne bi pregrelala.

Radovi sa žičanim četkama:

Umereno pritisnuti mašinu.

9. Čišćenje

Prilikom obrade može doći do taloženja čestica u unutrašnjosti električnog alata. To negativno utiče na hlađenje električnog alata. Provodljive naslage mogu da narube zaštitnu izolaciju električnog alata i da prouzrokuju električne opasnosti.

Redovno, često i temeljno kroz sve prednje i zadnje ventilačne otvore usisajte ili suvim vazduhom izduvajte električni alat. Prethodno odvojite električni alat od napajanja i pri tom nosite zaštitne naočare i prikladnu masku protiv prašine. Prilikom izduvavanja vodite računa o propisnom usisavanju.

10. Otklanjanje smetnje (u zavisnosti od opreme)

Zaštita od ponovnog pokretanja: Mašina ne radi. Reagovala je zaštita od ponovnog pokretanja. Ako se mrežni utikač utakne kada je mašina uključena ili ako se strujno napajanje ponovo uspostavi posle prekida, mašina se ne pokreće. Isključite i ponovo uključite mašinu.

11. Oprema

Koristite samo originalnu Metabo opremu.
Vidi stranu 4.

Koristite samo opremu koja ispunjava zahteve i specifikacije navedene u ovom uputstvu za upotrebu.

! Uvek koristite radni alat koji je primeren zadatku i propisanu zaštitnu haubu. **Vidi stranu 4.** (ilustracije su za primer).

Radni zadatak:

- 1 = brušenje sa površinom
- 2 = sečenje brušenjem
- 3 = bušenje rupa
- 4 = žičana četka
- 5 = brušenje brusnim papirom

Radni alat:

- 1.1 = ploča za grubo brušenje
- 2.1 = ploča za sečenje "Metal"
- 2.2 = ploča za sečenje "Zid/beton"
- 2.3 = dijamantna ploča za sečenje "Zid/beton"
- 2.4 = ploča za sečenje za dvostruku svrhu (kombinovana ploča za brušenje i sečenje)
- 3.1 = dijamantne brusne krune
- 4.1 = okrugla četka
- 4.2 = lončana četka
- 5.1 = lamelni brusni tanjur
- 5.2 = brusni tanjur za brusne papire

propisana zaštitna hauba:

- Tip A = zaštitna hauba za sečenje / zaštitna hauba uklj. čip zaštitne haube za sečenje
 Tip B = zaštitna hauba za brušenje
 Tip C = zaštitna hauba za brušenje i sečenje brušenjem (kombinacija)

Ostali pribor:

(vidi i www.metabo.com)

A Stezna navrtka (13)**B Stezna navrtka (bez alata) (2)**

Kompletan program dodataka vidi www.metabo.com ili katalog dodataka.

12. Popravka

! Popravke na električnim uređajima smeju da sprovode samo električari!

Neispravan vod za priključak na mrežu sme da se zameni samo specijalnim, originalnim vodom za priključak na mrežu firme Metabo, koji se može nabaviti preko servisa firme Metabo.

Molimo Vas da se s Vašim Metabo električnim uređajem za popravku obratite Vašem Metabo zastupništvu. Adresu možete naći na www.metabo.com.

Liste rezervnih delova možete preuzeti na www.metabo.com.

13. Zaštita životne sredine

Nastala prašina od brušenja može da sadrži štetne materije: Ne bacati zajedno sa kućnim smećem, već propisno odložiti na otpad na mestu za prikupljanje specijalnog otpada.

Sledite zakonske propise za odlaganje u skladu sa zaštitom životne sredine i za recikliranje i rashodovanih mašina, pakovanja i opreme.

 Samo za EU države: Nemojte bacati električne uređaje u kućno smjeće! Prema Evropskoj direktivi 2012/19/EU o dotrajanim električnim i elektronskim uređajima i primeni

u nacionalnom pravu dotrajali električni uređaji se moraju odvojeno sakupljati i isporučiti na reciklažu u skladu sa zaštitom životne sredine.

14. Tehnički podaci

Objašnjenja u vezi podataka na strani 3. Zadržano pravo na promene u smislu tehničkog unapređenja.

D_{\max}	= maks. prečnik alata za umetanje
$t_{\max,1}$	= maks. dozvoljena debljina alata za umetanje u području stezanja pri korišćenju stezne navrtke (13)
$t_{\max,3}$	= maks. dozvoljena debljina alata za umetanje
$t_{\max,4}$	= max. dozvoljena debljina okruglih četki
M	= navoj vretena
l	= dužina brusnog vretena
n	= broj obrtaja u praznom hodu (maksimalni broj obrtaja)
P_1	= nazivna ulazna snaga
P_2	= izlazna snaga
m	= težina bez mrežnog kabla

Merne vrednosti određene prema EN 60745.

Mašina zaštitne klase II

~ naizmenična struja

Navedeni tehnički podaci imaju toleranciju (prema odgovarajućim važećim standardima).

Emisione vrednosti

! Ove vrednosti omogućavaju procenu emisije električnog uređaja i upoređivanje različitih električnih uređaja. U zavisnosti od uslova upotrebe, stanja električnog uređaja ili upotrebљenih alata stvarno opterećenje može biti više ili niže. Prilikom procene obračunajte pauze i faze niskog opterećenja. Na osnovu prilagođenih vrednosti za procenu ustanovite zaštitne mere za korisnika npr. organizatorske mere.

! Brušenje tankih limova i drugih lako vibrirajućih obrataka sa velikom površinom može dovesti do znatno uvećane sveukupne emisije buke (do 15 dB), od navedene vrednosti emisije buke. Takvi obradci primerenim merama kao što su to npr. postavljanje teških, fleksibilnih izolacijskih mata, koliko je moguće, trebaju biti sprečeni na emitovanju buke. I kod procene opasnosti opterećenja bukom i izbora primerene zaštite za sluš treba uzeti u obzir povećane emisije buke.

Ukupna vrednost vibracija (vektorska suma tri pravca) određena prema EN 60745:

$a_{h, AG}$	= emisiona vrednost vibracija (brušenje površina)
$a_{h, DS}$	= emisiona vrednost vibracija (brušenje sa brusnim tanjirom)
$K_{h, AG/DS}$	= nesigurnost (vibracija)

Tipični nivo zvuka označen sa A:

L_{pA}	= Nivo zvuka
L_{WA}	= Nivo jačine zvuka
K_{pA}, K_{WA}	= Nesigurnost

! **Nositi zaštitu za sluš!**



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS