

WEA 11-125 Quick

WA 13-125 Quick

WPB 13-125 Quick

WEVA 15-125 Quick

WEA 17-125 Quick

WEA 17-150 Quick

WEBA 17-125 Quick

WEVB 17-125 Quick

WEPBA 17-125 Quick

WEPBA 17-125 Quick DS

WEPBA 17-125 Quick RT


WEPBA 17-125 Quick RT DS

WEPBA 17-150 Quick

WEPBA 17-150 Quick RT

WEPBA 17-150 Quick RT DS

WEA 19-180 Quick RT

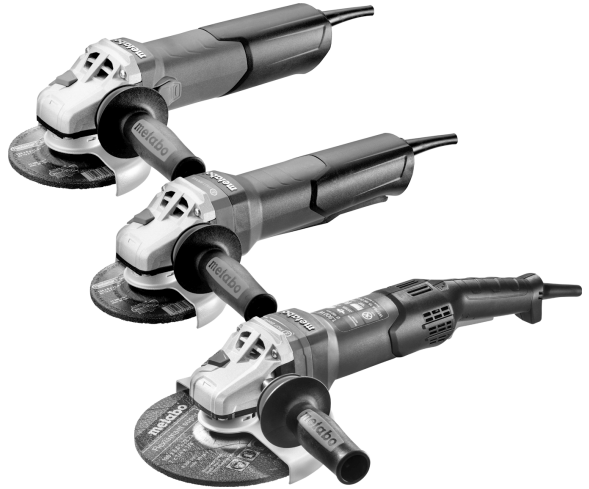


WEPBA 19-125 Q DS M-Brush

WEPBA 19-150 Q DS M-Brush







WEPBA 19-180 Quick RT



WEA 19-125 Q M-BRUSH IK



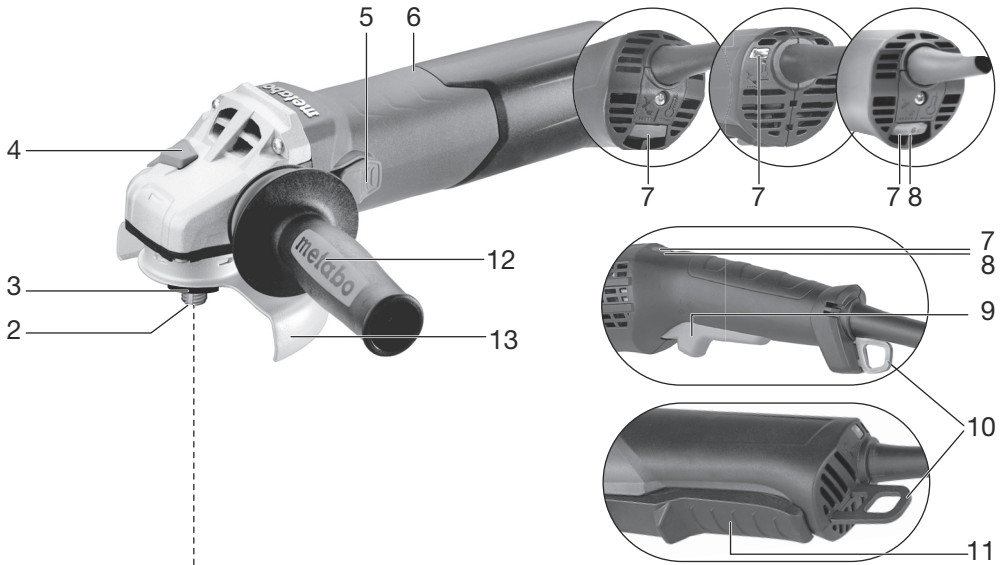

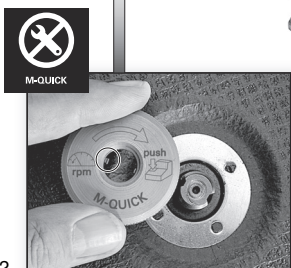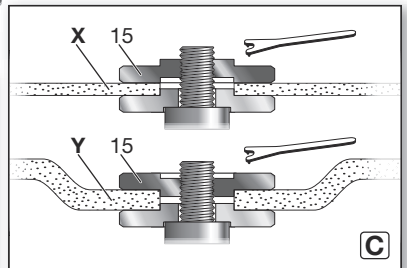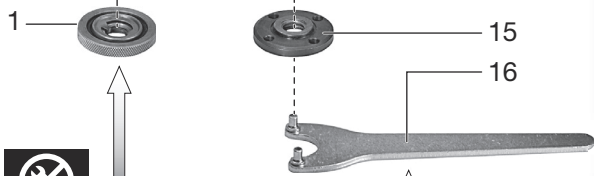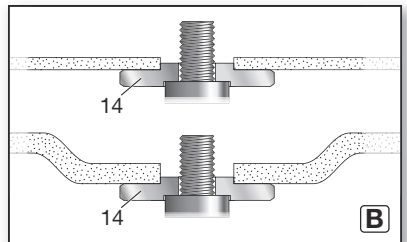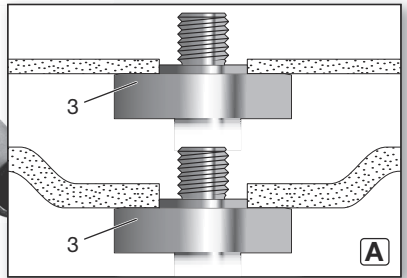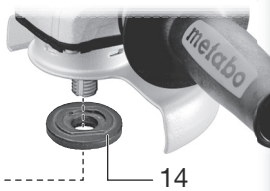

WPB...

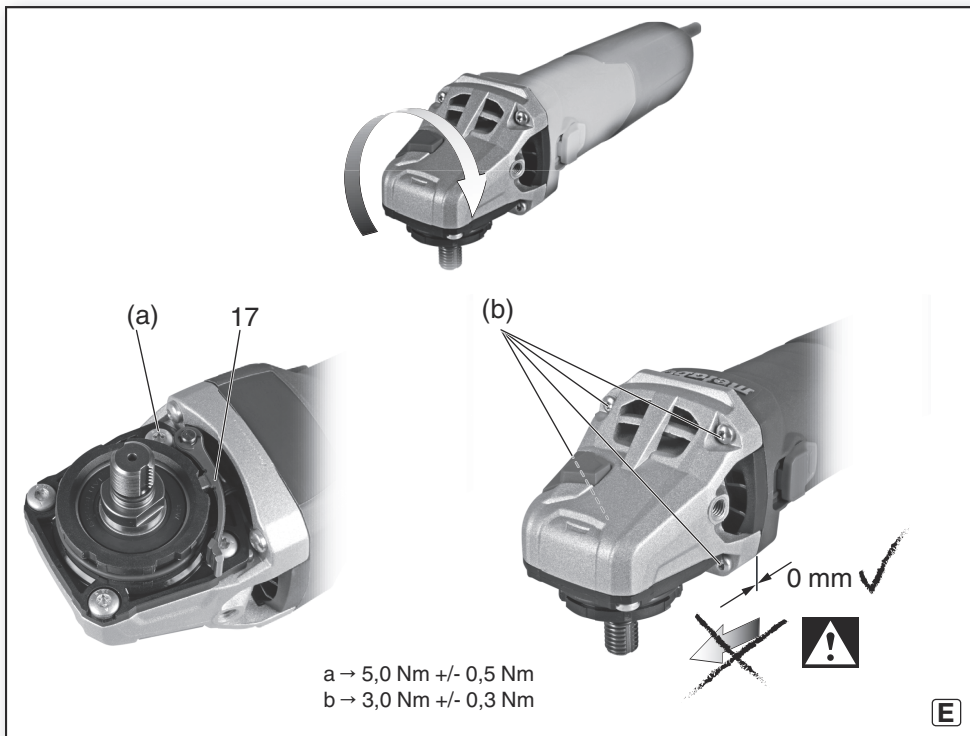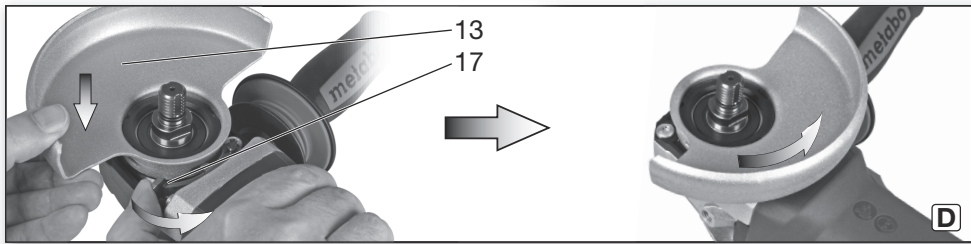



		WEA 11-125 Quick *1) 03626..	WA 13-125 Quick *1) 03630..	WPB 13-125 Quick *1) 03631..	WEVA 15-125 Quick *1) 00496..	WEA 17-125 Quick *1) 00534..	WEA 17-150 Quick *1) 00535..	WEBA 17-125 Quick *1) 00514..	WEPBA 17-125 Quick *1) 00548.. WEPBA 17-125 Quick DS *1) 00549..
M-Quick	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Electronic	-	C	-	-	VTC	TC	TC	TC	TC
Ø	mm (in)	125 (5)	125 (5)	125 (5)	125 (5)	125 (5)	150 (6)	125 (5)	125 (5)
t_{max1}; t_{max2}; t_{max3}; t_{max4}	mm (in)	10; 7,1; 7,1 ; 15 (³ / ₈ ; ⁹ / ₃₂ ; ⁹ / ₃₂ ; ¹⁹ / ₃₂)							
 M / I	- / mm (in)	M 14 / 15 (¹⁹ / ₃₂)		M 14 / 19 (³ / ₄)	M 14 / 15 (¹⁹ / ₃₂)				
n	min ⁻¹ (rpm)	11000	11000	11000	11000	11000	10000	11000	11000
n_v	min ⁻¹ (rpm)	-	-	-	2800-11000	-	-	-	-
P₁	W	1100	1350	1300	1550	1700	1700	1700	1700
P₂	W	640	830	820	940	1040	1040	1040	1040
m	kg (lbs)	2,2 (4.9)	2,4 (5.3)	2,6 (5.7)	2,5 (5.5)	2,5 (5.5)	2,5 (5.5)	2,7 (6.0)	2,7 (6.0)
a_{h,SG}/K_{h,SG}	m/s ²	4,5 / 1,5	4,0 / 1,5	6,0 / 1,5	4,0 / 1,5	4,0 / 1,5	4,5 / 1,5	4,0 / 1,5	4,0 / 1,5
a_{h,DS}/K_{h,DS}	m/s ²	2,5 / 1,5	3,0 / 1,5	3,0 / 1,5	3,0 / 1,5	3,0 / 1,5	4,2 / 1,5	3,0 / 1,5	3,0 / 1,5
a_{h,P}/K_{h,P}	m/s ²	-	-	-	3,6 / 1,5	-	-	-	-
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	95 / 3	97 / 3	96 / 3	96 / 3	96 / 3	96 / 3	96 / 3	96 / 3
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	103 / 3	104 / 3	104 / 3	104 / 3	104 / 3	104 / 3	104 / 3	104 / 3



*2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU

*3) EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021, EN IEC 63000:2018


2024-08-20, Bernd Fleischmann
Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.

ppa. B.F. 

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany



		WEVB 17-125 Quick *1) 00522..	WEPBA 17-150 Quick *1) 00552..	WEA 19-180 Quick RT *1) 01095..	WEPBA 17-125 Quick RT *1) 01097..	WEPBA 17-125 Quick RT DS *1) 00605..	WEPBA 17-150 Quick RT *1) 01098..	WEPBA 17-150 Quick RT DS *1) 00606..	WEPBA 19-125 Q DS M-Brush *1) 13114..	WEPBA 19-150 Q DS M-Brush *1) 13117..	WEPBA 19-180 Quick RT *1) 01099..	WEA 19-125 Q M-BRUSH IK *1) 21075..
M-Quick	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Electronic	-	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
∅	mm (in)	125 (5)	150 (6)	180 (7)	125 (5)	150 (6)	125 (5)	150 (6)	180 (7)	125 (5)	150 (6)	180 (7)
t_{max1}; t_{max2}; t_{max3}; t_{max4}	mm (in)	10; 7,1; 7,1 ; 15 (3/8; 9/32; 9/32; 19/32)										
M / I	- / mm (in)	M 14/15 (19/32)										
n	min ⁻¹ (rpm)	11000	10000	8200	11000	10000	11000	9600	8200	11000		
n_v	min ⁻¹ (rpm)	2800-11000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P₁	W	1700	1700	1900	1750	1750	1900	1900	1900	1900	1900 (110V=1700)	1900
P₂	W	1040	1040	1240	1070	1070	1220	1220	1240	1240	1240	1220
m	kg (lbs)	2,7(6.0)	2,8(6.2)	2,7(6.0)	2,7(5.0)	2,8(6.2)	2,7(6.0)	2,8(6.2)	2,9(6.4)	2,9(6.4)	2,5(5.5)	2,5(5.5)
a_{h,SG}/K_{h,SG}	m/s ²	6,0/1,5	4,5/1,5	4,9/1,5	6,1/1,5	6,0/1,5	4,0/1,5	4,5/1,5	4,9/1,5	4,0/1,5	4,0/1,5	4,0/1,5
a_{h,DS}/K_{h,DS}	m/s ²	3,6/1,5	4,2/1,5	4,0/1,5	4,4/1,5	4,9/1,5	3,0/1,5	4,2/1,5	5,0/1,5	4,0/1,5	4,0/1,5	4,0/1,5
a_{h,P}/K_{h,P}	m/s ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	96/3	96/3	97/3	95/3	95/3	96/3	96/3	95/3	96/3	96/3	96/3
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	104/3	104/3	105/3	103/3	103/3	104/3	104/3	103/3	104/3	104/3	104/3

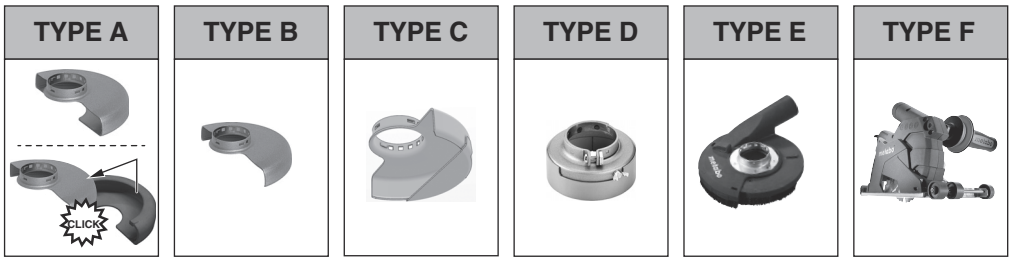

















*1

*2

*3

*4 +

*5 +

		TYPE
1	1.1 	B / C
	1.2 	D
	1.3 	E
2	2.1  	A / C
	2.2  	A
	2.3  	A / F
	2.4 	A / C
3	3.1 	-
4	4.1 	A / B / C
	4.2 	-
5	5.1 	B / C
	5.2 	-
6	6.1 	-



- *1 $\varnothing_{\max} = 100 \text{ mm (4")}$ 630346000
 $\varnothing_{\max} = 115 \text{ mm (4 1/2")}$ 630351000
 $\varnothing_{\max} = 125 \text{ mm (5")}$ 630352000
 $\varnothing_{\max} = 150 \text{ mm (6")}$ 630353000
 $\varnothing_{\max} = 180 \text{ mm (7")}$ 630383000

- *2 WEA 19-180 Quick RT,
 WEPBA 19-180 Quick RT: 339204780


- *3 $\varnothing_{\max} = 115 \text{ mm, } 125 \text{ mm, } 150 \text{ mm:}$
 \rightarrow 623276000 ($\varnothing = 80 \text{ mm}$)
 $\varnothing_{\max} = 180 \text{ mm:}$
 \rightarrow 623140000 ($\varnothing = 110 \text{ mm}$)

- *4 $\varnothing_{\max} = 125 \text{ mm:}$
 \rightarrow GED 125: 626732000

- *5 $\varnothing_{\max} = 125 \text{ mm:}$
 \rightarrow CED 125: 626730000
 \rightarrow CED 125 Plus: 626731000



- 6.30441 (WP..13 - WP..19)
 6.30792 (WPB 13-1 - WEP..17-1) \triangle DS ∇
 6.30719 (W... RT)
 6.30835 (W.. 9-1 - W.. 11-1...)
 6.30709 (W.. 13-1 - WE.. 17-1) \triangle ∇

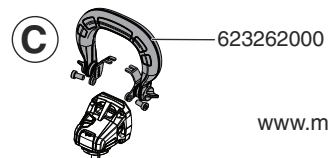

Instrucțiuni originale

1. Declarație de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că aceste polizoare unghiulare, identificate prin intermediul modelului și numărului de serie *1), corespund tuturor prevederilor corespunzătoare ale directivelor *2) și ale normelor *3). Documentele tehnice la *4) - consultați pagina 4.

2. Utilizarea conform destinației

Polizoarele unghiulare cu accesorii originale Metabo sunt adecvate pentru șlefuire, șlefuire cu șmirghel, lucrul cu perii de sârmă și tăierea abrazivă de metal, beton, piatră și materiale similare, fără utilizarea apei.

WEVA 15-125 Quick, WEVA 15-150 Quick este adecvat, în plus, pentru lucrări ușoare de lustruire. Pentru lucrări de lustruire solicitante în regim continuu, recomandăm polizorul nostru unghiular.

Mașinile cu denumire WEV... sunt adecvate în mod special pentru lucrările cu perii de sârmă datorită roții de ajustare pentru reglarea turației.

Utilizatorul este responsabil pentru toate daunele cauzate de utilizarea neconformă cu destinația.

În general, toate prevederile aprobate pentru prevenirea accidentelor și indicațiile aferente de siguranță trebuie respectate.

3. Indicații generale referitoare la siguranță



Pentru protecția dumneavoastră și a uneltei dumneavoastră electrice, respectați pașajele de text marcate cu acest simbol!



AVERTISMENT – Pentru reducerea riscului de rănire, citiți manualul de utilizare.



ATENȚIE – Citiți toate indicațiile privind siguranța, instrucțiunile, ilustrațiile și datele tehnice care sunt furnizate împreună cu această sculă electrică. *Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.*

Păstrați indicațiile privind siguranța și instrucțiunile pentru consultarea ulterioară. Predați mai departe unalta dumneavoastră electrică doar împreună cu aceste documente.

4. Indicații speciale privind siguranța

4.1 Indicații comune privind siguranța pentru șlefuire, șlefuire cu șmirghel,

lucrul cu perii de sârmă, lustruire și tăiere abrazivă:

a) **Această unaltă electrică trebuie utilizată ca polizor, polizor cu șmirghel, perie de sârmă, coroană de găurit și mașină de tăiere abrazivă. Citiți toate indicațiile de siguranță, instrucțiunile, prezentările și datele, pe care le primiți odată cu aparatul.** Dacă nu respectați toate instrucțiunile următoare, se poate ajunge la electrocutare, foc și/sau răniri grave. WEVA 15-125 Quick, WEVA 15-150 Quick trebuie utilizată suplimentar ca mașină de lustruit.

b) **Această unaltă electrică nu este prevăzută pentru lustruire.** Utilizările, pentru care unalta electrică nu este prevăzută, pot cauza situații periculoase și răniri. (Nu este valabil pentru WEVA 15-125 Quick, WEVA 15-150 Quick.)

c) **Nu utilizați unalta electrică pentru o funcție, pentru care aceasta nu a fost construită și nu a fost prevăzută în mod explicit de către producătorul acesteia.** O astfel de modificare constructivă poate duce la o pierdere a controlului și la vătămări grave.

d) **Nu utilizați unelte electrice, care nu au fost prevăzute și nu au fost recomandate de către producător în mod special pentru această unaltă electrică.** Chiar dacă accesoriile se pot fixa la unalta dvs. electrică, acest fapt nu garantează o utilizare sigură.

e) **Turația admisă a uneltei de utilizare trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca turația maximă menționată pe unalta electrică.** O unaltă electrică, care se rotește mai rapid decât este permis, se poate rupe și părți ale acesteia pot fi aruncate în exterior.

f) **Diametrul exterior și grosimea uneltei de utilizare trebuie să corespundă dimensiunilor uneltei dvs. electrice.** Unelte de utilizare dimensionate incorect nu pot fi ecranate sau controlate suficient.

g) **Dimensiunile pentru fixarea uneltei de utilizare trebuie să corespundă dimensiunilor mijlocului de fixare a uneltei electrice.** Unelte electrice, care nu se fixează exact la unalta electrică, se rotesc neuniform, vibrează foarte puternic și pot duce la pierderea controlului.

h) **Nu utilizați unelte de utilizare deteriorate. Înainte de fiecare utilizare, controlați unelte de utilizare, precum discurile de șlefuit, dacă prezintă crăpături și fisuri, platourile de șlefuit dacă prezintă fisuri, dacă sunt uzate sau puternic uzate, perile de sârmă dacă prezintă fire desprinse sau rupte. Dacă unalta electrică sau unalta de utilizare cade, verificați dacă este deteriorată sau utilizați o unaltă de utilizare nedeteriorată. Dacă ați controlat și ați utilizat unalta de utilizare, dumneavoastră și persoanele aflate în apropiere trebuie să stați în afara zonei uneltei rotative de utilizare și să lăsați aparatul să funcționeze timp de un minut la turație maximă. Unelte de utilizare deteriorate se rup, de regulă, în timpul perioadei de testare.**

i) **Purtați echipament personal de protecție. În funcție de aplicație, utilizați protecție completă a feței, protecție a ochilor sau ochelari de protecție. Dacă este adecvat, purtați mască anti-praf, protecție auditivă, încălțăminte de protecție sau șorț special, care ține la distanță de dumneavoastră particulele de șlefuit și de material.** Ochii trebuie protejați împotriva corpurilor străine aruncate spre exterior, care rezultă la diferite aplicații. Maska anti-praf sau de protecție a respirației trebuie să filtreze praful rezultat în timpul utilizării. Dacă sunteți expuși zgomotului puternic îndelungat, puteți suferi de pierderea auzului.

j) **În privința celorlalți persoane, aveți în vedere să respectați distanța sigură față de zona dvs. de lucru. Fiecare, care intră în zona de lucru, trebuie să poarte echipament de protecție personală.** Bucățile rupte din piesă sau uneltele de utilizare rupte pot fi azvârlite și pot cauza răniri și în afara zonei directe de lucru.

k) **Țineți unealta electrică numai de părțile izolate ale mânerului, atunci când executați lucrări, la care unealta de utilizare ar putea intra în contact cu cabluri electrice ascunse sau cu cablul de rețea propriu.** Contactul cu un cablu sub tensiune poate pune sub tensiune și componentele metalice ale aparatului și poate duce la un șoc electric.

l) **Păstrați la distanță cablul de rețea de uneltele rotative de utilizare.** Dacă pierdeți controlul asupra aparatului, cablul de rețea poate fi tăiat sau prins și mâna sau brațul dvs. poate intra în unealta rotativă de utilizare.

m) **Nu așezați unealta electrică, înainte ca unealta de utilizare să se fi oprit complet.** Unealta de utilizare rotativă poate ajunge în contact cu suprafața de așezare, putându-se pierde controlul asupra unelei electrice.

n) **Nu transportați unealta electrică în timp ce funcționează.** Îmbrăcămintea dumneavoastră poate fi prinsă prin contactul accidental cu unealta de utilizare aflată în mișcare de rotație și unealta de utilizare poate pătrunde în corpul dumneavoastră, rănindu-vă.

o) **Curățați regulat canalele de ventilație ale uneltei dvs. electrice.** Sufianta motorului trage praful în carcasă și o acumulare puternică de praf metalic poate cauza pericole electrice.

p) **Nu utilizați unealta electrică în apropierea materialelor inflamabile.** Scânteile pot aprinde aceste materiale.

q) **Nu utilizați uneltele de utilizare, care necesită agent de răcire lichid.** Utilizarea apei sau a altui agent de răcire lichid poate cauza o electrocutare.

4.2 Reculul și indicații corespunzătoare de siguranță

Recul este reacția bruscă ca urmare a unei unelte rotative de utilizare blocate sau agățate, precum discurile de șlefuit, platurile de șlefuit, periile de sârmă etc. Agățarea sau blocarea duce la oprirea bruscă a unelei rotative de utilizare. Astfel, o unealtă electrică necontrolată este accelerată

contra sensului de rotație al unelei de utilizare la locul de blocare.

Dacă, de exemplu, un disc de șlefuit s-a agățat sau s-a blocat în piesă, marginea discului de șlefuit, care este introdusă în piesă, se poate prinde și astfel discul de șlefuit se poate rupe sau poate cauza un recul. Discul de șlefuit se mișcă apoi spre utilizator sau departe de acesta, în funcție de sensul de rotație al discului la locul de blocare. În plus, discurile de șlefuit se pot rupe.

Un recul este urmarea unei utilizări greșite a unelei electrice și/sau a condițiilor de lucru defectuoase. Acesta se poate împiedica prin măsuri adecvate de precauție, așa cum se descrie mai jos.

a) **Țineți bine unealta electrică și mențineți-vă corpul și mâinile într-o poziție care să poată permite absorbția puterii reculului. Utilizați mereu mânerul suplimentar, dacă există, pentru a avea un control pe cât posibil de mare asupra forței de recul sau momentelor de reacție în momentul pornirii.** Utilizatorul poate stăpâni forțele de recul și de reacție prin măsuri adecvate de precauție.

b) **Nu aduceți mâna niciodată în apropierea uneltilor rotative de utilizare.** Scula de utilizare se poate mișca peste mâna dvs. în momentul reculului.

c) **Evitați cu corpul dvs. zona în care unealta electrică se mișcă în cazul unui recul.** Reculul acționează scula electrică în direcție opusă mișcării discului de șlefuit la locul de blocare.

d) **Lucrați cu o atenție deosebită în zona colțurilor, a canturilor ascuțite etc. Evitați ca uneltele de utilizare să ricoșeze din piesă și să se blocheze.** Unealta rotativă de utilizare are tendința la colțuri, canturi ascuțite sau, când ricoșează, să se agățe. Acest fapt cauzează o pierdere a controlului sau un recul.

e) **Nu utilizați nicio pânză de fierăstrău cu lanț pentru tăierea lemnului, niciun disc de debitare diamantat și segmentat cu o distanță între segmente de peste 10 mm și nicio pânză de fierăstrău dințată.** Astfel de uneltele de utilizare cauzează frecvent un recul și pierderea controlului.

4.3 Indicații speciale privind siguranța pentru șlefuire și tăiere abrazivă:

a) **Utilizați exclusiv corpuri abrazive admise pentru unealta dumneavoastră electrică și apărătoarea prevăzută pentru aceste discuri polizoare.** Discurile polizoare, care nu sunt prevăzute pentru unealta electrică, nu pot fi ecranate suficient și sunt nesigure.

b) **Discurile abrazive îndoite trebuie montate astfel încât suprafața abrazivă să se afle sub marginea apărătoarei.** Un disc abraziv montat greșit, care depășește în înălțime marginea apărătoarei, nu poate fi ecranat corespunzător.

c) **Apărătoarea trebuie montată în siguranță pe unealta electrică și potrivit pentru siguranță maximă, astfel încât partea cea mai mică a corpului abraziv să indice deschis către utilizator.** Apărătoarea contribuie la protejarea utilizatorului față de fragmente, contactul

întâmplător cu corpul abraziv, precum scânteile, care pot aprinde îmbrăcămintea.

d) Corpurile abrazive trebuie să fie utilizate numai pentru posibilitățile de utilizare recomandate. De exemplu: nu șlefuiți niciodată cu suprafața laterală a unui disc de tăiere.

Discurile abrazive sunt destinate abraziunii materialului cu marginea discului. Acțiunea laterală a forței asupra discului abraziv poate cauza ruperea acestuia.

e) Utilizați întotdeauna o flanșă de strângere nedeteriorată la dimensiunea și forma corectă pentru discul de șlefuire selectat de dumneavoastră.

Flanșele adecvate susțin discul de șlefuit și reduc astfel pericolul unei ruperi a discului de șlefuit. Flanșele pentru discurile de tăiere se pot deosebi de flanșele pentru alte discuri de șlefuit.

f) Nu utilizați discuri de șlefuit uzate ale uneltelor electrice mai mari. Discurile de șlefuit pentru uneltel electrice mai mari nu sunt configurate pentru turații mai mari ale uneltelor electrice mai mici și se pot rupe.

g) În cazul utilizării de discuri pentru dublu scop, utilizați întotdeauna apărătoarea adecvată pentru aplicația realizată. Neutilizarea apărătoarei corecte poate să nu ofere ecranarea dorită și poate conduce la vătămări grave.

4.4 Indicații de siguranță suplimentare speciale pentru tăierea abrazivă:

a) Evitați o blocare a discului de tăiere sau o presiune prea mare de apăsare. Nu executați tăieri la adâncimi foarte mari. O supraîncărcare a discului de tăiere sporește solicitarea acestuia, susceptibilitatea de îndoire sau blocare și, astfel, posibilitatea unei recul sau a unei ruperi a discului polizor.

b) Evitați zona din fața și din spatele discului rotativ de tăiere. Dacă îndepărtați de dvs. discul de tăiere în piesă, unealta electrică cu discul rotativ poate fi aruncată direct spre dumneavoastră în cazul unui recul.

c) Dacă discul de tăiere este blocat sau dumneavoastră întrerupeți lucrul, opriți unealta electrică și țineți-o ferm până când discul se oprește. Nu încercați să scoateți din tăietură discul de tăiere aflat încă în mișcare, în caz contrar poate avea loc un recul. Stabiliți și remediați cauza blocării.

d) Nu porniți unealta electrică din nou, atât timp cât aceasta se află în piesă. Lăsați discul de tăiere să atingă mai întâi turația lui maximă, înainte de a continua tăierea cu precauție. În caz contrar discul se poate prinde, poate sări din piesă sau poate cauza un recul.

e) Susțineți plăcile sau piesele mari, pentru a reduce riscul unui recul din cauza unui disc de tăiere blocat. Piesele mari se pot îndoi sub propria lor greutate. Piesa trebuie susținută pe ambele părți ale discului, atât în apropierea liniei de tăiere, cât și la margine.

f) Fiți deosebit de precaut la „tăieturile buznar” în pereții existenți sau în alte zone

nevizibile. Discul de tăiere introdus poate cauza un recul la tăierea în conductele de gaz sau apă, cablurile electrice sau alte obiecte.

g) Nu executați tăieturi în curbă. O supraîncărcare a discului de tăiere sporește solicitarea acestuia, susceptibilitatea de îndoire sau de blocare și, astfel, posibilitatea unei recul sau a unei ruperi a corpului abraziv, ceea ce poate duce la vătămări grave.

4.5 Indicații speciale privind siguranța pentru șlefuirea cu șmirghel:

a) Utilizați foi de șlefuire cu dimensiunea corectă și respectați indicațiile producătorului pentru selectarea foilor de șlefuit. Foile de șlefuit care ies în afara platoului de șlefuire, pot cauza răniri, precum și agățarea, ruperea foilor de șlefuire sau pot cauza un recul.

4.6 Numai pentru WEVA 15-125 Quick, WEVA 15-150 Quick: Indicații speciale privind siguranța pentru lustruire:

a) Nu permiteți părți desprinse ale apărătoarei de lustruire, în special șnurul de fixare. Depozitați sau scurtați șnurul de fixare. Șnurul de fixare desprins, care se rotește împreună cu dispozitivul, vă poate prinde degetele sau se poate prinde în piesă.


4.7 Indicații speciale privind siguranța pentru lucrul cu perii de sârmă:

a) Aveți în vedere că peria de sârmă pierde bucăți de sârmă și în timpul utilizării obișnuite. Nu suprasolicitați sârmele prin apăsare prea mare. Bucățile de sârmă care sunt aruncate în exterior pot pătrunde foarte ușor prin îmbrăcămintea subțire și/sau piele.


b) Dacă se recomandă o apărătoare, nu permiteți ca apărătoarea și peria de sârmă să se poată atinge. Perile de platou și oală se pot mări în diametru ca urmare a presiunii de apăsare și a forțelor centrifugale.

4.8 Alte instrucțiuni de siguranță:

 **AVERTISMENT** – Purtați întotdeauna ochelari de protecție.

 Purtați antifoaane.

 **AVERTISMENT** – Utilizați unealta electrică întotdeauna cu ambele mâini.

 Nu utilizați apărătoarea pentru tăiere abrazivă pentru lucrările de debitare. Din motive de siguranță, la lucrările cu discuri de debitare se va utiliza apărătoarea pentru tăierea abrazivă.

Nu utilizați discuri de debitat diamantate și segmentate cu spații între segmente >10 mm. Sunt admise numai unghiuri negative de tăiere segment.

Utilizați discuri de debitare din materiale compozite numai dacă acestea sunt ranforsate.

Utilizați straturi intermediare elastice, atunci când acestea sunt puse la dispoziție împreună cu materialul abraziv și dacă acestea sunt solicitate.

Respectați indicațiile producătorului unei alte sau accesoriilor! Protejați discurile de unsoare și lovituri!

Uneltele de utilizare trebuie păstrate și manipulate cu grijă conform indicațiilor producătorului.

Nu utilizați niciodată discuri de debitare pentru rectificarea prin degroșare sau debavurare! Discurile de tăiere nu trebuie supuse presiunii laterale.

Piesa trebuie așezată fix și asigurată împotriva alunecării, de exemplu, cu ajutorul dispozitivelor de prindere. Piese mari trebuie susținute suficient.

Dacă se utilizează unelte de utilizare cu bucsă cu filet, capătul arborelui nu va atinge placa perforată a uneltei de șlefuit. Aveți grijă ca filetul uneltei de utilizare să fie suficient de lung încât să corespundă lungimii arborelui. Filetul uneltei de utilizare trebuie să corespundă filetului arborelui. Pentru lungimea arborelui și filetul arborelui, consultați pagina 4 și capitolul 14. Date tehnice.

Se recomandă utilizarea unei instalații staționare de aspirație adecvate. Întotdeauna conectați în amonte un întrerupător de protecție împotriva curentilor vagabonzi (întrerupător FI) (RCD) cu un curent de declanșare maxim de 30 mA. La deconectarea polizorului unghiular prin întrerupătorul de protecție împotriva curentilor vagabonzi (întrerupător FI), mașina trebuie verificată și curățată. Consultați capitolul 9. Curățarea.

Nu este permisă utilizarea uneltelor deteriorate, nerotunde, respectiv vibrante.

Evitați deteriorarea conductelor de gaz sau apă, a cablurilor electrice și a pereților de susținere (statică).

Înainte de efectuarea oricărei activități de reglare, reechipare sau întreținere, scoateți ștecărul din priză.

Cuplaj de siguranță S-automat de la Metabo: Opriti imediat mașina la declanșarea cuplajului de siguranță!

Un mâner suplimentar deteriorat sau fisurat trebuie să fie înlocuit. Nu utilizați o mașină cu mâner suplimentar defect.

O apărătoare deteriorată sau fisurată trebuie să fie înlocuită. Nu utilizați o mașină cu apărătoare defectă.

Nu fixați piese mici. De exemplu, fixați într-o menhină.

Dacă sunt utilizate discuri montate cu flanșă pentru dublu scop (discuri combinate de șlefuire și de debitare), trebuie să se utilizeze numai următoarele tipuri de apărătoare: tipul A, tipul C. Vezi capitolul 11.

Utilizați apărătoarea corectă:

Apărătoarea incorectă poate conduce la pierderea controlului și la vătămări grave. Exemple pentru utilizarea incorectă:

- când se utilizează o apărătoare de tipul A pentru șlefuirea laterală, apărătoarea și piesa de lucru se

pot perturba reciproc, ceea ce poate conduce la un control insuficient.


- când se utilizează o apărătoare de tipul B pentru tăierea abrazivă cu discuri de debitare din materiale compozite există un risc ridicat de a fi expus scânteilor și particulelor de șlefuire, precum și bucăților rupte din discul de șlefuire în cazul unei ruperi a acestuia.

- când este utilizată o apărătoare de tipul A, B, C pentru tăierea abrazivă sau șlefuirea laterală în beton sau în zidărie există un risc ridicat de expunere la praf, precum și prin pierderea controlului, ceea ce poate avea ca urmare reculul.

- când este utilizată o apărătoare de tipul A, B, C cu o perie cupă, care este mai groasă decât este permis, firele se pot întâlni pe apărătoare, iar acest fapt poate duce la ruperea firelor.

Utilizați întotdeauna apărătoarea adecvată pentru unealta de utilizare. Vezi capitolul 11.

Reducerea poluării cu praf:

 **AVERTISMENT** - Anumite pulberi, generate prin șlefuirea cu șmirghel, tăierea cu

ferăstrăul, găurire și alte lucrări, conțin substanțe chimice despre care se cunoaște că sunt cauza cancerului, malformațiilor congenitale sau altor tulburări de reproducere. Câteva exemple de aceste substanțe chimice sunt:

- plumb din vopsele cu conținut de plumb,
- pulbere minerală din cărămidă, ciment sau alte materiale de zidărie, și
- arsen și crom din lemnul tratat chimic.

Riscul dvs. din această expunere variază în funcție de frecvența cu care executați acest tip de lucrări. Pentru a reduce expunerea dvs. la aceste substanțe chimice: asigurați o bună aerisire a zonei de lucru și purtați echipament de protecție adecvat, precum măștile de protecție respiratorie, care sunt capabile să filtreze particulele microscopice.

Acest lucru este valabil și pentru pulberile care provin de la alte substanțe, ca de exemplu, anumite tipuri de lemn (precum praful de stejar sau fag), metale, azbest. Alte afecțiuni cunoscute sunt, de exemplu, reacții alergice, afecțiuni ale căilor respiratorii. Nu permiteți prafului să ajungă în corp.

Respectați prevederile valabile pentru materialul, personalul, cazul de aplicare și locul dumneavoastră de utilizare (de exemplu, prevederi de protecția muncii, eliminare).

Pentru a evita depunerile în mediul înconjurător, colectați particulele rezultate la locul producerii acestora.

Pentru lucrările speciale utilizați accesorii corespunzător. În acest mod, mai puține particule ajung în atmosferă în mod necontrolat.

Utilizați un dispozitiv adecvat de aspirare a prafului.

Pentru a reduce poluarea cu praf, trebuie să:

- nu direcționați particulele rezultate și curentul de aer uzat al mașinii spre dumneavoastră, spre persoanele aflate în apropiere sau spre praful depus,
- utilizați o instalație de aspirare și/sau un dispozitiv de filtrare a aerului,
- Păstrați zona de lucru bine aerisită și curată prin aspirare. Măturați sau aspirați praful.

- Aspiratiți sau spălați îmbrăcămintea de protecție. Nu le suflați, nu le scuturați sau nu le periați.


5. Vedere generală


Consultați pagina 2.

- 1 Piuliță de strângere Quick *
- 2 Arbore
- 3 Flanșă de sprijin cu autostabilizator *
- 4 Buton de blocare a arborelui
- 5 Glisor de comutare pentru conectare/deconectare *
- 6 Mâner
- 7 Afișaj semnal electronic *
- 8 Roată de ajustare pentru reglarea turajiei*
- 9 Întrerupător cu buton *
- 10 Inel de fixare (pentru asigurarea împotriva căderii)*
- 11 Întrerupător padelă *
- 12 Mâner suplimentar / Mâner suplimentar cu amortizarea vibrației *
- 13 Apărătoare
- 14 Flanșă suport
- 15 Piuliță cu două găuri *
- 16 Cheie cu două găuri *
- 17 Manetă pentru fixarea apărătoarei


* în funcție de dotare / nu este inclus(ă) în setul de livrare

6. Punerea în funcțiune


 Înainte de punerea în funcțiune, comparați dacă tensiunea de rețea și frecvența de rețea specificate pe plăcuța de tip corespund cu datele rețelei dumneavoastră de alimentare cu energie electrică.

 Întotdeauna conectați în amonte un întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi (întrerupător FI) (RCD) cu un curent de declanșare maxim de 30 mA.

6.1 Montarea mânerului suplimentar

 Lucrați numai cu mânerul suplimentar montat (12)! Înșurubați mânerul suplimentar pe partea stângă sau dreaptă a mașinii.


6.2 Montarea apărătoarei

 Din motive de siguranță, folosiți exclusiv apărătoarea prevăzută pentru unealta de utilizare respectivă! Apărătoarea incorectă poate conduce la pierderea controlului și la vătămări grave. Consultați și Capitolul 11. Accesorii!

Consultați pagina 3, figura D.

- Apăsați și mențineți apăsată maneta (17). Așezați apărătoarea (13) în poziția indicată.
- Eliberați maneta și roțiți apărătoarea, până când maneta se blochează.
- Apăsați maneta și roțiți apărătoarea, astfel încât zona închisă să indice spre utilizator.


- Verificați fixarea sigură: maneta trebuie să fie blocată, iar apărătoarea nu trebuie să permită rotirea.




Utilizați numai unelte de utilizare care să depășească înălțimea apărătoarei cu cel puțin 3,4 mm.

(Demontare în ordine inversă.)

7. Montarea discului de șlefuit

 Înaintea tuturor lucrărilor de reechipare: scoateți ștecărul din priză. Mașina trebuie să fie deconectată și arborele oprit.

 Din motive de siguranță, la lucrările cu discuri de tăiere se va utiliza apărătoarea pentru tăierea abrazivă (consultați capitolul 11. Accesorii).


7.1 Blocarea arborelui


- Apăsați butonul de blocare a arborelui (4) și roțiți manual arborele (2), până când butonul de blocare a arborelui se blochează perceptibil.

7.2 Așezarea discului de șlefuit

WA..., WBA..., WE...A...:

Consultați pagina 2, figura A.

 Flanșa de sprijin cu autostabilizator (3) este montată fix pe arbore. Nu este necesară o flanșă de sprijin detașabilă, cum se obișnuiește la alte polizoare unghiulare.

 Suprafețele de contact ale flanșei de sprijin cu autostabilizator (3), discul de șlefuit și piulița de strângere Quick (1) trebuie să fie curate. Curățați dacă este cazul.

- Așezați discul de șlefuit pe flanșa de sprijin cu autostabilizator (3).
Discul de șlefuit trebuie să fie așezat uniform pe flanșa de sprijin cu autostabilizator.

WPB..., WEVB 1...:


Consultați pagina 2, figura B.


- Așezați flanșa de sprijin (14) pe arbore. Aceasta este așezată corect atunci când nu permite rotirea pe arbore.
- Așezați discul de șlefuit pe flanșa de sprijin (14). Discul de șlefuit trebuie să fie așezat uniform pe flanșa de sprijin.

7.3 Fixarea/desfacerea piuliței de strângere Quick (în funcție de dotare)



Fixarea piuliței de strângere Quick (1):

 Piulița de prindere Quick (1) se montează numai la mașini cu „Sistem Metabo Quick”. Aceste mașini pot fi recunoscute în funcție de butonul roșu de blocare a arborelui (4) cu marcajul „M-Quick”.


 Dacă unealta de utilizare are grosimea mai mare de 7,1 mm în zona de strângere, nu este permisă utilizarea piuliței de strângere Quick!

ro ROMÂNĂ

Utilizați atunci piulița de strângere (15) cu cheia pentru piulițe cu două găuri (16).


- Blocați arborele (consultați capitolul 7.1).
- Așezați piulița de strângere Quick (1) pe arbore (2) astfel încât cele 2 came să se angreneze pe cele 2 canale ale arborelui. Consultați figura, pagina 2.
- Fixați manual piulița de strângere Quick în sensul acelor de ceas.
- Strângeți piulița de strângere Quick prin rotirea puternică a discului de șlefuit în sensul acelor de ceas.

Desfacerea piuliței de strângere: (1) Quick:

 Numai atunci când piulița de strângere Quick (1) este montată, este permisă blocarea arborelui cu butonul roșu de blocare a arborelui M-Quick (4)!

- După deconectare, mașina funcționează inercial.
- Apăsăți butonul roșu de blocare a arborelui M-Quick (4) puțin înaintea opririi discului de șlefuit. Piulița de fixare M-Quick (1) se desface automat cu cca. o jumătate de rotație și poate fi deșurubată fără forță sau unelte suplimentare.

7.4 Fixarea/desfacerea piuliței cu două găuri (în funcție de dotare)

 Dacă este utilizată piulița cu două găuri, butonul de blocare a axului (4) trebuie să fie apăsat numai dacă axul se oprește.

Cele 2 părți ale piuliței cu două găuri sunt diferite. Înșurubați piulița cu două găuri pe arbore astfel:

Consultați pagina 2, figura C.

- X) În cazul discurilor de șlefuit subțiri:

Gulerul piuliței cu două găuri (15) indică în sus, pentru ca discul de șlefuit subțire să poată fi prins în siguranță.

Y) În cazul discurilor de șlefuit groase:

Gulerul piuliței cu două găuri (15) indică în jos, pentru ca piulița cu două găuri să poată fi montată în siguranță pe arbore.

- Blocați arborele. Strângeți piulița cu două găuri (15) cu cheia cu două găuri (16) în sensul acelor de ceas.

Desfacerea piuliței cu două găuri:

- Blocați arborele (consultați capitolul 7.1). Deșurubați piulița cu două găuri (15) cu cheia cu două găuri (16) în sens contrar acelor de ceas.

8. Utilizare

8.1 Reglarea turației (în funcție de dotare)

Reglați turația recomandată (8) de la roțița de mână. (Număr mic = turație mică; număr mare = turație mare)


Disc de șlefuit, disc de degroșare, piatră abrazivă în formă de oală, disc de tăiere cu diamant: **turație mare**


Perie: **turație medie**


Platou de șlefuit: **turație mică până la medie**


Notă: Pentru lucrările de lustruire, recomandăm polizoarele noastre unghiulare.


8.2 Pornire/Oprire

 Țineți aparatul întotdeauna ferm cu ambele mâini.


 Porniți mașina numai atunci când o aduceți lângă piesă.

 Evitați pornirea accidentală: opriți întotdeauna mașina atunci când ștecărul este scos din priză sau a intervenit o pană de curent.

 A..., WBA..., WEA..., WEVA..., WEBA..., W...RT: la conectarea permanentă, mașina funcționează în continuare, atunci când aceasta a căzut din mână. De aceea, țineți întotdeauna mașina ferm cu ambele mâini de mânerele prevăzute, adoptați o poziție sigură și lucrați concentrat.

 Evitați ca mașina să antreneze sau să aspire praf și așchii. După oprire, scoateți mașina din funcțiune atunci când motorul este oprit complet.


Mașini cu glisor de comutare:



Conectare: împingeți glisorul de comutare (5) spre față. Pentru conectare permanentă, rabatați-l în jos până se blochează.

Deconectare: apăsați pe capătul din spate al glisorului de comutare (5) și eliberați.

Mașini cu „întrerupător padelă” (cu funcție de siguranță „om mort”):




Conectare: împingeți întrerupătorul padelă (11) în direcția săgeții și apoi apăsați întrerupătorul padelă (11).

Deconectare: eliberați întrerupătorul padelă (11).

Mașini cu denumirea W...RT:


Conectare momentană (funcție de siguranță „om mort”)

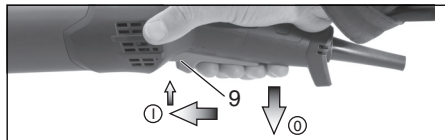

Conectare: împingeți întrerupătorul cu buton (9) spre față, după care apăsați în sus întrerupătorul cu buton (9).

Deconectare: eliberați (9) întrerupătorul cu buton.

Mașini cu denumirea W...RT: Conectare permanentă (în funcție de dotare)

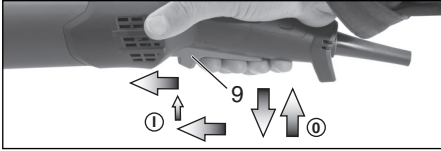

Conectare: Porniți mașina așa cum este descris mai sus. Acum împingeți încă o dată întrerupătorul cu buton (9) în față și eliberați-l în poziție frontală pentru a bloca întrerupătorul cu buton (9) (conectare permanentă).


Deconectare: Apăsăți întrerupătorul cu buton (9) în sus și eliberați-l.

8.3 Instrucțiuni de lucru

Slefuire și șlefuire cu șmirghel:

Apăsăți moderat mașina și mișcați-o înainte și înapoi pe suprafață, pentru ca suprafața de prelucrare a piesei să nu devină prea fierbinte. Șlefuirea prin degroșare: pentru un bun rezultat, lucrați la un unghi de atac de 30° - 40°.

Tăiere abrazivă:



La tăierea abrazivă lucrați întotdeauna în sens contrar (consultați figura). În caz contrar, există pericolul ca mașina să sară necontrolat din tăietură.

Lucrați cu avans moderat, adaptat materialului de prelucrat. Nu teșiiți muchiile, nu apăsați, nu balansați.

Lucrul cu perii de sârmă:

Apăsăți moderat mașina.

8.4 Legătura cu o centură de siguranță a sculei (în funcție de dotare)



Instrucțiuni privind siguranța special pentru utilizarea la înălțime. Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de siguranță și recomandările! Eșecurile la nerespectarea instrucțiunilor privind siguranța și a instrucțiunilor pot cauza răniri grave.

- Numai pentru utilizarea de către personalul instruit. Utilizatorii trebuie să fie instruiți referitor la siguranța sculei și la utilizările sculelor la înălțime.
- Asigurați-vă că scula este asigurată întotdeauna cu centura de siguranță a sculei în timpul lucrului la înălțime. Utilizați numai centuri de siguranță a sculei marca Metabo (lungime maximă 2 m (6,5 ft) cu amortizare suficientă). Înălțimea de cădere maximă admisă pentru centura de siguranță a sculei (centură de reținere) nu trebuie să depășească 2 m (6,5 ft). Utilizați numai centuri de siguranță a sculei, care sunt adecvate pentru tipul respectiv de sculă și cel puțin pentru greutatea sculei inclusiv a tuturor accesoriilor utilizate.
- Citiți și respectați instrucțiunile de utilizare ale centurii de siguranță a sculei!
- Verificați scula (îndeosebi inelul de fixare) și centura de siguranță a sculei înainte de fiecare utilizare cu privire la deteriorări și funcționarea ireproșabilă (inclusiv material și cusături). Nu utilizați scula și centura de siguranță a sculei dacă

acestea sunt deteriorate sau dacă nu funcționează corespunzător.

- Nu fixați centura de siguranță a sculei la corpul dumneavoastră. Fixați centura de siguranță a sculei la o posibilitate solidă de fixare, care rezistă forțelor unei scule în cădere.
- Pericol de striviri, tăieturi sau înfășurări. Nu utilizați centura de siguranță a sculei în apropierea pieselor mobile, a mecanismelor sau a mașinilor în funcționare.
- Nu modificați legătura pentru centura de siguranță a sculei la sculă și nu o utilizați pentru alte scopuri decât cele descrise în acest manual de utilizare.
- Fixați scula exclusiv la o centură de siguranță a sculei cu un cârlig tip carabină. Nu fixați scula cu o buclă sau cu un nod la o centură de siguranță a sculei. Nu utilizați pentru fixare cabluri sau șnururi. Utilizați exclusiv cârligul tip carabină cu sistemul de închidere cu două căi. Nu utilizați niciun cârlig tip carabină cu asigurare simplă.
- Fixați centura de siguranță a sculei astfel încât scula să se îndepărteze de operator când aceasta cade. Sculele lăsate să cadă se rotesc la centura de siguranță a sculei ceea ce poate duce la vătămări sau la pierderea echilibrului operatorului.
- Nu fixați mai mult de o sculă la o centură de siguranță a sculei.
- Utilizați numai punctele de fixare special prevăzute pentru aceasta (inel de fixare (10), pentru a fixa centura de siguranță la sculă. Nu modificați NICIODATĂ scula pentru a genera un punct de fixare.
- Nu fixați centura de siguranță a sculei la sculă într-un mod care ar putea cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivelor de protecție, a comutatoarelor sau a dispozitivelor de blocare.
- Păstrați centura de siguranță a sculei la distanță de scula de utilizare.
- Protejați centura de siguranță a sculei împotriva scântei și a șpanului.
- Protejați centura de siguranță a sculei împotriva canturilor, lamelor, șpanului ascuțit(e) etc. Nu călcați pe mașină sau pe centura de siguranță a sculei.
- Nu utilizați centuri de siguranță a sculei sau dispozitive de fixare pentru a spori acțiunea de pârghie a unei scule.
- Asigurați suficient spațiu în zona de cădere. În zona de cădere nu trebuie să fie puse în pericol persoane.
- După o cădere, înlocuiți cablul și verificați mașina cu privire la deteriorări. După fiecare cădere, dispuneți examinarea mașinii de către un personal calificat și instruit cu privire la deteriorări și eventual dispuneți repararea acesteia.
- Nu încercați să prindeți mașina în cădere. Pot rezulta vătămări.

8.5 Rotirea carcasei transmisiei

Consultați pagina 3, figura E.

- Scoateți ștecărul de rețea.
- Deșurubați șurubul de fixare (a) al manetei (17). Scoateți șurubul, maneta (cu piesa sa de tablă) și așezați-le deoparte.
- Deșurubați cele 4 șuruburi ale carcasei transmisiei (b). **ATENȚIE! Nu scoateți carcasa transmisiei!**

ro ROMÂNĂ

- Rotiți carcasa transmisiei în poziția dorită fără a o scoate.
- Înșurubați cele 4 șuruburi ale carcasei transmisiei (b) în pașii filetelui existenți! Moment de strângere = 3,0 Nm +/- 0,3 Nm.
- Împingeți în lateral arcul care apasă maneta în poziție și montați din nou maneta (17) (cu piesa sa de tablă), înșurubați cu șurubul de fixare (a). Moment de strângere = 5,0 Nm +/- 0,5 Nm. Verificați maneta cu privire la funcționarea corectă: aceasta trebuie să se afle sub tensiunea arcului.


9. Curățare


La prelucrare, în interiorul unelei electrice se pot depune particule. Acestea afectează răcirea unelei electrice. Depunerile conductibile pot deteriora izolația de protecție a unelei electrice și pot provoca pericole electrice.

Aspirați regulat, frecvent și temeinic unealta electrică prin toate canalele de aerisire din față și din spate sau suflați cu aer comprimat. Deconectați în prealabil unealta electrică de la alimentarea cu energie electrică și purtați în același timp ochelari de protecție și mască anti-praf adecvată. La suflare, aveți în vedere o aspirație corespunzătoare.

10. Remedierea defecțiunilor

Mașini cu sistem electronic VTC, TC, VC:


 **Afișajul semnalului electronic (7) luminează, iar turația sub sarcină scade (nu W...RT).** Sarcina mașinii este prea mare! Lăsați mașina să funcționeze în gol până când afișajul semnalului electronic se stinge.

 **Mașina nu funcționează. Afișajul semnalului electronic (7) (în funcție de dotare) luminează intermitent.** S-a declanșat protecția împotriva repornirii. Dacă ștecărul se află în priză când mașina este conectată sau alimentarea cu energie electrică este restabilă după o întrerupere, mașina nu pornește. Oprii și reporniți mașina.

11. Accesorii

Utilizați numai accesoriile originale Metabo. Consultați pagina 6.

Utilizați doar accesoriile, care îndeplinesc cerințele și datele de identificare specificate în acest manual de utilizare.

 Utilizați întotdeauna unealta de utilizare adecvată pentru activitatea respectivă și apărătoarea prevăzută. **Consultați pagina 6.** (Figurile sunt exemplificative).

Activitatea de muncă:

- 1 = șlefuirea suprafeței
- 2 = tăiere abrazivă
- 3 = găurire
- 4 = perii din sârmă
- 5 = șlefuirea cu șmirghel
- 6 = lustruire

Unelte de utilizare:

- 1.1 = disc abraziv de degroșare
- 1.2 = cupă abrazivă (ceramică)
- 1.3 = cupă abrazivă diamantată „zidărie/beton“
- 2.1 = disc de debitare „metal“
- 2.2 = disc de debitare „zidărie/beton“
- 2.3 = disc de debitare diamantat „zidărie/beton“
- 2.4 = disc de debitare pentru dublu scop (disc de șlefuire și de debitare combinat)
- 3.1 = coroane de găurire diamantate
- 4.1 = perie rotundă
- 4.2 = perie ovală
- 5.1 = disc abraziv lamelar
- 5.2 = platou suport pentru foi abrazive
- 6.1 = accesorii de lustruire

Apărătoare prescrisă:

- Tip A = apărătoare pentru debitare / apărătoare inclusiv clemă apărătoare pentru debitare abrazivă
- Tip B = apărătoare pentru șlefuire
- Tip C = apărătoare pentru șlefuire și tăiere abrazivă (combinație)
- Tipul D = apărătoare pentru cupă abrazivă
- Tip E = apărătoare pentru aspirație pentru șlefuirea suprafețelor
- Tip F = apărătoare pentru aspirație pentru tăierea abrazivă

Accesorii suplimentare:

(vezi și www.metabo.com)

A Filtru de protecție împotriva prafului

Filtrul cu ochiuri fine previne pătrunderea particulelor grosiere în carcasa motorului. Scoateți și curățați în mod regulat.


B Etrier cu poziții multiple pentru mâner suplimentar

Permite poziții diverse ale mânerului.

C Etrier mâner suplimentar

Pentru a vedea programul complet de accesorii, accesați www.metabo.com sau consultați catalogul.

12. Reparații

 Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate doar de către un electrician calificat!

Este permisă înlocuirea unui cablu de conexiune la rețea numai cu un cablu de conexiune la rețea original de la Metabo, disponibil prin departamentul de service al Metabo.

Pentru uneltele electrice Metabo care necesită reparații, vă rugăm să contactați reprezentanța dumneavoastră Metabo. Pentru adrese, accesați www.metabo.com.

Listele de piese de schimb pot fi descărcate de pe www.metabo.com

13. Protecția mediului

Praful rezultat din șlefuire poate conține substanțe toxice: eliminați în mod corespunzător.

Materialele de ambalare trebuie să fie eliminate corespunzător marcajului lor conform directivelor

municipale. Alte indicații găsiți dacă accesați www.metabo.com în secțiunea Service.

Respectați prevederile naționale pentru eliminarea ecologică și pentru reciclarea mașinilor, ambalajelor și a accesoriilor ieșite din uz.



Doar pentru țările UE: Se interzice aruncarea uneltelor electrice la deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea în dreptul național, deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separat și introduse în măsurile de reciclare ecologică.

14. Date tehnice

Explicațiile datelor pot fi găsite la pagina 4. Ne rezervăm dreptul de a face modificări cu scopul unei îmbunătățiri tehnice.

\emptyset	= diametrul maxim al uneltei de utilizare
$t_{\max,1}$	= grosimea maxim admisă a uneltei de utilizare în zona de strângere, la utilizarea piulițelor cu două găuri (15)
$t_{\max,2}$	= grosimea maxim admisă a uneltei de utilizare în zona de strângere, la utilizarea piulițelor de strângere Quick (1)
$t_{\max,3}$	= disc de degroșare/disc de tăiere: grosimea maxim admisă a uneltei de utilizare
$t_{\max,4}$	= grosimea maxim admisă a periiilor cupă
M	= Filet arbore
l	= Lungimea arborelui de șlefuit
n^*	= Turație la mersul în gol (turație maximă)
n_V^*	= Turație la mersul în gol (reglabilă)
P_1	= Putere absorbită nominală
P_2	= Putere de ieșire
m	= Greutate fără cablu de rețea

Valori de măsură stabilite în conformitate cu EN 62841.

Mașina din clasa de protecție II

~ Curent alternativ

* Mașini cu denumirea WE... : Defecțiunile cu încărcătură electrică apărute des pot provoca deviații ale turației. Acestea dispar din nou de îndată ce defecțiunile sunt remediate.

Datele tehnice menționate sunt supuse toleranțelor admise (în conformitate cu standardele aplicabile).



Valori emisii

Aceste valori permit estimarea emisiilor uneltei electrice și compararea cu diferite unelte electrice. În funcție de condițiile de utilizare, starea uneltei electrice sau uneltelor de utilizare, nivelul real de poluare poate să crească sau să scadă. Pentru estimare, luați în considerare pauzele de lucru și situațiile cu un nivel scăzut de poluare. Pe baza valorilor estimate adaptate corespunzător, stabiliți măsuri de protecție corespunzătoare pentru utilizator, de ex. măsuri organizatorice.



Șlefuirea tablelor subțiri sau a altor piese de lucru care vibrează ușor cu suprafață mare poate conduce la emisii fonice totale semnificativ

mai mari (de până la 15 dB), decât valorile de emisii fonice specificate. Astfel de piese de lucru ar trebui să fie reținute prin măsuri adecvate, de exemplu prin aplicarea covorașelor de amortizare flexibile, grele, pe cât posibil, la sursa de emisie fonică. Chiar și în cazul evaluării pericolelor poluării fonice și al selectării unei protecții auditive adecvate trebuie să fie avut în vedere nivelul crescut al emisiilor fonice.

Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectorială a celor trei direcții) emisă în conformitate cu EN 62841:

$a_{h,SG}$ = Valoarea emisiilor vibrațiilor (șlefuirea suprafețelor)

$a_{h,DS}$ = Valoarea emisiilor vibrațiilor (Șlefuire cu platur de șlefuire)

$a_{h,P}$ = Valoarea emisiilor vibrațiilor (Lustruire)

$K_{h,SG/DS/P}$ = Incertitudine (vibrație)

Nivel de zgomot tipic evaluat la clasa A:

L_{pA} = nivel de presiune acustică

L_{WA} = nivel de putere acustică

K_{pA}, K_{WA} = incertitudine

În timpul lucrului, nivelul de zgomot poate să depășească 80 dB(A).



Purtați antifoane!



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo®