

metabo[®]
work. don't play.

PowerMaxx ASE



(SLO) PREVOD ORIGINALNIH NAVODILA ZA UPORABO

170271291_1015_sl

Metabo, prodaja električnih orodij, d.o.o.
Poslovna cona A 12
4208 Senčur



4007430230706

www.metabo.com



PowerMaxx ASE

*1) Serial Number: 02264..

U	V	10,8
n ₀	/min (spm)	0 - 3100
s	mm (in)	13 (1/2)
m	kg (lbs)	1,2 (2.6)
a _h , c _W /K _h , c _W	m/s ²	7 / 1,5
L _{pA} /K _{pA}	dB(A)	79 / 3
L _{WA} /K _{WA}	dB(A)	90 / 3

Možen pribor:



LC 40








10,8 V

- 1,5 Ah 6.25439 Li-Power
- 3,0 Ah 6.25436 Li-Power
- 4,0 Ah 6.25585 Li-Power

2015-09-23, Volker Siegle
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
 *4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

CE 2) 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->); 2006/42/EC; 2011/65/EU
 CE 3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010

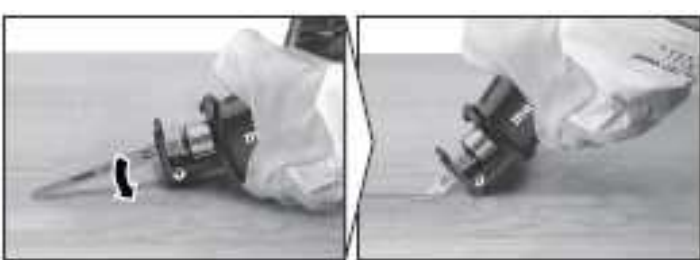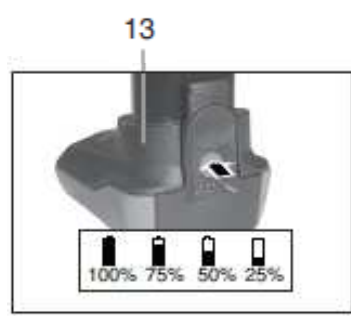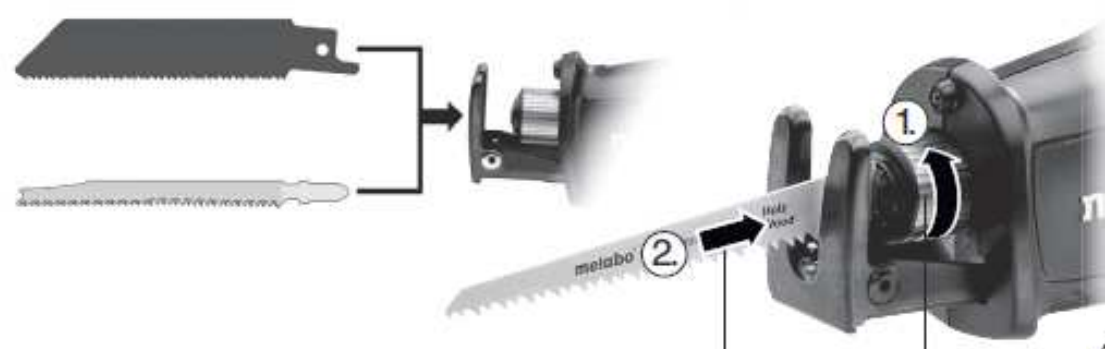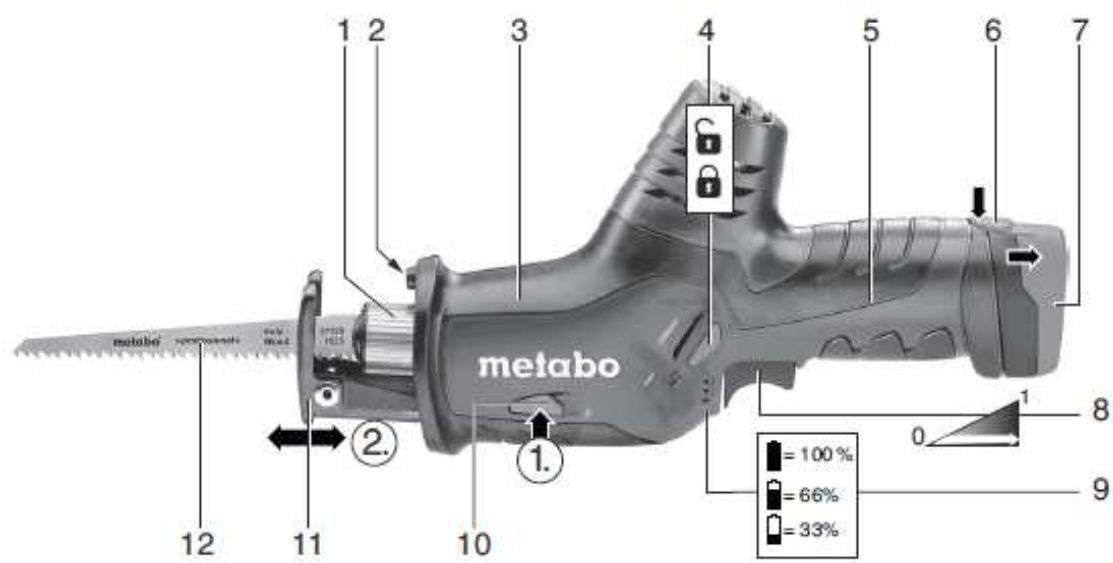

Pribor je lahko vključen v nekatere serijske dobave (odvisno od seta)



Navodila za uporabo

Hvala za vaše zaupanje ob nakupu Metabo stroja. Vsak izdelek iz proizvodnega programa Metabo je pod skrbnim nadzorom v proizvodnji in je na koncu podvržen vsem kontrolam kvalitete po Metabo pravilniku o kvaliteti. Vseeno je življenjska doba stroja odvisna od vas. Zato vas prosimo, da skrbno in v celoti preberite navodilo za uporabo. Samo tako se boste seznanili z vašim novim strojem, skrbeli za njega in ga dolgo uporabljali.


1. Izjava o skladnosti


S polno odgovornostjo izjavljamo: Te več-namenska orodja, označeni s tipom in serijsko številko *1), ustrezajo vsem zadevnim določbam smernic *2) in standardov *3). Certifikat . Direktor razvoja in raziskav *4), Tehnična dokumentacija - glej stran 2.

2. Uporaba v skladu z določili

Ta stroj je primeren za žaganje lesa, kovin plastike in podobnih materialov kot so trda guma, armirana plastika (fiberglas),.....
Za vsakršne poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik.
Upoštevatı je treba splošno veljavna pravila o varstvu pri delu in za preprečevanje nesreč pri delu.

3. Splošna varnostna navodila

 Zaradi lastne varnosti in zaščite ter preprečitve poškodbe vašega stroja bodite pozorni na ta znak v teh navodilih.

 **Pozor!** Baranje teh navodil zmanjša možnost poškodb.


 **Preberite vsa priložena navodila za varno delo.**

Neupoštevanje navodil in pravil lahko pripelje do električnega udara, požara ali/in resnih poškodb oseb.

Shranite vsa navodila tudi za kasnejšo uporabo.

Pred uporabo stroja se seznanite z vsemi varnostnimi napotki in navodili za uporabo. Vso dokumentacijo in navodila hranite varno in jih v primeru prodaje stroja priložite novemu uporabniku oz. lastniku

4. Posebna varnostna navodila

 **Držite stroj za izolirane ročaje med obratovanjem, saj lahko naletite na "živo" žico, ki lahko povzroči električni udar.**

Ko se stroj ne uporablja, blokirajte vklop z gumbom (4) da se prepreči nenamerni vklop.

Odstranite baterijski paket iz žage ob vsakem posegu, čiščenju ali nastavljanju stroja. Pred vstavitvijo baterijskega paketa se prepričajte, da je žaga ugasnjena.

Pri delu uporabljajte zaščitna očala, rokavice in kompaktno obutev, ko delate s to žago. Mesto in bližnja okolica žaganja naj bo brez kablov, vodovodnih cevi ali plinskih in drugih napeljav. Prepričajte se, da pod površino žaganja ni cevi, žic in drugih inštalacij (uporabite kovinski detektor po potrebi).

Pri rezanju cevi za vodo se prepričajte, da v cevi ni vode. Nadenite si slušalke, pri dolgotrajnem delu. Visoka stopnja hrupa daljši čas lahko poškoduje vaš sluh.

Prah, ki nastaja med delom lahko resno ogrozi zdravje (različne vrste lesa, kitov, barv, kamna in kovin z vsebnostjo svinca ali težkih kovin) zato uporabljajte sesalnike in zaščitne maske za dihala tudi za opazovalce.

Nekatere vrste prahu so uvrščene kot kancerogene snovi, kot so hrastov in bukev prah posebej v kombinaciji z različnimi kemičnimi zaščitnimi laki in premazi. Materiale, ki vsebujejo azbest naj obdelujejo le specialisti!

- Kjerkoli je to omogočeno, uporabljajte odsesovalne sisteme.

- Delovišče naj bo dobro prezračevano.

- Priporočljiva je uporaba zaščitne maske s filtrom razreda P2

Upoštevajte nacionalna priporočila za materiale, ki jih obdelujete.

Ne poskušajte žagati ekstremno majhne kose.

Trdno vpnite kose, ki jih želite žagati. Pod nobenim pogojem ne držite obdelovance z rokami ali nogami.

Uporabljajte samo ostre in nepoškodovane liste žage. Ne uporabljajte skrhanih ali pre-brušenih listov žage.

Žaga mora imeti vgrajen naslon za žaganje, ki se mora med žaganjem naslanjati na obdelovanec.

Vedno držite žago z obema rokama na zato namenjenih držalnih in stojte stabilno.

Obstaja nevarnost ureznin zaradi lista žage!

Ne prijemajte premikajoč list žage. Odrezke odstranjujte le ko list žage miruje.

Ne segajte v področje delovanja med obratovanjem žage! Obstaja nevarnost ureznin!

LED-Lučka (2): ne usmerjajte je direktno v optične naprave,



Baterije naj bodo vedno suhe!



Ne izpostavljajte baterijskih paketov ognju!

Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij!

Ne odpirajte baterijskih paketov!

Ne prijemajte z prevodnimi materiali kontaktov baterij, da ne nastane kratki stik.



Šibka kislina ki je vnetljiva lahko priteče iz poškodovanega Li-Ion baterijskega paketa.



V kolikor te tekočine pridejo v kontakt z vašo kožo takoj splahnite z veliko vode. Če pa slučajno pride v kontakt z vašimi očmi, jih takoj splahnite z tekočo vodo ter poiščite medicinsko pomoč.

5. Legenda Glej stran 2

1. Vpenjalo za liste žage (vbodne in sabljaste)
2. Delovna LED lučka
3. Prednji ročaj
4. Gumb za blokado vklopa (Blokira prožilo (8) pred nenamernim vklopom)
5. Zadnji ročaj
6. Aretirani gumb baterijskega paketa
7. Baterijski paket*
8. Stikalo-prožilo za vklop/izklop
9. Prikazovalnik polnosti baterijskega paketa
10. Gumb za nastavitev vodila
11. Vodilo-naslon
12. List sabljaste žage*
13. Baterijski paket z prikazovalnikom polnosti baterijskega paketa* (pritisnite gumb in LED prikazovalnik bo pokazal stopnjo polnosti celic v baterijskem paketu. Ena utripajoča lučka pomeni izpraznjeno in je potrebno baterijski paket napolniti).

* odvisno od modela

6. Uporaba



6.1 Samo-testiranje žage

Če se žaga sam izklopi, se je aktivirala avtomatska zaščitna elektronika.

Vzrok opozoril:

1. **Baterijski paket je prazen** (elektronika prepreči popolno izpraznitev baterijskega paketa in posledično uničenje členov) Baterijski paket je potrebno napolniti.
2. Dolga stalna preobremenitev stroja aktivira **temperaturno zaščito**. Pustite stroj in baterijo da se ohladi.

Nasvet: stroj se ohladi hitreje če neobremenjenega vklopimo

3. Če je električni tok preko elektronike prevelik (zaradi stalne preobremenitve motorja) se stroj izklopi. Spustite prožilo (8) in nadaljujte z delom. Izogibajte se preobremenitvam stroja!

6.2 Baterijski paket

Napolnite baterijski paket pred uporabo. Če vrtalnik zgublja na moči, napolnite baterijski paket. Primerna temperatura za shranjevanje je med 10°C in 30°C.

Menjava: pritisni gumb za izpust baterije (6) ter odstrani baterijo (7).

Namestitev: potisni baterijski vložek (7) v ohišje aparata dokler se ne zaskoči v ohišju.

6.3 Vstavljanje in odstranjevanje lista žage



Pred samim postopkom odstranite baterijski paket iz žage.



Ne dotikajte se lista žage po žaganju, lahko je izredno pregret in obstaja nevarnost opeklin.




Uporabljajte predvsem liste žage za vbodno žago.

1. Zasukajte obroč vpenjala (1) v smeri puščice in ga držite
2. Vstavite list žage (12) v odprtino do kolikor gre.
3. Spustite obroč vpenjala (1), ki se mora vrniti v prvotni položaj.
4. Preverite, da je list žage varno vpet.

Opomba: za uporabo obratno-rezilnih listov vbodne žage.

Obe smeri postavitve zob se lahko uporablja pri tej žagi.

Uporaba vbodnih listov žag je splošno pravilo. Ob uporabi obratno-rezilnih listov vbodne žage obrnite žago tako, da je postavljena

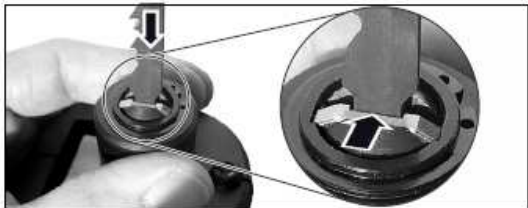

vertikalno. V vpenjalno odprtino spustite vpenjalni trn lista in počasi spuščajte obroč vpenjala (1) da se zaskoči v prvotni položaj.

Opomba: Če se list žage zlomi, in ga z roko ne moremo izvleči iz vpenjala si pomagajte z koničastim predmetom ali celo z fino ozobljenim listom žage.

6.4 Nastavitev vodila

Globino žaganja je možno omejiti z vodilom (11) (primer; ko žagamo steni). Občasno preverite položaj vodila (11) glede na obrabo lista žage.

1. Pritisnite na gumb (10) in nastavite vodilo (11) na zelen položaj
2. Spustite gumb (10) in potisnite vodilo dokler se ne zaskoči.



Preverite, da je vodilo (11) blokirano!

7. Delo z žago

7.1 Vklon izklop žage, število gibov, blokada vklopa (4)



Prožilo (8) je blokirano



Prožilo (8) je odklenjeno

Vklon žage, hitrost: pritisnite na prožilo (8) število gibov je odvisno od pritiskanja na prožilo.

Izklop: spustite prožilo (8)

7.2 Nasveti za delo

Žaganje: Uporabljajte liste, ki so izdelani za žaganje namenskega materiala, ki bo žagan.

Naslonite žago z vodilom (11) na obdelovanec. Vklonite žago in začnite voditi žago po obdelovancu. Ne dotikajte se predmetov, ki jih ne žagate z premikajočim listom žage. Obstaja nevarnost loma lista žage. Prilagodite hitrost materialu, ki ga žagate.

Ne pritiskajte preveč na list žage (posebno ne pri daljših listih žage)

Če »zagrabí« list žage takoj izklopite žago. S pomočjo razpirala ali drugega orodja režite list žage iz zapore.

Ko končate žaganje, izklopite žago in počakajte, da se list žage zaustavi. Šele takrat lahko odložite žago iz rok.

Zaklenite prožilo z gumbom (4) da se prepreči nenamerni vklop.

Potopni rez: Potopni rez lahko delate v mehkejših materialih kod so les, plastika, gips, ... Žago primete z obema rokama, postavite se stabilno in koncentrirajte se na delo.

Glejte sliko na strani 3, Žago z robom vodila (11) naslonite na obdelovanec, list žage se ne sme dotikati obdelovanca. Vklonite stroj. Preko roba vodila počasi nagibajte žago proti obdelovancu.

8. Vzdrževanje

Priporočamo uporabo stisnjenega zraka za čiščenje žage (skozi prezračevalne rege motorja).

Občasno odstranite list žage in vodilo (11) in iztržite morebitno umazanijo iz ustja žage. Ne mažite z oljem ali mastjo.

9. Dodatna oprema

Uporabljajte le originalno Metabo dodatno opremo.

Več na strani 3.

Uporabljajte le odgovarjajoče in po specifikaciji primerne in upoštevajte priložena navodila za uporabo.

A Širok spekter različnih listov žag za vse vrste materialov.

B Polnilec baterijskih paketov

C Baterijski paketi

D Mazivo za mazanje in hlajenje listov žage ko se žaga kovine

Celoten program dodatne opreme Vam je na voljo v katalogih oz. na www.metabo.com

10. Servisiranje



Popravila električnih orodij smejo opravljati samo ustrezno usposobljeni električarji!

Če vaše Metabo električno orodje potrebuje popravilo, naj ga popravijo na zato pooblaščenem servisu. Prosimo pred predajo aparata servisu opišite okvaro. Naslove servisov in listo rezervnih delov so Vam na voljo na www.metabo.com

11. Zaščita okolja

Izrabljen stroj ne zavržite kjerkoli.

Deli stroja, narejeni iz različnih zlitin in plastike se lahko reciklirajo.

Iztrošeni baterijski paketi se ne smejo zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.



Vrnite poškodovane ali pokvarjene baterijske pakete vašemu trgovcu. Ne vrzite baterijskih paketov v vodo.

Samo za članice EU: Ne odlagajte izrabljenih strojev med hišne odpadke. Z upoštevanjem smernice evropske skupnosti 2002/96/EC za izrabljeno elektronsko in električno opremo in z upoštevanjem nacionalnih zakonskih aktov se izrabljeni električni stroji zbirajo posebej in se jih okolju prijazno reciklira.

12. Tehnični podatki

Podatki so navedeni v tabeli na strani 3 in kratice pomenijo:

U = napetost baterijskega paketa

n = število hodov neobremenjeno

s = dolžina hoda

m = teža (z najmanjšim bat. paketom)

== Enosmerna napetost

Objavljeni tehnični podatki so predmet tolerančnih meritev (kot je navedeno v veljavnih standardih).

Nivo tresljajev, ki je podan v tej informaciji je bil z upoštevanjem



standardiziranih testov, ki so podani po standardu EN 60745 in

lahko primerjamo eno orodje z drugim. Lahko se uporabi kot uvodna ocenitev izpostavljenosti. Deklarirani tresljaji predstavljajo v glavnem le najpogostejše načine uporabe stroja.

Vseeno stroj se lahko uporablja tudi na drugačne načine, z drugačno opremo, zato lahko vrednosti tresljajev odstopajo. To lahko pomembno dvigne nivo izpostavljenosti preko vsega delovnega perioda. Ocena izpostavljenosti vibracijam lahko upošteva čas, ko se stroj izklaplja ali obratuje brez obremenitve. To lahko pomembno zniža nivo izpostavljenosti preko vsega delovnega obdobja.

Določiti povečane varnostne obsege za zaščito operaterja pred posledicami tresljajev kot so:

ohraniti stroj in orodje, držati tople roke, organizirati delovni vzorec.

Vrednost vibracij (vektorski seštevek treh smeri) izmerjenih po standardu EN 60745:

$a_{h,D}$ = Vrednost emisije vibracij pri vrтанju v kovine

$a_{h,S}$ = Vrednost emisije vibracij pri vijačenju

$K_{h,...}$ = Nevarne vibracije

Tipični A-efektivno opažen nivo zvoka:

L_{pA} = Nivo zvočnega tlaka

L_{WA} = Nivo zvočne moči

$K_{pA/WA}$ = Nevarno (nivo hrupa)



Nadenite si ustrezno zaščito sluha!

(SLO) PREVOD ORIGINALNIH NAVODILA ZA UPORABO POLNILEC LC 40

1. Izjava o skladnosti

S polno odgovornostjo izjavljamo: Te več-namenska orodja, označeni s tipom in serijsko številko (LC 40: 2706...), da ta stroj ustreza navedenim smernicam: 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU in navedenim standardom EN 60335. Tehnična dokumentacija:

CE  2014-04-28
Volker Siegle

Director Product Engineering & Quality
Responsible Person for Documentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nuertingen, Germany




2. Uporaba v skladu z določili

Polnilci LC 40 so namenjeni le polnjenju Metabo baterijskih paketov. Ta oprema ni namenjena za uporabo osebam (tudi otrokom) s psihičnimi ali mentalnimi motnjami s premalo poznavanja opreme ali brez nadzora izkušene in šolane osebe. Polnilce LC 40 je namenjen polnjenju Li-Ion baterijskih paketov napetosti 10,8 V (1,1 – 3,0 Ah 3 celice).

⚠ Nikoli ne polnite baterije, ki niso namenjene polnjenju. Nevarnost eksplozije.



Za vsakršne poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik. Upoštevati je potrebno splošno veljavna pravila o varstvu pri delu in za preprečevanje nesreč pri delu.

3. Splošna varnostna navodila


-  **Opozorilo** - Z prebiranjem navodil se zmanjša možnost poškodb in okvar,
-  Pred uporabo polnilca si preberite in razložite priložena splošna varnostna navodila in ta navodila.
-  **Vso dokumentacijo imejte v bližini stroja** tudi za v prihodnje ter ob prodaji stroja oddajte tudi vso dokumentacijo.

4. Specifična varnostna navodila

Za vašo osebno varnost upoštevajte vsa varnostna navodila in opozorila, ki se nahajajo v tej knjižici in so označena z tem znakom!

-  **Pozor** - električna napetost!
 -  Šibka kislina, ki lahko priteče iz poškodovanega Li-Ion paketa je lahko vnetljiva!
- Če tekočina ki uhaja iz baterijskega paketa priteče pride v dotik z kožo takoj začnite spirati z tekočo vodo. Če pa ta tekočina pride v oči takoj spirajte s čisto vodo in takoj poiščite medicinsko pomoč.
- NE polnite že napolnjene baterijske pakete! Naknadno polnjenje lahko uniči in zmanjša življenjsko dobo celic.**

 Polnilce uporabljajte le v zaprtih prostorih.

 Zaščitite polnilce pred meteornimi vplivi.

Otrokom preprečite vsako možnost igranja z polnilci. Preprečite dostop otrokom dostop do delovnega območja. V primeru dima ali ognja iz polnilca takoj izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

Ne vstavljajte predmetov v ali preko prezračevalnih odprtin polnilca – obstaja nevarnost električnega udara ali kratkega stika.

Ne uporabljajte poškodovanih baterijskih paketov.

5. Legenda Glejte desno

1. Baterijski paket (ni dobavljen s polnilcem)
2. Sedež za polnjenje
3. Opozorilni indikator
4. Indikatorji delovanja

6. Pred uporabo

⚠ Preden vtaknete vtič polnilca v el. omrežje preverite, če se omrežna napetost in frekvenca ujemata z vrednostmi na tipski ploščici stroja.

6.1 Varnostni test

Priklopite polnilce na omrežno napetost. Opozorilni signal (3) in indikator delovanja (4) se prižgeta za cca 1 sekundo.

7. Uporaba

7.1 Polnjenje baterijskih paketov

Vstavite baterijski paket (1) v sedež za polnjenje (2) in ga porinite do konca.

Indikator delovanja (4) utripa.

Koje baterijski paket napolnjen, Indikator delovanja (4) stalno gori.

 100 %

Baterijski paket lahko ostane v priklopljenem polnilcu in je tako stalno pripravljen na uporabo.

8. Napake

8.1 Opozorilni signal (3) stalno gori

Baterijski paket se ne polni. Previsoka ali prenizka temperatura. Ko bo temperatura baterijskega paketa med 0° in 50°C se bo polnjenje avtomatsko začelo

8.2 Opozorilni signal (3) utripa

- Baterijski paket je defekten. Takoj ga odstranite iz polnilca
- Baterijski paket je premalo potisnjen v sedež

9. Popravila

Popravila električnih orodij smejo opravljati samo ustrezno usposobljeni električarji!

Če je kabel polnilca poškodovan, naj ga zamenjajo na pooblaščenem servisu ali pri proizvajalcu.

Če vaše električno orodje Metabo potrebuje popravilo, naj ga popravijo na pooblaščenem servisu. Prosimo, da pri predaji servisu opišite napako.

10. Zaščita okolja

Metabo embalaža je 100 % reciklažna. Izrabljen polnilce in opremo ne zavrzite kjerkoli. Deli polnilca, narejeni iz različnih zlitin in plastike se lahko reciklirajo. Ta navodila so tiskana na beljenem papirju brez uporabe klora. Samo za članice EU: Ne odlagajte izrabljenih strojev med hišne odpadke.

Z upoštevanjem smernice 2002/96/EC za izrabljeno elektronsko in električno opremo in z upoštevanjem nacionalnih zakonskih aktov se izrabljeni električni stroji zbirajo posebej in se jih okolju prijazno reciklira.

11. Tehnični podatki

Napetostno območje baterijskih paketov = 10,8 V

Polnilni tok = 2,3 A

Približni čas polnjenja¹⁾

1,5 Ah = 40 min

2,0 Ah = 53 min

4,0 Ah = 105 min

5,2 Ah = 138 min

¹⁾ Odvisen je od kapacitete in temperature baterijskega paketa tako da čas polnjenja lahko odstopa.

Pridružujemo si možnost sprememb zaradi tehničnega napredka.



SLO PREVOD ORIGINALNIH NAVODILA ZA UPORABO - BATERIJE

1. Splošna varnostna navodila



Pred uporabo baterijskega paketa pazljivo in natančno preberite ta navodila. S prebiranjem navodil se zmanjša možnost poškodb in okvar. Vso dokumentacijo hranite v bližini baterijskih paketov.

- Zaščitite baterijski paket pred vodo in meteornimi vplivi.
- Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij!
- Ne odpirajte baterijskih paketov!



- Ne prijemajte z prevodnimi materiali kontaktov baterij, da ne nastane kratki stik.
- Ne izpostavljajte baterijskih paketov ognju!
- Pozor! splošna nevarnost!
- Šibka kislina ki je vnetljiva lahko priteče iz poškodovanega Li-Ion baterijskega paketa.

V kolikor te tekočine pridejo v kontakt z vašo kožo takoj splahnite z veliko vode. Če pa slučajno pride v kontakt z vašimi očmi, jih takoj splahnite z tekočo vodo ter poiščite medicinsko pomoč.

2. Uporaba v skladu z določili

Baterijski paketi 6.2543 ... 6.25597 so namenjeni uporabi le na Metabo baterijskih vrtalnikih/vijačnikih.

Za vsakršne poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik. Upoštevati je potrebno splošno veljavna pravila o varstvu pri delu in za preprečevanje nesreč pri delu.

3. Uporaba

Baterijski paket je potrebno napolniti pred uporabo.

Ne polnite že polnih baterijskih paketov

Če pada moč in vrtljaji stroja napolnite baterijski paket.

Primerna temperatura za hranjenje baterijskih paketov je med 10°C in 40°C

Li-Ion baterijski paketi Li-Power

So opremljeni z prikazovalnikom polnosti (odvisno od modela):

- Pritisnite na gumb in diode pokažejo nivo polnosti.
- Če utripa samo ena dioda je paket skorajda prazen in potrebno ga je napolniti.

4. Zaščita okolja

Metabo embalaža je 100 % reciklažna.

Baterijski paketi, narejeni iz različnih materialov in plastik, ki se lahko reciklirajo.

Baterijski paketi se ne smejo odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Preden odvržete baterijske pakete poskrbite, da ne more priti do kratkega stika (prelepite kontakte z lepilnim trakom)

Tudi zavrženi baterijski paketi ne smejo priti v kontakt z vodo!



Li-Ion

			Order No.	Serial No.
10,8V	Li-Power	1,5Ah	6.25439	25439...
10,8V	Li-Power	2,0Ah	6.25438	25438...
10,8V	Li-Power	4,0Ah	6.25585	25585...
10,8V	Li-Power	5,2Ah	6.25597	25597...

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA



OPOZORILO! Preberite splošna varnostna navodila in navodila za uporabo pred uporabo orodja. **Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar ogenj ali/in hude poškodbe.** Shranite ta varnostna navodila. **Izraz »ročni električni stroji« se nanaša tudi na baterijski program ročnih strojev.**

1. **Vzdržujte delovišče varno**
 - a. **Poskrbite, da bo delovno področje čisto dobro osvetljeno.** Razmetan in temačen prostor kliče po nesreči.
 - b. **Ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin ali plinov zaradi možnosti iskrenja.** Električno orodje povzroča iskrenje, ki lahko zaneti prah ali ogenj.
 - c. **Ne dovolite približevanja opazovalcem in otrokom stroju med obratovanjem.** Lahko vas zmotijo pri delu in ogrozijo sebe, vas ali stroj.
2. **Zaščitite se pred električnim udarom**
 - a. **Vtikač se mora prilegati omrežni vtičnici. Ne modificirajte jih in ne uporabljajte vmesnih vtičnic za ozemljitve strojev.** Varni vtiči in vtičnice bodo zmanjšali možnost električnega udara.
 - b. **Ko delate z električnimi stroji se izogibajte dotikov z ozemljenimi deli kot so vodne pipe, radiatorje, štedilnike, hladilnike.** Obstaja velik riziko električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.
 - c. **Ne izpostavljajte stroja dežju ali vlagi.** Ne uporabljajte orodja na mokrih ali vlažnih lokacijah saj s tem povečujete nevarnost električnega udara.
 - d. **Ne zlorablajte kabla stroja. Električni kabel ni namenjen vleki, nošnji ali vezanju. Ne vlecite vtikača za kabel iz vtičnice. Ne izpostavljajte el. kabel vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočih delov.** Poškodovan kabel lahko povzroči električni udar.
 - e. **Ko delate zunaj uporabljajte el. podaljške, ki so namenjeni zunanji uporabi.** Uporaba zunanjih el. podaljškov zmanjša nevarnost el. udara.
 - f. **Pri delu v vlažnih prostorih uporabljajte omrežno diferencialno tokovno varovanje (RCD)**
3. **Osebna varnost**
 - a. **Zavzemite pravilno držo in ravnotežje med delom. Glejte kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s strojem ko ste utrujeni ali pod vplivom opojnih substanc.** Trenutek nepazljivosti lahko povzroči poškodbo!
 - b. **Uporabljajte zaščitna delovna sredstva (očala in zaščitno masko, ko delate v prahu, nedrseča obutev, pokrivalo, rokavice).**
 - c. **Pred priklopom stroja na električno omrežje se prepričajte, da je izklopljeno stikalo za vklop stroja! Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvlecite baterijski paket.** Pri nošnji orodja lahko hitro s prstom dotaknete prožilo in povzročite poškodbo.
 - d. **Odstranite ključe ali napenjala! Pred zagonom stroja preverite, da so vsi ključi in pomožna orodja odstranjena iz stroja.** Karkoli od vpenjal lahko ob vključitvi poleti po prostoru in povzroči poškodbo.
 - e. **Ne pretiravajte. Bodite pravilno postavljeni in stabilni med delom.** To vam omogoča boljši nadzor nad strojem.
 - f. **Bodite oblečeni delu primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita, lase in viseče dele obleke imejte stran od vrtečih se delov.** Preprečite, da se vam nebi kaj zapletlo v vrteče se dele.
 - g. **Če uporabljate odsesovalne sisteme se prepričajte, da so pravilno nameščeni in preklopljeni in vmesniki pašejo na stroj.** Uporaba odsesanih sistemov zmanjša nevarnost poškodb zaradi prahu.
4. **Uporaba stroja in vzdrževanje.**
 - a. **Ne preobremenjujte strojev. Delo boste opravili bolje, hitreje in varneje, če delate z občutkom. Ne uporabljajte malih strojev za dela, ki jih opravljajo težki stroji.** Ne uporabljajte strojev nenamensko! Uporabljajte pravo orodje za delo.
 - b. **Ne vklopite stroja če je vklopni gumb ne ostane na položaju vklopljeno/izklopljeno.** Noben stroj ne more biti pod nadzorom, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno in ga je potrebno popraviti.
 - c. **Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvlecite baterijski paket.** Tako zmanjšamo možnost poškodb ob nenamenskem vklopu stroja.
 - d. **Hranite stroje in njihova navodila za uporabo izven dosega otrok ali nepooblaščenih oseb.** Stroji so lahko v rokah nepoučenih oseb nevarno orodje!
 - e. **Pošteevajte navodila za vzdrževanje in postopke zamenjave orodij. Redno preglejte vse vitalne dele stroja in po potrebi obrabljene in poškodovane dele zamenjajte oz. pošljite stroj v usposobljeno servisno delavnico.** Poskrbite, da bodo mesta, kjer držimo stroj čista, suha in brez olj ali maziv.
 - f. **Imejte rezilne površine ostre in čiste za doseganje boljših in varnejših rezultatov.** Pravilno vzdrževana in servisirana oprema olajša delo in omogoča boljšo kontrolo nad strojem.
 - g. **Za vašo varnost uporabljajte samo namensko dodatno opremo, ki je opremljena z navodili za uporabo in jo navaja oz. priporoča proizvajalec stroja.** Uporaba stroja izven predpisanega namena in uporaba nenamenske dodatne opreme lahko resno ogrozi osebno varnost.
5. **Baterijsko orodje in vzdrževanje**
 - a. **Baterije polnite le s polnilcem po navodilih proizvajalca.** Polnjenje z drugimi polnilci lahko povzroči uničenje baterijskega paketa ali celo požar.
 - b. **Uporabljajte samo originalne baterijske pakete po Metabo specifikaciji.** Uporaba drugih baterijskih paketov lahko ustvari nevarnost poškodbe.
 - c. **Kadar se baterijski paket ne uporablja, ga imejte stran od kovinskih predmetov kot so vijaki, žblji, sponke, kovanci, podložke,.....** Tako preprečimo možnost kratkega stika. Spoj obeh polov baterijskega paketa lahko povzroči požar
 - d. **Pod določeni mi pogoji lahko pride do izlitja tekočine iz baterijskega paketa. Vse dele telesa, ki pridejo v kontakt s tem izpirajte z vodo in poiščite pomoč zdravnika.** Izlita tekočina iz baterijskega paketa lahko povzroči opekline.
6. **Servis**

Prepuščajte servisne posege v vaš stroj le specializiranim servisnim delavnicam, ki bodo uporabili originalne rezervne dele. Tako bo zagotovljeno varno delo z pravilno vzdrževanim strojem.

GARANCIJSKI LIST

za **metabo** stroje

metabo[®]
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS
 FIRMA IN SEDEŽ
 DAJALCA GARANCIJE:
Metabo d.o.o.
 Poslovna cona A 12
 SI - 4208 ŠENČUR

Oznaka in TIP: _____

Datum izročitve blaga: _____

Firma in sedež prodajalca: _____

Žig in podpis prodajalca: _____

Serijska številka stroja: _____

Dvojniki garancijskega lista se ne izdajata!

- Metabo d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje stroja v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- Za zgoraj navedeni stroj priznavamo 12 mesečni garancijski rok, ki začne teči od dneva izročitve blaga potrošniku. Vse poškodovane dele bomo v tem roku brezplačno zamenjali oz. nadomestili z novimi. Kot garancija se ne prizna obraba potrošnega materiala in pribora kot so krtačke, kabli, maziva, svedrji, rezila, obdelovalne plošče, ipd.
- Garancija velja samo ob posegu, ki ga lahko opravi pooblaščen serviser za Metabo stroje. Servis je potrebno opraviti na vsakih 70-100 delovnih ur. Če serviser ugotovi, da je bil aparat v garancijskem roku neprimerno vzdrževan, se garancija ne prizna.
- Iz garancije izključujemo popravila, ki se opravijo zaradi nemarnega ravnanja, vzdrževanja ali neprimerne uporabe.
- Rok popravila ne sme biti daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam aparat v celoti zamenjamo z novim.
- V primeru, da popravilo proizvoda v garancijski dobi traja več kot 3 delovne dni, se vam garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je bil čas popravila.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Garancija prične teči z dnem prodaje, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom. Pazite, da vam prodajalec izpolni garancijski list s pravilnim datumom prodaje, originalnim žigom, prepisano serijsko številko stroja in podpisom, drugače se vam garancije ne prizna.
- Oskrbo z vsemi nadomestnimi deli zagotavljamo min. 8 let. Metabo zagotavlja popravilo stroja izven garancijskega roka min. 5 let.
- Garancija za Metabo stroje velja na celotnem območju Evropske skupnosti.
- Garancija se ne prizna : - če je v aparat posegla nepooblaščen oseba,
 - če so okvare mehanske oz. fizične,
 - če so okvare nastale med transportom po naši izročitvi,
 - če ni potrjen garancijski list in priložen originalen račun,
 - za ves potrošni material (krtačke, kabli, maziva, redni pregled).

Servis za okvare v garancijskem roku:



VARESI d.o.o.
 Cesta v Gorice 2a
 Tel.: 01/505 75 81
1000 Ljubljana

Metabo 3-letna garancija

XXL garancija je na voljo za vse države, ki so navedene na spletni strani www.metabo.si.

Potrđilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani.

Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.